



مرکز تحقیقات و تعلیمات  
حفاظت فنی و بهداشت کار



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
سماوات روابط کار

# آیین کار آزمایش محافظه‌های چشم و صورت

تهیه شده در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار









جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت روابط کار

# آیین کار آزمایش محافظ‌های چشم و صورت کردآورندگان:

سید شمس‌الدین علینزاده، رسول احمدپور، مهدی احمدی وفا

تهیه شده در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز



مرکز تحقیقات و تعلیمات

حفاظت فنی و بهداشت کار

چاپ اول

۱۴۰۴

سرشناسه:

علیزاده، سید شمس‌الدین، ۱۳۵۹-

عنوان و نام پدیدآور: آیین کار آزمایش

محافظ‌های چشم و صورت/گردآورندگان سید شمس‌الدین

علیزاده، رسول احمدپور، هادی احمدی‌وفا؛ تهیه شده در مرکز تحقیقات

و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

تبریز؛ ویراستار فنی عاطفه عجمی؛ [برای] وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

معاونت روابط کار. مشخصات نشر: تهران: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت

کار، ۱۴۰۴. مشخصات ظاهری: ۳۲۳ ص. مصور (بخشی رنگی)، جدول. شابک: ۹-۶۶-۶۲۰۳-

۶۰۰-۹۷۸ یادداشت: کتابنامه: ص. ۳۲۱-۳۲۳. شناسه افزوده: احمدپور، رسول، ۱۳۷۳- شناسه

افزوده: احمدی‌وفا، هادی، ۱۳۷۷- شناسه افزوده: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار شناسه افزوده: ایران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسه افزوده: دانشگاه علوم

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - عنوان دیگر: آیین کار آزمایش محافظ‌های چشم و صورت

موضوع: عدسی‌ها -- آزمایش‌ها - موضوع: ایمنی صنعتی - وسایل و تجهیزات رده بندی کنگره:

۱۰۰۵۸۱۲۷ / QC385 / رده بندی دیویی: ۵۳۵/۳۲۳ شماره کتابشناسی ملی: ۱۰۰۵۸۱۲۷

## آیین کار آزمایش محافظ‌های چشم و صورت

تهیه شده در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گردآورندگان: .....سیدشمس‌الدین علیزاده، رسول احمد پور، هادی احمدی وفا

ناشر: ..... مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ویراستار فنی: .....عاطفه عجمی

صفحه آرایشی: ..... نشر برزان

نوبت چاپ: ..... اول / ۱۴۰۴

قیمت: ..... رایگان

شمارگان: ..... ۵۰ نسخه

شابک: ۹-۶۶-۶۲۰۳-۹۷۸-۶۰۰-۹۷۸ / ISBN:978-600-6203-66-9

مرکز پخش: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، چهارراه یافت آباد، بلوار معلم، نرسیده به میدان معلم


کد پستی: ۱۳۷۱۶۱۳۵۱ / کلبه حقوق مادی و معنوی برای این مرکز محفوظ است

و هرگونه سوء استفاده و فروش به غیر پیگرد قانونی دارد.

<https://crtosh.mcls.gov.ir>



مرکز تحقیقات و تعلیمات  
حفاظت فنی و بهداشت کار

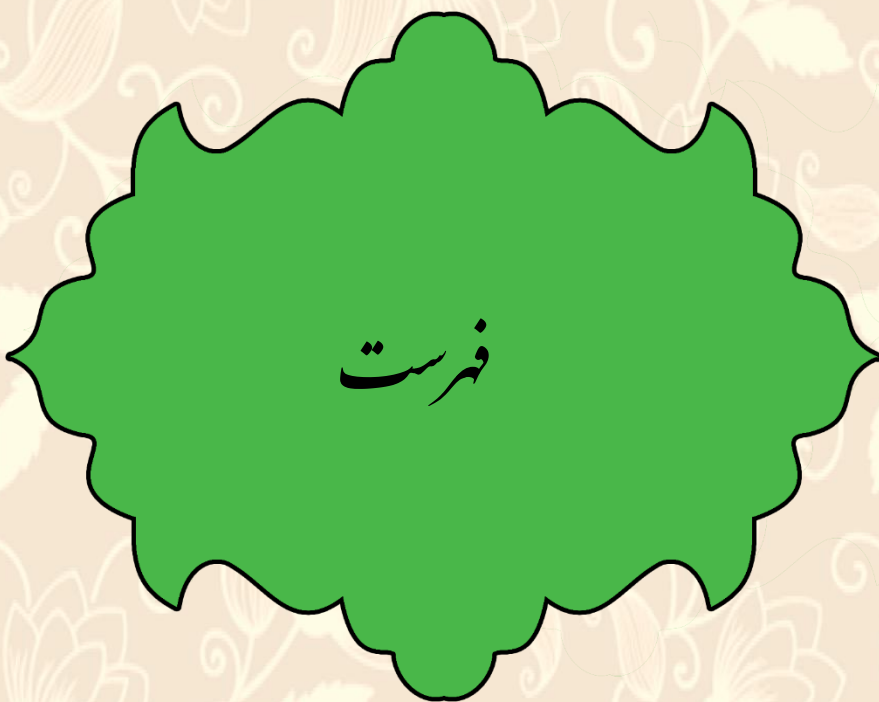



.....	سخن معاون روابط کار	۲۹
.....	مقدمه ناشر.....	۳۱
.....	<b>فصل اول: آزمون های استاندارد ISO18526-1</b>	۳۳
.....	۱-۱. آیین کار آزمون توان انکساری و توان منشوری برای عدسی های بدون کانون (بدون نمره)	۳۵
.....	ISO18526-1).....	۳۵
.....	۱-۱-۱. هدف	۳۵
.....	۱-۱-۲. دامنه شمول	۳۵
.....	۱-۱-۳. مراجع	۳۵
.....	۱-۱-۴. نام آزمون	۳۵
.....	۱-۱-۵. نام دستگاه آزمون	۳۵
.....	۱-۱-۶. مواد و تجهیزات	۳۵
.....	۱-۱-۷. موارد ایمنی	۳۸
.....	۱-۱-۸. روش آزمون	۳۹
.....	۱-۱-۹. گزارش آزمون	۴۱
.....	۱-۲. آیین کار آزمون انحرافات فضایی (ISO18526-1).....	۴۱
.....	۱-۲-۱. هدف	۴۱
.....	۱-۲-۲. دامنه شمول	۴۱
.....	۱-۲-۳. مراجع	۴۲
.....	۱-۲-۴. نام آزمون	۴۲
.....	۱-۲-۵. نام دستگاه آزمون	۴۲
.....	۱-۲-۶. مواد و تجهیزات	۴۲
.....	۱-۲-۷. موارد ایمنی	۴۳
.....	۱-۲-۸. روش آزمون	۴۴
.....	۱-۲-۹. گزارش آزمون	۴۴
.....	۱-۳. آیین کار آزمون ناهماهنگی منشوری محافظ های چشم کامل یا عدسی های پوشاننده هردو	۴۵
.....	چشم (ISO18526-1).....	۴۵
.....	۱-۳-۱. هدف	۴۵
.....	۱-۳-۲. دامنه شمول	۴۵
.....	۱-۳-۳. مراجع	۴۵
.....	۱-۳-۴. نام آزمون	۴۵
.....	۱-۳-۵. نام دستگاه آزمون	۴۵
.....	۱-۳-۶. مواد و تجهیزات	۴۵

صفحه	فهرت	عناوین
۴۷	موارد ایمنی	۷-۳-۱
۴۸	روش آزمون	۸-۳-۱
۴۸	گزارش آزمون	۹-۳-۱
۴۹	پیوست‌های استاندارد ISO 18526-1	
۵۵	<b>فصل دوم: آزمون‌های استاندارد ISO 18526-2</b>	
۵۵	آزمون‌های استاندارد	
۵۷	آیین کار آزمون بازتاب طیفی (ISO18526-2)	۱-۲
۵۷	هدف	۱-۱-۲
۵۷	دامنه شمول	۲-۱-۲
۵۷	مراجع	۳-۱-۲
۵۷	نام آزمون	۴-۱-۲
۵۷	نام دستگاه آزمون	۵-۱-۲
۵۸	مواد و تجهیزات	۶-۱-۲
۵۸	موارد ایمنی	۷-۱-۲
۵۸	روش آزمون	۸-۱-۲
۶۰	گزارش آزمون	۹-۱-۲
۶۰	آیین کار آزمون بازتاب نوری (ISO 18526-2)	۲-۲
۶۰	هدف	۱-۲-۲
۶۰	دامنه شمول	۲-۲-۲
۶۰	مراجع	۳-۲-۲
۶۰	نام آزمون	۴-۲-۲
۶۰	نام دستگاه آزمون	۵-۲-۲
۶۱	مواد و تجهیزات	۶-۲-۲
۶۱	موارد ایمنی	۷-۲-۲
۶۱	روش آزمون	۸-۲-۲
۶۲	گزارش آزمون	۹-۲-۲
۶۲	آیین کار آزمون پراکندگی نور با زاویه باریک ISO18526-2	۳-۲
۶۲	هدف	۱-۳-۲
۶۲	دامنه شمول	۲-۳-۲
۶۲	مراجع	۳-۳-۲
۶۳	نام آزمون	۴-۳-۲
۶۳	نام دستگاه آزمون	۵-۳-۲

صفحه	فهرت	عناوین
۶۳	.....	۲-۳-۶. مواد و تجهیزات
۶۷	.....	۲-۳-۷. موارد ایمنی
۶۸	.....	۲-۳-۸. روش آزمون
۷۳	.....	۲-۳-۹. گزارش آزمون
۷۴	.....	۲-۴-۴. آیین کار آزمون پراکندگی نور با زاویه پهن-2-ISO18526
۷۴	.....	۲-۴-۱. هدف
۷۴	.....	۲-۴-۲. دامنه شمول
۷۴	.....	۲-۴-۳. مراجع
۷۴	.....	۲-۴-۴. نام آزمون
۷۴	.....	۲-۴-۵. نام دستگاه آزمون
۷۴	.....	۲-۴-۶. مواد و تجهیزات
۷۶	.....	۲-۴-۷. موارد ایمنی
۷۷	.....	۲-۴-۸. روش آزمون
۷۹	.....	۲-۴-۹. گزارش آزمون
۸۰	.....	۲-۵-۱. هدف
۸۰	.....	۲-۵-۲. دامنه شمول
۸۰	.....	۲-۵-۳. مراجع
۸۰	.....	۲-۵-۴. نام آزمون
۸۰	.....	۲-۵-۵. نام دستگاه آزمون
۸۰	.....	۲-۵-۶. مواد و تجهیزات
۸۱	.....	۲-۵-۷. موارد ایمنی
۸۱	.....	۲-۵-۸. روش آزمون
۸۳	.....	۲-۵-۹. گزارش آزمون
۸۳	.....	۲-۶-۶. آیین کار آزمون حساسیت نوری تشخیص (آشکارسازی) جوشکاری -2-ISO18526
۸۳	.....	۲-۶-۱. هدف
۸۳	.....	۲-۶-۲. دامنه شمول
۸۴	.....	۲-۶-۳. مراجع
۸۴	.....	۲-۶-۴. نام آزمون
۸۴	.....	۲-۶-۵. نام دستگاه آزمون
۸۴	.....	۲-۶-۶. مواد و تجهیزات

صفحه	فهرت	عناوین
۹۵	۷-۶-۲	موارد ایمنی
۹۵	۸-۶-۲	روش آزمون
۹۶	۹-۶-۲	گزارش آزمون
۹۷	۷-۲	آیین کار آزمون اندازه‌گیری عبور نور آبی پهن باند از منابع مصنوعی - ISO18526-2 ...
۹۷	۱-۷-۲	هدف
۹۷	۲-۷-۲	دامنه شمول
۹۷	۳-۷-۲	مراجع
۹۷	۴-۷-۲	نام آزمون
۹۷	۵-۷-۲	نام دستگاه آزمون
۹۷	۶-۷-۲	مواد و تجهیزات
۹۸	۷-۷-۲	موارد ایمنی
۹۸	۸-۷-۲	روش آزمون
۹۹	۹-۷-۲	گزارش آزمون
۹۹	۸-۲	آیین کار آزمون اندازه‌گیری عبور نور پهن باند- ISO18526-2
۹۹	۱-۸-۲	هدف
۹۹	۲-۸-۲	دامنه شمول
۹۹	۳-۸-۲	مراجع
۹۹	۴-۸-۲	نام آزمون
۹۹	۵-۸-۲	نام دستگاه آزمون
۹۹	۶-۸-۲	مواد و تجهیزات
۱۰۰	۷-۸-۲	موارد ایمنی
۱۰۱	۸-۸-۲	روش آزمون
۱۰۲	۹-۸-۲	گزارش آزمون
۱۰۲	۹-۲	آیین کار آزمون اندازه‌گیری عبور نور آبی خورشیدی پهن باند- ISO18526-2
۱۰۲	۱-۹-۲	هدف
۱۰۲	۲-۹-۲	دامنه شمول
۱۰۲	۳-۹-۲	مراجع
۱۰۳	۴-۹-۲	نام آزمون
۱۰۳	۵-۹-۲	نام دستگاه آزمون
۱۰۳	۶-۹-۲	مواد و تجهیزات
۱۰۳	۷-۹-۲	موارد ایمنی
۱۰۴	۸-۹-۲	روش آزمون

صفحه	فهرت	عناوین
۱۰۴	۹-۹-۲	گزارش آزمون
۱۰۴	۱۰-۲	آیین کار آزمون تعیین عدد سایه فیلترهای جوشکاری با تنظیم خودکار عدد سایه -
۱۰۴	ISO18526-2	
۱۰۴	۱-۱۰-۲	هدف
۱۰۴	۲-۱۰-۲	دامنه شمول
۱۰۴	۳-۱۰-۲	مراجع
۱۰۴	۴-۱۰-۲	نام آزمون
۱۰۴	۵-۱۰-۲	نام دستگاه آزمون
۱۰۵	۶-۱۰-۲	مواد و تجهیزات
۱۰۶	۷-۱۰-۲	موارد ایمنی
۱۰۶	۸-۱۰-۲	روش آزمون
۱۰۷	۹-۱۰-۲	گزارش آزمون
۱۰۷	۱۱-۲	آیین کار آزمون عدسی های فتوکرومیک - ISO18526-2
۱۰۷	۱-۱۱-۲	هدف
۱۰۷	۲-۱۱-۲	دامنه شمول
۱۰۸	۳-۱۱-۲	مراجع
۱۰۸	۴-۱۱-۲	نام آزمون
۱۰۸	۵-۱۱-۲	نام دستگاه آزمون
۱۰۸	۶-۱۱-۲	مواد و تجهیزات
۱۰۸	۷-۱۱-۲	موارد ایمنی
۱۰۹	۸-۱۱-۲	روش آزمون
۱۱۵	۹-۱۱-۲	گزارش آزمون
۱۱۶	۱۲-۲	آیین کار آزمون اندازه گیری یکنواختی عبور نور- فیلتر پوشاننده هردو چشم- ISO 18526-2
۱۱۶	۱-۱۲-۲	هدف
۱۱۶	۲-۱۲-۲	دامنه شمول
۱۱۶	۳-۱۲-۲	مراجع
۱۱۶	۴-۱۲-۲	نام آزمون
۱۱۶	۵-۱۲-۲	نام دستگاه آزمون
۱۱۶	۶-۱۲-۲	مواد و تجهیزات
۱۱۶	۷-۱۲-۲	موارد ایمنی
۱۱۷	۸-۱۲-۲	روش آزمون
۱۲۱	۹-۱۲-۲	گزارش آزمون

۱۳-۲. آیین کار آزمون اندازه‌گیری یکنواختی عبور نور- فیلتر نصب نشده پوشاننده یک چشم-	
ISO 18526-2	۱۲۲
۱-۱۳-۲. هدف	۱۲۲
۲-۱۳-۲. دامنه شمول	۱۲۲
۳-۱۳-۲. مراجع	۱۲۲
۴-۱۳-۲. نام آزمون	۱۲۲
۵-۱۳-۲. نام دستگاه آزمون	۱۲۲
۶-۱۳-۲. مواد و تجهیزات	۱۲۲
۷-۱۳-۲. موارد ایمنی	۱۲۳
۸-۱۳-۲. روش آزمون	۱۲۳
۹-۱۳-۲. گزارش آزمون	۱۲۷
۱۴-۲. فیلترهای جوشکاری خودکار-زمان تغییر ( زمان سوئیچینگ) از حالت روشن به حالت تیره- ISO18526-2	۱۲۷
۱-۱۴-۲. هدف	۱۲۷
۲-۱۴-۲. دامنه شمول	۱۲۷
۳-۱۴-۲. مراجع	۱۲۷
۴-۱۴-۲. نام آزمون	۱۲۷
۵-۱۴-۲. نام دستگاه آزمون	۱۲۸
۶-۱۴-۲. مواد و تجهیزات	۱۲۸
۷-۱۴-۲. موارد ایمنی	۱۲۸
۸-۱۴-۲. روش آزمون	۱۲۹
۹-۱۴-۲. گزارش آزمون	۱۳۰
۱۵-۲. آیین کار آزمون فیلترهای جوشکاری خودکار-زمان نگهداری ( زمان نگهداشت تیرگی)-	
ISO18526-2	۱۳۰
۱-۱۵-۲. هدف	۱۳۰
۲-۱۵-۲. دامنه شمول	۱۳۰
۳-۱۵-۲. مراجع	۱۳۰
۴-۱۵-۲. نام آزمون	۱۳۱
۵-۱۵-۲. نام دستگاه آزمون	۱۳۱
۶-۱۵-۲. مواد و تجهیزات	۱۳۱
۷-۱۵-۲. موارد ایمنی	۱۳۱
۸-۱۵-۲. روش آزمون	۱۳۲

صفحه	فهرت	عناوین
۱۳۳	.....	۲-۱۵-۹. گزارش آزمون
۱۳۳	.....	۲-۱۶. آیین کار آزمون فیلترهای جوشکاری خودکار-تغییر عبور نور در طول زمان - ISO18526-2
۱۳۳	.....	۲-۱۶-۱. هدف
۱۳۳	.....	۲-۱۶-۲. دامنه شمول
۱۳۴	.....	۲-۱۶-۳. مراجع
۱۳۴	.....	۲-۱۶-۴. نام آزمون
۱۳۴	.....	۲-۱۶-۵. نام دستگاه آزمون
۱۳۴	.....	۲-۱۶-۶. مواد و تجهیزات
۱۳۴	.....	۲-۱۶-۷. موارد ایمنی
۱۳۵	.....	۲-۱۶-۸. روش آزمون
۱۳۶	.....	۲-۱۶-۹. گزارش آزمون
۱۳۶	.....	۲-۱۷. آیین کار آزمون قطبش (پلاریزاسیون) - صفحه عبور - ISO18526-2
۱۳۶	.....	۲-۱۷-۱. هدف
۱۳۶	.....	۲-۱۷-۲. دامنه شمول
۱۳۶	.....	۲-۱۷-۳. مراجع
۱۳۶	.....	۲-۱۷-۴. نام آزمون
۱۳۶	.....	۲-۱۷-۵. نام دستگاه آزمون
۱۳۷	.....	۲-۱۷-۶. مواد و تجهیزات
۱۳۷	.....	۲-۱۷-۷. موارد ایمنی
۱۳۸	.....	۲-۱۷-۸. روش آزمون
۱۴۰	.....	۲-۱۷-۹. گزارش آزمون
۱۴۰	.....	۲-۱۸. آیین کار آزمون کارایی قطبش - ISO18526-2
۱۴۰	.....	۲-۱۸-۱. هدف
۱۴۰	.....	۲-۱۸-۲. دامنه شمول
۱۴۰	.....	۳-۱۸-۲. مراجع
۱۴۰	.....	۲-۱۸-۴. نام آزمون
۱۴۰	.....	۲-۱۸-۵. نام دستگاه آزمون
۱۴۰	.....	۲-۱۸-۶. مواد و تجهیزات
۱۴۱	.....	۲-۱۸-۷. موارد ایمنی
۱۴۲	.....	۲-۱۸-۸. روش آزمون
۱۴۴	.....	۲-۱۸-۹. گزارش آزمون

صفحه	فهرت	عناوین
۱۴۵	۱۹-۲	آیین کار آزمون وابستگی زاویه‌ای عبور نور برای فیلترهای تخت - ISO18526-2
۱۴۵	۱-۱۹-۲	هدف
۱۴۵	۲-۱۹-۲	دامنه شمول
۱۴۵	۳-۱۹-۲	مراجع
۱۴۵	۴-۱۹-۲	نام آزمون
۱۴۵	۵-۱۹-۲	نام دستگاه آزمون
۱۴۵	۶-۱۹-۲	مواد و تجهیزات
۱۴۷	۷-۱۹-۲	موارد ایمنی
۱۴۷	۸-۱۹-۲	روش آزمون
۱۵۱	۹-۱۹-۲	گزارش آزمون
	۲۰-۲	آیین کار آزمون وابستگی زاویه‌ای و یکنواختی عبور نور برای فیلترهای خمیده (منحنی) -
۱۵۲	ISO18526-2	
۱۵۲	۱-۲۰-۲	هدف
۱۵۲	۲-۲۰-۲	دامنه شمول
۱۵۲	۳-۲۰-۲	مراجع
۱۵۲	۴-۲۰-۲	نام آزمون
۱۵۲	۵-۲۰-۲	نام دستگاه آزمون
۱۵۲	۶-۲۰-۲	مواد و تجهیزات
۱۵۴	۷-۲۰-۲	موارد ایمنی
۱۵۴	۸-۲۰-۲	روش آزمون
۱۵۸	۹-۲۰-۲	گزارش آزمون
۱۵۹	۲۱-۲	پیوست‌های استاندارد ISO 18526-2
۱۶۲	ب-۱	کلیات
۱۶۲	ب-۲	اصول طیف سنج‌ها
۱۶۵	ب-۳	منابع عدم قطعیت
۱۶۵	ب-۳-۱	کلیات
۱۶۵	ب-۳-۲	منابع عدم قطعیت ناشی از کالیبراسیون
۱۶۶	ب-۳-۲-۲	خط مبنا صفر درصد
۱۶۷	ب-۳-۲-۳	خط مبنای ۱۰۰ درصد
۱۶۸	ب-۳-۲-۴	دقت طول موج
۱۷۱	ب-۳-۲-۵	دقت (تکرارپذیری)
۱۷۱	ب-۳-۲-۶	درستی فتومتریک (خطی)

صفحه	فهرست	عناوین
۱۷۲	.....	ب-۳-۳. منابع عدم قطعیت از روش شناسی
۱۷۲	.....	ب-۳-۳.۱. محدودیت‌های طول موج برای ویژگی‌ها و اندازه‌گیری‌ها
۱۷۲	.....	ب-۳-۳.۲. گام طول موج.....
۱۷۳	.....	ب-۳-۳.۳. پهنای باند دستگاه اندازه‌گیری
۱۷۴	.....	ب-۳-۴. منابع عدم قطعیت از ویژگی‌های نمونه آزمون
۱۷۴	.....	ب-۳-۴.۱. جابه‌جایی باریکه نور توسط نمونه آزمون
۱۷۶	.....	ب-۳-۴.۲. فلوئورسانس
۱۷۶	.....	ب-۳-۴.۳. کجی نمونه آزمون
۱۷۶	.....	ب-۳-۴.۴. مکان نمونه
۱۷۷	.....	ب-۳-۴.۵. شکل و اندازه پرتو نمونه.....
۱۷۷	.....	ب-۳-۴.۶. قطبش.....
۱۷۸	.....	تعاریف به صورت جمع زنی
۱۷۸	.....	ج-۱. شرح
۱۷۸	.....	ج-۲. راهنمای نمادها.....
۱۷۹	.....	ج-۳. تعاریف به صورت جمع زنی
۱۷۹	.....	ج-۳-۱. عبور نوری
۱۸۰	.....	ج-۳-۲. اشعه فرا بنفش
۱۸۰	.....	ج-۳-۲-۱. عبور UV خورشیدی
۱۸۰	.....	ج-۳-۲-۲. عبور UV-A خورشیدی
۱۸۰	.....	ج-۳-۲-۳. عبور UV-B خورشیدی
۱۸۰	.....	ج-۳-۲-۴. میانگین عبور UV-A
۱۸۱	.....	ج-۳-۲-۵. میانگین عبور UV-B
۱۸۱	.....	ج-۳-۲-۶. میانگین عبور ۲۸۰ نانومتر تا ۴۰۰ نانومتر
۱۸۱	.....	ج-۳-۳. نور آبی
۱۸۱	.....	ج-۳-۳-۱. عبور نور آبی خورشیدی
۱۸۱	.....	ج-۳-۳-۲. عبور نور آبی
۱۸۱	.....	ج-۳-۴. مادون قرمز
۱۸۱	.....	ج-۳-۴-۱. عبور مادون قرمز نزدیک
۱۸۱	.....	ج-۳-۴-۲. عبور IR-A
۱۸۲	.....	ج-۳-۴-۳. عبور IR-B
۱۸۲	.....	ج-۳-۴-۴. عبور IR خورشیدی
۱۸۲	.....	ج-۳-۵. چراغ راهنمایی

صفحه	فهرت	عناوین
۱۸۲	ج-۳-۶. بازتاب	ج-۳-۶. بازتاب
۱۸۲	ج-۳-۶-۱. بازتاب نوری	ج-۳-۶-۱. بازتاب نوری
۱۸۲	ج-۳-۶-۲. بازتاب مادون قرمز نزدیک	ج-۳-۶-۲. بازتاب مادون قرمز نزدیک
۱۸۳	ج-۳-۷. زمان تغییر	ج-۳-۷. زمان تغییر
۱۹۵	پیوست ه (الزامی)	پیوست ه (الزامی)
۱۹۵	شرح کلی فیلترهای جوشکاری اتوماتیک و راهنمایی در مورد روشنایی در طول آزمون	شرح کلی فیلترهای جوشکاری اتوماتیک و راهنمایی در مورد روشنایی در طول آزمون
۱۹۵	۱-ه. کلیات	۱-ه. کلیات
۱۹۵	۲-ه. شرح عمومی فیلترهای جوشکاری خودکار	۲-ه. شرح عمومی فیلترهای جوشکاری خودکار
۱۹۵	۱-۲-ه. کنترل توان	۱-۲-ه. کنترل توان
۱۹۶	۲-۲-ه. تشخیص ( آشکارسازی) جوشکاری	۲-۲-ه. تشخیص ( آشکارسازی) جوشکاری
۱۹۶	۳-۲-ه. کنترل حساسیت	۳-۲-ه. کنترل حساسیت
۱۹۶	۴-۲-ه. کنترل حالت تاریک	۴-۲-ه. کنترل حالت تاریک
۱۹۷	۳-ه. روشنایی فیلترهای جوشکاری خودکار در حین آزمون	۳-ه. روشنایی فیلترهای جوشکاری خودکار در حین آزمون
۱۹۸	۱-۳-ه. حالت روشن	۱-۳-ه. حالت روشن
۱۹۸	۲-۳-ه. حالت تاریک	۲-۳-ه. حالت تاریک
۱۹۸	۳-۳-ه. اندازه گیری	۳-۳-ه. اندازه گیری
۲۰۱	<b>فصل سوم : آزمون های استاندارد ISO18526-3</b>	<b>فصل سوم : آزمون های استاندارد ISO18526-3</b>
۲۰۳	۱-۳. بازرسی فیزیکی - ISO18526-3	۱-۳. بازرسی فیزیکی - ISO18526-3
۲۰۳	۱-۱-۳. هدف	۱-۱-۳. هدف
۲۰۳	۲-۱-۳. دامنه شمول	۲-۱-۳. دامنه شمول
۲۰۳	۳-۱-۳. مراجع	۳-۱-۳. مراجع
۲۰۳	۴-۱-۳. نام آزمون	۴-۱-۳. نام آزمون
۲۰۳	۵-۱-۳. نام دستگاه آزمون	۵-۱-۳. نام دستگاه آزمون
۲۰۳	۶-۱-۳. مواد و تجهیزات	۶-۱-۳. مواد و تجهیزات
۲۰۴	۷-۱-۳. موارد ایمنی	۷-۱-۳. موارد ایمنی
۲۰۴	۸-۱-۳. روش آزمون	۸-۱-۳. روش آزمون
۲۰۴	۹-۱-۳. گزارش آزمون	۹-۱-۳. گزارش آزمون
۲۰۵	۲-۳. آیین کار آزمون میدان دید - ISO 18526-3	۲-۳. آیین کار آزمون میدان دید - ISO 18526-3
۲۰۵	۱-۲-۳. هدف	۱-۲-۳. هدف
۲۰۵	۲-۲-۳. دامنه شمول	۲-۲-۳. دامنه شمول
۲۰۵	۳-۲-۳. مراجع	۳-۲-۳. مراجع
۲۰۵	۴-۲-۳. نام آزمون	۴-۲-۳. نام آزمون

صفحه	فهرست	عناوین
۲۰۵	.....	۳-۲-۵. نام دستگاه آزمون
۲۰۵	.....	۳-۲-۶. مواد و تجهیزات
۲۰۶	.....	۳-۲-۷. موارد ایمنی
۲۰۶	.....	۳-۲-۸. روش آزمون
۲۰۸	.....	۳-۲-۹. گزارش آزمون
۲۰۸	.....	۳-۳. آیین کار آزمون ارزیابی بصری مواد و کیفیت سطح عدسی ها- ISO18526-3
۲۰۸	.....	۳-۳-۱. هدف
۲۰۸	.....	۳-۳-۲. دامنه شمول
۲۰۸	.....	۳-۳-۳. مراجع
۲۰۸	.....	۳-۳-۴. نام آزمون
۲۰۸	.....	۳-۳-۵. نام دستگاه آزمون
۲۰۸	.....	۳-۳-۶. مواد و تجهیزات
۲۰۹	.....	۳-۳-۷. موارد ایمنی
۲۱۰	.....	۳-۳-۸. روش آزمون
۲۱۱	.....	۳-۳-۹. گزارش آزمون
۲۱۱	.....	۳-۴. آیین کار آزمون جرم بالا برای محافظه های کامل-درجه حرارت شدید- ISO18526-3
۲۱۱	.....	۳-۴-۱. هدف
۲۱۱	.....	۳-۴-۲. دامنه شمول
۲۱۱	.....	۳-۴-۳. مراجع
۲۱۲	.....	۳-۴-۴. نام آزمون
۲۱۲	.....	۳-۴-۵. نام دستگاه آزمون
۲۱۲	.....	۳-۴-۶. مواد و تجهیزات
۲۱۳	.....	۳-۴-۷. موارد ایمنی
۲۱۳	.....	۳-۴-۸. روش آزمون
۲۱۴	.....	۳-۴-۹. گزارش آزمون
۲۱۴	.....	۳-۵. آیین کار آزمون جرم بالا برای محافظه های کامل-دمای معمولی محیط- ISO18526-3
۲۱۴	.....	۳-۵-۱. هدف
۲۱۴	.....	۳-۵-۲. دامنه شمول
۲۱۵	.....	۳-۵-۳. مراجع
۲۱۵	.....	۳-۵-۴. نام آزمون
۲۱۵	.....	۳-۵-۵. نام دستگاه آزمون
۲۱۵	.....	۳-۵-۶. مواد و تجهیزات

صفحه	فهرت	عناوین
۲۱۶	۷-۵-۳	موارد ایمنی
۲۱۶	۸-۵-۳	روش آزمون
۲۱۷	۹-۵-۳	گزارش آزمون
۲۱۷	۶-۳	آیین کار آزمون سقوط گلوله برای محافظ‌های کامل - ISO18526-3
۲۱۷	۱-۶-۳	هدف
۲۱۷	۲-۶-۳	دامنه شمول
۲۱۷	۳-۶-۳	مراجع
۲۱۷	۴-۶-۳	نام آزمون
۲۱۷	۵-۶-۳	نام دستگاه آزمون
۲۱۷	۶-۶-۳	مواد و تجهیزات
۲۱۸	۷-۶-۳	موارد ایمنی
۲۱۸	۸-۶-۳	روش آزمون
۲۲۱	۹-۶-۳	گزارش آزمون
۲۲۱	۷-۳	آیین کار آزمون سقوط شیلدهای جوشکاری - ISO18526-3
۲۲۱	۱-۷-۳	هدف
۲۲۱	۲-۷-۳	دامنه شمول
۲۲۱	۳-۷-۳	مراجع
۲۲۱	۴-۷-۳	نام آزمون
۲۲۱	۵-۷-۳	نام دستگاه آزمون
۲۲۱	۶-۷-۳	مواد و تجهیزات
۲۲۲	۷-۷-۳	موارد ایمنی
۲۲۲	۸-۷-۳	روش آزمون
۲۲۳	۹-۷-۳	گزارش آزمون
۲۲۳	۸-۳	آیین کار آزمون سقوط گلوله برای عدسی‌های نصب نشده - ISO18526-3
۲۲۳	۱-۸-۳	هدف
۲۲۴	۲-۸-۳	دامنه شمول
۲۲۴	۳-۸-۳	مراجع
۲۲۴	۴-۸-۳	نام آزمون
۲۲۴	۵-۸-۳	نام دستگاه آزمون
۲۲۴	۶-۸-۳	مواد و تجهیزات
۲۲۷	۷-۸-۳	موارد ایمنی
۲۲۷	۸-۸-۳	روش آزمون

صفحه	فهرست	عناوین
۲۲۹	.....	۳-۸-۹. گزارش آزمون
۲۲۹	.....	۳-۹. آیین کار آزمون ضربه پرتابه‌ای برای محافظ‌های کامل-درجه حرارت شدید- ISO18526-3
۲۲۹	.....	۳-۹-۱. هدف
۲۲۹	.....	۳-۹-۲. دامنه شمول
۲۲۹	.....	۳-۹-۳. مراجع
۲۲۹	.....	۳-۹-۴. نام آزمون
۲۲۹	.....	۳-۹-۵. نام دستگاه آزمون
۲۲۹	.....	۳-۹-۶. مواد و تجهیزات
۲۳۱	.....	۳-۹-۷. موارد ایمنی
۲۳۲	.....	۳-۹-۸. روش آزمون
۲۳۳	.....	۳-۹-۹. گزارش آزمون
۲۳۳	.....	۳-۱۰. آیین کار آزمون ضربه پرتابه‌ای برای محافظ‌های کامل-دمای معمولی محیط- ISO18526-3
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۱. هدف
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۲. دامنه شمول
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۳. مراجع
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۴. نام آزمون
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۵. نام دستگاه آزمون
۲۳۳	.....	۳-۱۰-۶. مواد و تجهیزات
۲۳۵	.....	۳-۱۰-۷. موارد ایمنی
۲۳۵	.....	۳-۱۰-۸. روش آزمون
۲۳۶	.....	۳-۱۰-۹. گزارش آزمون
۲۳۶	.....	۳-۱۱. اطلاعاتی که باید توسط سازنده ارائه شود- ISO18526-3
۲۳۶	.....	۳-۱۱-۱. هدف
۲۳۶	.....	۳-۱۱-۲. دامنه شمول
۲۳۶	.....	۳-۱۱-۳. مراجع
۲۳۷	.....	۳-۱۱-۴. نام آزمون
۲۳۷	.....	۳-۱۱-۵. نام دستگاه آزمون
۲۳۷	.....	۳-۱۱-۶. مواد و تجهیزات
۲۳۷	.....	۳-۱۱-۷. موارد ایمنی
۲۳۷	.....	۳-۱۱-۸. روش آزمون

صفحه	فهرت	عناوین
۲۳۷	۹-۱۱-۳	گزارش آزمون
۲۳۸	۱۲-۳	آیین کار آزمون تعداد روزنه‌ها در یک محافظ توری - ISO18526-3
۲۳۸	۱-۱۲-۳	هدف
۲۳۸	۲-۱۲-۳	دامنه شمول
۲۳۸	۳-۱۲-۳	مراجع
۲۳۸	۴-۱۲-۳	نام آزمون
۲۳۸	۵-۱۲-۳	نام دستگاه آزمون
۲۳۸	۶-۱۲-۳	مواد و تجهیزات
۲۳۸	۷-۱۲-۳	موارد ایمنی
۲۳۹	۸-۱۲-۳	روش آزمون
۲۳۹	۹-۱۲-۳	گزارش آزمون
۲۳۹	۱۳-۳	آیین کار آزمون تماس با قسمت‌های فلزی ISO18526-3
۲۳۹	۱-۱۳-۳	هدف
۲۳۹	۲-۱۳-۳	دامنه شمول
۲۳۹	۳-۱۳-۳	مراجع
۲۴۰	۴-۱۳-۳	نام آزمون
۲۴۰	۵-۱۳-۳	نام دستگاه آزمون
۲۴۰	۶-۱۳-۳	مواد و تجهیزات
۲۴۰	۷-۱۳-۳	موارد ایمنی
۲۴۰	۸-۱۳-۳	روش آزمون
۲۴۰	۹-۱۳-۳	گزارش آزمون
۲۴۱	۱۴-۳	حداقل استحکام عدسی‌های نصب نشده (آزمون بار استاتیکی) - ISO18526-3
۲۴۱	۱-۱۴-۳	هدف
۲۴۱	۲-۱۴-۳	دامنه شمول
۲۴۱	۳-۱۴-۳	مراجع
۲۴۱	۴-۱۴-۳	نام آزمون
۲۴۱	۵-۱۴-۳	نام دستگاه آزمون
۲۴۱	۶-۱۴-۳	مواد و تجهیزات
۲۴۴	۷-۱۴-۳	موارد ایمنی
۲۴۴	۸-۱۴-۳	روش آزمون
۲۴۷	۹-۱۴-۳	گزارش آزمون
۲۴۸	۱۵-۳	آیین کار آزمون حفاظت در برابر گازها و گرد و غبار ریز - ISO18526-3

صفحه	فهرت	عناوین
۲۴۸	هدف	۳-۱۵-۱. هدف
۲۴۸	دامنه شمول	۳-۱۵-۲. دامنه شمول
۲۴۸	مراجع	۳-۱۵-۳. مراجع
۲۴۸	نام آزمون	۳-۱۵-۴. نام آزمون
۲۴۸	نام دستگاه آزمون	۳-۱۵-۵. نام دستگاه آزمون
۲۴۸	مواد و تجهیزات	۳-۱۵-۶. مواد و تجهیزات
۲۵۰	موارد ایمنی	۳-۱۵-۷. موارد ایمنی
۲۵۱	روش آزمون	۳-۱۵-۸. روش آزمون
۲۵۲	گزارش آزمون	۳-۱۵-۹. گزارش آزمون
۲۵۳	عیایق الکتریکی کلاه‌های جوشکاری و شیلدهای دستی جوشکاری - ISO18526-3	۳-۱۶-۱. هدف
۲۵۳	دامنه شمول	۳-۱۶-۲. دامنه شمول
۲۵۳	مراجع	۳-۱۶-۳. مراجع
۲۵۳	نام آزمون	۳-۱۶-۴. نام آزمون
۲۵۳	نام دستگاه آزمون	۳-۱۶-۵. نام دستگاه آزمون
۲۵۳	مواد و تجهیزات	۳-۱۶-۶. مواد و تجهیزات
۲۵۴	موارد ایمنی	۳-۱۶-۷. موارد ایمنی
۲۵۴	روش آزمون	۳-۱۶-۸. روش آزمون
۲۵۵	گزارش آزمون	۳-۱۶-۹. گزارش آزمون
۲۵۵	آیین کار آزمون نشانه گذاری و بسته بندی - ISO18526-3	۳-۱۷-۱. هدف
۲۵۵	دامنه شمول	۳-۱۷-۲. دامنه شمول
۲۵۵	مراجع	۳-۱۷-۳. مراجع
۲۵۵	نام آزمون	۳-۱۷-۴. نام آزمون
۲۵۵	نام دستگاه آزمون	۳-۱۷-۵. نام دستگاه آزمون
۲۵۵	مواد و تجهیزات	۳-۱۷-۶. مواد و تجهیزات
۲۵۶	موارد ایمنی	۳-۱۷-۷. موارد ایمنی
۲۵۶	روش آزمون	۳-۱۷-۸. روش آزمون
۲۵۶	گزارش آزمون	۳-۱۷-۹. گزارش آزمون
۲۵۶	آیین کار آزمون محافظت در برابر جریان مایعات - ISO18526-3	۳-۱۸-۱. هدف
۲۵۶	دامنه شمول	۳-۱۸-۲. دامنه شمول

صفحه	فهرت	عناوین
۲۵۶	۳-۱۸-۳	مراجع
۲۵۶	۴-۱۸-۳	نام آزمون
۲۵۷	۵-۱۸-۳	نام دستگاه آزمون
۲۵۷	۶-۱۸-۳	مواد و تجهیزات
۲۵۹	۷-۱۸-۳	موارد ایمنی
۲۶۰	۸-۱۸-۳	روش آزمون
۲۶۰	۹-۱۸-۳	گزارش آزمون
۲۶۰	۱۹-۳	آیین کار آزمون محافظت در برابر ذرات بزرگ گرد و غبار - ISO18526-3
۲۶۰	۱-۱۹-۳	هدف
۲۶۱	۲-۱۹-۳	دامنه شمول
۲۶۱	۳-۱۹-۳	مراجع
۲۶۱	۴-۱۹-۳	نام آزمون
۲۶۱	۵-۱۹-۳	نام دستگاه آزمون
۲۶۱	۶-۱۹-۳	مواد و تجهیزات
۲۶۵	۷-۱۹-۳	موارد ایمنی
۲۶۶	۸-۱۹-۳	روش آزمون
۲۶۸	۹-۱۹-۳	گزارش آزمون
۲۶۸	۳-۲۰	محافظت در برابر فلزات مذاب و جامدات داغ - ISO18526-3
۲۶۸	۱-۲۰-۳	هدف
۲۶۸	۲-۲۰-۳	دامنه شمول
۲۶۸	۳-۲۰-۳	مراجع
۲۶۸	۴-۲۰-۳	نام آزمون
۲۶۸	۵-۲۰-۳	نام دستگاه آزمون
۲۶۸	۶-۲۰-۳	مواد و تجهیزات
۲۷۱	۷-۲۰-۳	موارد ایمنی
۲۷۲	۸-۲۰-۳	روش آزمون
۲۷۳	۹-۲۰-۳	گزارش آزمون
۲۷۳	۳-۲۱	آیین کار آزمون محافظت در برابر قطرات - ISO18526-3
۲۷۳	۱-۲۱-۳	هدف
۲۷۳	۲-۲۱-۳	دامنه شمول
۲۷۳	۳-۲۱-۳	مراجع
۲۷۳	۴-۲۱-۳	نام آزمون

صفحه	فهرت	عناوین
۲۷۳	۵-۲۱-۳	نام دستگاه آزمون
۲۷۳	۶-۲۱-۳	مواد و تجهیزات
۲۷۵	۷-۲۱-۳	موارد ایمنی
۲۷۵	۸-۲۱-۳	روش آزمون
۲۷۶	۹-۲۱-۳	گزارش آزمون
۲۷۶	۲۲-۳	آیین کار آزمون محافظت در برابر گرمای تابشی - ISO18526-3
۲۷۶	۱-۲۲-۳	هدف
۲۷۷	۲-۲۲-۳	دامنه شمول
۲۷۷	۳-۲۲-۳	مراجع
۲۷۷	۴-۲۲-۳	نام آزمون
۲۷۷	۵-۲۲-۳	نام دستگاه آزمون
۲۷۷	۶-۲۲-۳	مواد و تجهیزات
۲۷۹	۷-۲۲-۳	موارد ایمنی
۲۸۰	۸-۲۲-۳	روش آزمون
۲۸۱	۹-۲۲-۳	گزارش آزمون
۲۸۱	۲۳-۳	مقاومت در برابر آسیب سطحی ناشی از برخورد ذرات ریز سریع - ISO18526-3
۲۸۱	۱-۲۳-۳	هدف
۲۸۲	۲-۲۳-۳	دامنه شمول
۲۸۲	۳-۲۳-۳	مراجع
۲۸۲	۴-۲۳-۳	نام آزمون
۲۸۲	۵-۲۳-۳	نام دستگاه آزمون
۲۸۲	۶-۲۳-۳	مواد و تجهیزات
۲۸۵	۷-۲۳-۳	موارد ایمنی
۲۸۶	۸-۲۳-۳	روش آزمون
۲۸۸	۹-۲۳-۳	گزارش آزمون
۲۸۸	۲۴-۳	آیین کار آزمون مقاومت در برابر اشتعال - ISO18526-3
۲۸۸	۱-۲۴-۳	هدف
۲۸۹	۲-۲۴-۳	دامنه شمول
۲۸۹	۳-۲۴-۳	مراجع
۲۸۹	۴-۲۴-۳	نام آزمون
۲۸۹	۵-۲۴-۳	نام دستگاه آزمون
۲۸۹	۶-۲۴-۳	مواد و تجهیزات

صفحه	فرت	عناوین
۲۹۰	۷-۲۴-۳	موارد ایمنی
۲۹۱	۸-۲۴-۳	روش آزمون
۲۹۲	۹-۲۴-۳	گزارش آزمون
۲۹۲	۲۵-۳	آیین کار آزمون مقاومت در برابر تابش فرا بنفش - ISO18526-3
۲۹۲	۱-۲۵-۳	هدف
۲۹۲	۲-۲۵-۳	دامنه شمول
۲۹۲	۳-۲۵-۳	مراجع
۲۹۲	۴-۲۵-۳	نام آزمون
۲۹۲	۵-۲۵-۳	نام دستگاه آزمون
۲۹۲	۶-۲۵-۳	مواد و تجهیزات
۲۹۴	۷-۲۵-۳	موارد ایمنی
۲۹۵	۸-۲۵-۳	روش آزمون
۲۹۵	۹-۲۵-۳	گزارش آزمون
۲۹۵	۲۶-۳	آیین کار آزمون مقاومت در برابر خوردگی - ISO18526-3
۲۹۵	۱-۲۶-۳	هدف
۲۹۵	۲-۲۶-۳	دامنه شمول
۲۹۶	۳-۲۶-۳	مراجع
۲۹۶	۴-۲۶-۳	نام آزمون
۲۹۶	۵-۲۶-۳	نام دستگاه آزمون
۲۹۶	۶-۲۶-۳	مواد و تجهیزات
۲۹۶	۷-۲۶-۳	موارد ایمنی
۲۹۷	۸-۲۶-۳	روش آزمون
۲۹۸	۹-۲۶-۳	گزارش آزمون
۲۹۸	۲۷-۳	آیین کار آزمون مقاومت در برابر مه گرفتگی عدسی‌ها یا فیلترها - ISO18526-3
۲۹۸	۱-۲۷-۳	هدف
۲۹۸	۱-۲۷-۳	دامنه شمول
۲۹۸	۳-۲۷-۳	مراجع
۲۹۸	۴-۲۷-۳	نام آزمون
۲۹۸	۵-۲۷-۳	نام دستگاه آزمون
۲۹۸	۶-۲۷-۳	مواد و تجهیزات
۳۰۱	۷-۲۷-۳	موارد ایمنی
۳۰۲	۸-۲۷-۳	روش آزمون

صفحه	فهرت	عناوین
۳۰۲	۳-۲۷-۹. گزارش آزمون	گزارش آزمون
۳۰۲	۳-۲۸. آیین کار آزمون مقاومت در برابر مواجهه با حرارت - ISO18526-3	آیین کار آزمون مقاومت در برابر مواجهه با حرارت - ISO18526-3
۳۰۲	۳-۲۸-۱. هدف	هدف
۳۰۲	۳-۲۸-۲. دامنه شمول	دامنه شمول
۳۰۳	۳-۲۸-۳. مراجع	مراجع
۳۰۳	۳-۲۸-۴. نام آزمون	نام آزمون
۳۰۳	۳-۲۸-۵. نام دستگاه آزمون	نام دستگاه آزمون
۳۰۳	۳-۲۸-۶. مواد و تجهیزات	مواد و تجهیزات
۳۰۳	۳-۲۸-۷. موارد ایمنی	موارد ایمنی
۳۰۴	۳-۲۸-۸. روش آزمون	روش آزمون
۳۰۴	۳-۲۸-۹. گزارش آزمون	گزارش آزمون
۳۰۴	۳-۲۹. مقاومت در برابر نفوذ به محافظ توسط جامدات داغ - ISO18526-3	مقاومت در برابر نفوذ به محافظ توسط جامدات داغ - ISO18526-3
۳۰۴	۳-۲۹-۱. هدف	هدف
۳۰۴	۳-۲۹-۲. دامنه شمول	دامنه شمول
۳۰۴	۳-۲۹-۳. مراجع	مراجع
۳۰۴	۳-۲۹-۴. نام آزمون	نام آزمون
۳۰۵	۳-۲۹-۵. نام دستگاه آزمون	نام دستگاه آزمون
۳۰۵	۳-۲۹-۶. مواد و تجهیزات	مواد و تجهیزات
۳۰۶	۳-۲۹-۷. موارد ایمنی	موارد ایمنی
۳۰۶	۳-۲۹-۸. روش آزمون	روش آزمون
۳۰۷	۳-۲۹-۹. گزارش آزمون	گزارش آزمون
۳۰۷	۳-۳۰. آیین کار آزمون مقاومت شیمیایی - ISO18526-3	آیین کار آزمون مقاومت شیمیایی - ISO18526-3
۳۰۷	۳-۳۰-۱. هدف	هدف
۳۰۷	۳-۳۰-۲. دامنه شمول	دامنه شمول
۳۰۷	۳-۳۰-۳. مراجع	مراجع
۳۰۷	۳-۳۰-۴. نام آزمون	نام آزمون
۳۰۸	۳-۳۰-۵. نام دستگاه آزمون	نام دستگاه آزمون
۳۰۸	۳-۳۰-۶. مواد و تجهیزات	مواد و تجهیزات
۳۰۸	۳-۳۰-۷. موارد ایمنی	موارد ایمنی
۳۰۹	۳-۳۰-۸. روش آزمون	روش آزمون
۳۱۰	۳-۳۰-۹. گزارش آزمون	گزارش آزمون

۳۱-۳. آیین کار آزمون ناحیه‌ای که باید محافظت شود- ارزیابی از جهت جانبی-ISO18526-3	۳۱۰
۳۱-۳-۱. هدف	۳۱۰
۳۱-۳-۲. دامنه شمول	۳۱۰
۳۱-۳-۳. مراجع	۳۱۰
۳۱-۳-۴. نام آزمون	۳۱۰
۳۱-۳-۵. نام دستگاه آزمون	۳۱۰
۳۱-۳-۶. مواد و تجهیزات	۳۱۰
۳۱-۳-۷. موارد ایمنی	۳۱۱
۳۱-۳-۸. روش آزمون	۳۱۱
۳۱-۳-۹. گزارش آزمون	۳۱۱
۳۲-۳. ناحیه‌ای که باید محافظت شود- ارزیابی از جهت جلو-ISO18526-3	۳۱۲
۳۲-۳-۱. هدف	۳۱۲
۳۲-۳-۲. دامنه شمول	۳۱۲
۳۲-۳-۳. مراجع	۳۱۲
۳۲-۳-۴. نام آزمون	۳۱۲
۳۲-۳-۵. نام دستگاه آزمون	۳۱۲
۳۲-۳-۶. مواد و تجهیزات	۳۱۲
۳۲-۳-۷. موارد ایمنی	۳۱۳
۳۲-۳-۸. روش آزمون	۳۱۳
۳۲-۳-۹. گزارش آزمون	۳۱۳
۳۳-۳. نفوذ از هواکش‌ها (تهویه) و شکاف‌ها- ISO18526-3	۳۱۴
۳۳-۳-۱. هدف	۳۱۴
۳۳-۳-۲. دامنه شمول	۳۱۴
۳۳-۳-۳. مراجع	۳۱۴
۳۳-۳-۴. نام آزمون	۳۱۴
۳۳-۳-۵. نام دستگاه آزمون	۳۱۴
۳۳-۳-۶. مواد و تجهیزات	۳۱۴
۳۳-۳-۷. موارد ایمنی	۳۱۵
۳۳-۳-۸. روش آزمون	۳۱۵
۳۳-۳-۹. گزارش آزمون	۳۱۶
۳۴-۳. آیین کار آزمون نفوذ نور شیلدهای جوشکاری- ISO18526-3	۳۱۶

صفحه	فهرت	عناوین
۳۱۶	هدف	۱-۳۴-۳
۳۱۶	دامنه شمول	۲-۳۴-۳
۳۱۶	مراجع	۳-۳۴-۳
۳۱۷	نام آزمون	۴-۳۴-۳
۳۱۷	نام دستگاه آزمون	۵-۳۴-۳
۳۱۷	مواد و تجهیزات	۶-۳۴-۳
۳۱۷	موارد ایمنی	۷-۳۴-۳
۳۱۸	روش آزمون	۸-۳۴-۳
۳۱۸	گزارش آزمون	۹-۳۴-۳
۳۱۸	نگه داشتن توسط سربندها و مهارها - ISO18526-3	۳-۳۵-۳
۳۱۸	هدف	۱-۳۵-۳
۳۱۸	دامنه شمول	۲-۳۵-۳
۳۱۹	مراجع	۳-۳۵-۳
۳۱۹	نام آزمون	۴-۳۵-۳
۳۱۹	نام دستگاه آزمون	۵-۳۵-۳
۳۱۹	مواد و تجهیزات	۶-۳۵-۳
۳۱۹	موارد ایمنی	۷-۳۵-۳
۳۱۹	روش آزمون	۸-۳۵-۳
۳۲۰	گزارش آزمون	۹-۳۵-۳
۳۲۰	پیوست‌های مربوط به استاندارد ISO 18526-3	۳-۳۶-۳



## سخن معاون روابط کار

در جهانی که پیشرفت های صنعتی و فناوری، چهره کار را دگرگون ساخته، ایمنی کار و حفاظت فنی، به ستونی حیاتی برای حفظ جان و سلامت نیروی کار تبدیل شده است. از سویی، ترکیبی از دانش روز، تجربه های عملی و قوانین معتبر ملی و بین المللی، راهنمایی جامع برای شناسایی و مدیریت مخاطرات محیط کار ارایه می نماید.

در همین راستا برای مقابله با خطرات محیط کار و چالش های نوظهور در حوزه های دیجیتال، باید تلاش نمود آگاهی را به ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از حوادث تبدیل نمود. از این مجمل، بهره مندی از پژوهش های کاربردی و نیاز محور در تولید محصولات و محتوای های فرهنگی و آموزشی تخصصی یکپارچه و استاندارد ایمنی، یکی از کاربردی ترین و موثرترین ابزار در امر یادگیری، آموزش و ترویج در مقوله حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد که ضمن تحقق آموزش های مستمر و هدفمند، نهایتا به ایجاد کار شایسته منجر می گردد. بدین منظور معاونت روابط کار، با اتخاذ سیاست های نوین و بروز آموزشی و پژوهشی از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و به واسطه کارشناسان مجرب آن مرکز و دانش تخصصی اساتید دانشگاهی و متخصصین مراکز علمی و پژوهشی کشور و نیز با حمایت های بی دریغ جناب آقای دکتر میدری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام به تهیه و تدوین کتاب های تخصصی در زمینه حفاظت فنی و ایمنی نموده است. امید است نتایج و ثمرات این مکتوب که بر فرهنگ پیشگیری، مسئولیت پذیری و استفاده از فناوری های نوین تاکید دارد، بتواند بستر لازم را در ساختن فضایی امن، سالم و پایدار برای نسل های امروز و فردا، فراهم نماید.

پروانه رضایی بختیاری  
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی



تلفیق پژوهش‌های کاربردی و آموزش مستمر، نه تنها فرهنگ پیشگیری از خطرات شغلی را نهادینه می‌کند، بلکه به کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث شغلی و افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌انجامد. بی‌شک سرمایه‌گذاری در این دو حوزه، تضمین‌کننده محیطی امن و پایدار برای نسل‌های حال و آینده شاغلین کشور بوده که تهیه و انتشار کتب، دستورالعمل‌های فنی و استانداردهای ایمنی و حفاظت فنی، بویژه اگر از طریق نیازسنجی‌های علمی دقیق، کاربردی و نیازمحور انجام شده باشد، می‌تواند به عنوان یکی از نتایج موثر این تلفیق در ارتقای دانش علمی و تخصصی به شمار آید. در همین راستا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۸۸ و در راستای وظایف قانونی آموزشی و پژوهشی خود و رفع خلاء ناشی از کمبود کتب فنی و تخصصی در زمینه ایمنی و بهداشت کار، اقدام به تاسیس واحد انتشارات با هدف هدایت، راهبری و انتشار این کتب در سطح کشور نمود. همچنین این مرکز استاندارد سازی منابع آموزشی ایمنی و حفاظت فنی و تدوین دستورالعمل‌های حفاظت فنی و ایمنی را به عنوان یک حرکت پویا و نوین با تکیه بر آخرین دستاوردهای حوزه ایمنی و حفاظت فنی از طریق بهره‌گیری از دانش اساتید و متخصصان مراکز دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی کشور در دستور کار خود قرار داده است. امید است بهره‌مندی از پژوهش‌های کاربردی و محتوای آموزشی، بتواند در ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی کار، افزایش بهره‌وری، کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار نقش موثری ایفا نماید. در این میان برخورد لازم می‌دانم از گردآورنده این اثر و نیز تلاش‌های همکاران ارزشمند خود در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار که در تولید و تدوین این کتاب ما را یاری نموده‌اند، تشکر و سپاسگزاری نمایم. در پایان؛ مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار؛ آمادگی بهره‌مندی مستمر از بازخوردها و نظرات و پیشنهادات اصلاحی و سازنده کلیه اساتید، متخصصان و فعالین این عرصه؛ به منظور بروزرسانی و رفع نواقص احتمالی و هرچه پربارتر شدن محتوای آن را خواهد داشت.

محمود حیدری

رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت

فنی و بهداشت کار



فصل اول:

آزمون های استاندارد ISO18526-1



## ۱-۱. آیین کار آزمون توان انکساری و توان منشوری برای عدسی‌های بدون کانون (بدون نمره) (ISO18526-1)

### ۱-۱-۱. هدف

هدف از این آزمون اندازه‌گیری توان انکساری و توان منشوری عدسی‌های اسمی بدون کانون

(بدون نمره) ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می‌باشد.

### ۱-۱-۲. دامنه شمول

کلیه عدسی‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۱-۱-۳. مراجع

ISO 18526-1:2020 - Eye and face protection — Test methods

### ۱-۱-۴. نام آزمون

روش آزمون توان انکساری و توان منشوری برای عدسی‌های بدون کانون<sup>۱</sup>

(مطابق بند ۶-۱ استاندارد ISO 18526-1:2020)

### ۱-۱-۵. نام دستگاه آزمون

-


### ۱-۱-۶. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات

یک شماتیک (شمایی) از تنظیم تلسکوپ در شکل ۱ نشان داده شده است. همچنین به‌طور

جایگزین می‌توان از یک هدف تلسکوپی روشن شده به‌طور خارجی استفاده کرد.

---

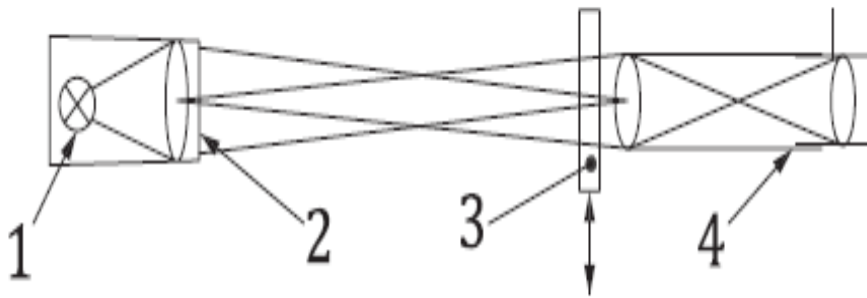

شکل ۱. شماتیکی (شمایی) از چیدمان تلسکوپ (شکل ۱ از استاندارد ISO 18526-1:2020)  
راهنما:

۱. منبع نوری ۲. هدف تلسکوپ<sup>۱</sup> ۳. نمونه آزمون ۴. تلسکوپ

تلسکوپ دارای دهانه اسمی ۲۰ میلی متر و بزرگنمایی بین ۱۰× و ۳۰×، مجهز به یک چشمی<sup>۲</sup> قابل تنظیم دارای یک (رتیکل<sup>۳</sup>) است. تنظیم کانونی باید دارای مقیاسی از توان انکساری ۰/۰۱ باشد تا بتوان تلسکوپ را با حداکثر عدم قطعیت اندازه گیری<sup>۴</sup>  $0.01D$  کالیبره کرد. هدف روشن شده<sup>۵</sup>، متشکل از یک صفحه سیاه رنگ با ترکیبی از طرح منقطع مطابق شکل ۲ است و در پشت آن یک منبع نور با روشنایی قابل تنظیم قرار دارد. ممکن است از یک عدسی کندانسور (عدسی متمرکز کننده) برای رسیدن به شدت روشنایی کافی با کانونی کردن منبع نور بر روی شیئی تلسکوپ، استفاده کرد.

1- Telescope Target

2- Eyepiece

3- Reticule

۴ -  $D$  یک نماد رایج برای واحد توان کانونی، دیوپتر است. دارای ابعاد  $m-1$  است که در برخی کشورها به عنوان واحد رسمی استفاده می شود.

5- Illuminated Target

حلقه ۱ بزرگ هدف دارای قطر خارجی  $(23/0 \pm 0/1)$  میلی متر با روزنه حلقوی  $(0/6 \pm 0/1)$  میلی متر است. حلقه کوچک دارای قطر داخلی  $(11/0 \pm 0/1)$  میلی متر با یک روزنه حلقوی  $(0/1)$   $(0/6 \pm 0/1)$  میلی متر است. روزنه مرکزی دارای قطر  $(0/6 \pm 0/1)$  میلی متر است. نوارها دارای طول  $(20/0 \pm 0/1)$  میلی متر و پهنای  $(2/0 \pm 0/1)$  میلی متر هستند که با فاصله  $(2/0 \pm 0/1)$  میلی متری از یکدیگر قرار گرفته اند.

فاصله دایره بیرونی تا نوارهای داخلی باید  $(2/0 \pm 0/5)$  میلی متر باشد.



شکل ۲. هدف تلسکوپ (ابعاد در ۶- ۱- ۲- ۲- استاندارد ISO 18526-2020 آمده است)

(شکل ۲ از استاندارد ISO 18526-1:2020)

فیلتر (اختیاری)، با حداکثر عبور در قسمت سبز طیف که برای کاهش ابیراهی رنگی استفاده شود. توصیه می شود از فیلتری با عبور طیفی که مشابه مشاهده گر رنگ سنجی استاندارد CIE 1931 می باشد؛ استفاده شود.

1- Annulus

2- Annular Aperture

### کالیبراسیون تجهیزات

تجهیزات باید برای دستیابی به عدم قطعیت اندازه گیری کمتر یا مساوی  $0.01 \text{ m}^{-1}$  کالیبره شوند.

این کار را می توان با استفاده از روش تنظیم فاصله بین هدف و تلسکوپ مطابق با پیوست (ب) یا با استفاده از عدسی های مرجع کالیبره شده انجام داد. این عدسی ها باید دارای توان کروی اسمی مثبت و منفی  $0.06 \text{ m}^{-1}$ ،  $0.12 \text{ m}^{-1}$  و  $0.25 \text{ m}^{-1}$  باشند.

نکته: برای دستیابی به عدم قطعیت اندازه گیری  $0.01 \text{ m}^{-1}$ ، کالیبراسیون عدسی های کالیبراسیون مرجع باید دارای عدم قطعیت کمتر از  $0.008 \text{ m}^{-1} \pm$  باشد.

### مواد

هیچ موادی در این آزمون استفاده نمی شود.

#### ۱-۱-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم باشند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۵. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب ورزند.

## ۸-۱-۱. روش آزمون

## کلیات

تلسکوپ و هدف روشن شده در یک محور نوری قرار می گیرند که فاصله آنها از هم (۰.۲/± ۴/۶۰) متر می باشد.

آزمون باید به صورت زیر انجام شود:

- رتیکل و هدف را کانونی نمایید و تلسکوپ را برای به دست آوردن تصویری واضح از طرح تنظیم کنید.<sup>۱</sup> این تنظیم به عنوان نقطه صفر مقیاس تنظیم تلسکوپ در نظر گرفته می شود؛
- تلسکوپ را طوری تنظیم کنید که روزنه مرکزی هدف بر روی مرکز خط متقاطع رتیکل تصویر شود. این تنظیم به عنوان نقطه صفر مقیاس منشوری در نظر گرفته می شود؛
- نمونه آزمون را در مقابل تلسکوپ در وضعیت استفاده<sup>۲</sup> قرار دهید. برای عدسی های نصب نشده، عدسی را در یک قاب مناسب ارائه شده توسط سازنده قرار دهید تا وضعیت استفاده را با یک سردیس (الگوی سر)<sup>۳</sup> مشخص شده تعیین کنند؛

اندازه گیری توان کروی و استوانه ای باید با استفاده از روش های مشخص شده در بند ۶-۱-۴-۲ انجام شود.

اگر در حین اندازه گیری با استفاده از تلسکوپ، دبل شدن (دو تا شدن)<sup>۴</sup> یا ابیراهی دیگری از تصویر مشاهده شود، نمونه آزمون باید با استفاده از روش آزمون شرح داده شده در ۶-۳ مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

---

1- Align

2- As-Worn Position

3- Head-Form

4- Doubling

## توان کروی و استوانه‌ای

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- هدف یا نمونه آزمون را بمنظور تراز کردن نصف النهارهای اصلی<sup>۱</sup> نمونه با نوارهای هدف

بچرخانید؛

- تلسکوپ را ابتدا روی یک دسته از نوارها (اندازه‌گیری  $F_1$  و سپس روی نوارهای عمودی

(اندازه‌گیری  $F_2$  تنظیم کنند. توان کروی<sup>۲</sup> برابر است با میانگین  $(\frac{F_1+F_2}{2})$  توان استوانه‌ای<sup>۳</sup>

برابر است با قدر مطلق تفاضل دو مقدار اندازه‌گیری شده  $(|F_1 - F_2|)$ .

در طول این فرآیند، بهترین تنظیم در هر نصف النهار برای کل هدف باید استفاده شود. یک

مثال، برای عدسی با توان استوانه‌ای در شکل ۳ آورده شده است.



الف) تنظیم بر روی نوارهای افقی (ب) تنظیم بر روی نوارهای عمودی

شکل ۳. تصویر هدف برای عدسی با توان استوانه‌ای (شکل ۳ از استاندارد ISO 18526-1:2020)

**توان منشوری برای عدسی‌های نصب نشده پوشاننده یک چشم**

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

1- Principal Meridians

2- Spherical Power

3- Cylindrical Power

- نمونه آزمون را در مقابل تلسکوپ در وضعیت استفاده قرار دهید؛

اگر نقطه تقاطع خطوط رتیکل در خارج از تصویر دایره بزرگ بیفتد، توان منشوری از (دیوپتر)  $0/25 \text{ cm/m}$  تجاوز می کند. اگر نقطه تقاطع خطوط رتیکل در داخل تصویر دایره کوچک هدف قرار گیرد، توان منشوری از  $0/12 \text{ cm/m}$  (دیوپتر) کمتر است.

### ۹-۱-۱. گزارش آزمون

مقادیر اندازه گیری شده (توان کروی، استوانه ای و توان منشوری) باید گزارش شود.

### ۲-۱. آیین کار آزمون انحرافات فضایی (ISO18526-1)

#### ۱-۲-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی تمامی محافظهای چشم ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از لحاظ اعوجاجهای بصری<sup>۲</sup> ناشی از اختلاف موضعی در کانون و توان منشوری عدسی محافظی است که به دلیل بی نظمی (بی قاعدگی) در سطح<sup>۳</sup> یا ضریب شکست آن ایجاد می شود. این بی نظمی ها (بی قاعدگی ها) می توانند باعث اختلال فضایی<sup>۴</sup>، اعوجاج<sup>۵</sup> و نابرابری های دو چشمی<sup>۶</sup> شوند که در فعالیت های بصری پویا بارزتر است. انحرافات فضایی با درجه و میزان تغییر اعوجاج شبکه آزمون<sup>۷</sup> ارزیابی می شوند.

#### ۲-۲-۱. دامنه شمول

کلیه عدسی های ارسالی از واحدهای متقاضی برای تست.

است که در برخی  $\text{cm/m}$  یک نماد متداول برای واحد توان منشوری، دیوپتر منشوری است. دارای ابعاد  $\Delta$  - 1 کشورها به عنوان واحد رسمی استفاده می شود.

2- Visual Distortions

3- Irregularities In Its Surface

4- Spatial Disturbance

5- Distortion

6- Binocular Disparities

7- Test Grid

۳-۲-۱. مراجع

ISO 18526-1:2020 - Eye and face protection — Test methods

۴-۲-۱. نام آزمون

انحرافات فضایی

مطابق بند 6-3 استاندارد ISO 18526-1:2020

۵-۲-۱. نام دستگاه آزمون

-

۶-۲-۱. مواد و تجهیزات


تجهیزات

شبکه آزمون، مربع با خطوط سیاه به پهنای  $(0/1 \pm 0/5)$  میلی متر و با فاصله  $(0/5 \pm 0/5)$ .

میلی متر از هم می باشد. اندازه کل شبکه باید به اندازه کاغذ A4 (تقریباً ۲۰۰ میلی متر  $\times$  ۳۰۰

میلی متر) باشد. شبکه باید روی یک ورق نیمه شفاف<sup>۱</sup> باشد. یک مثال در شکل ۱ آورده شده

است. برای وضوح بهتر، توصیه می شود از نور پس زمینه شبکه آزمون استفاده کنند.

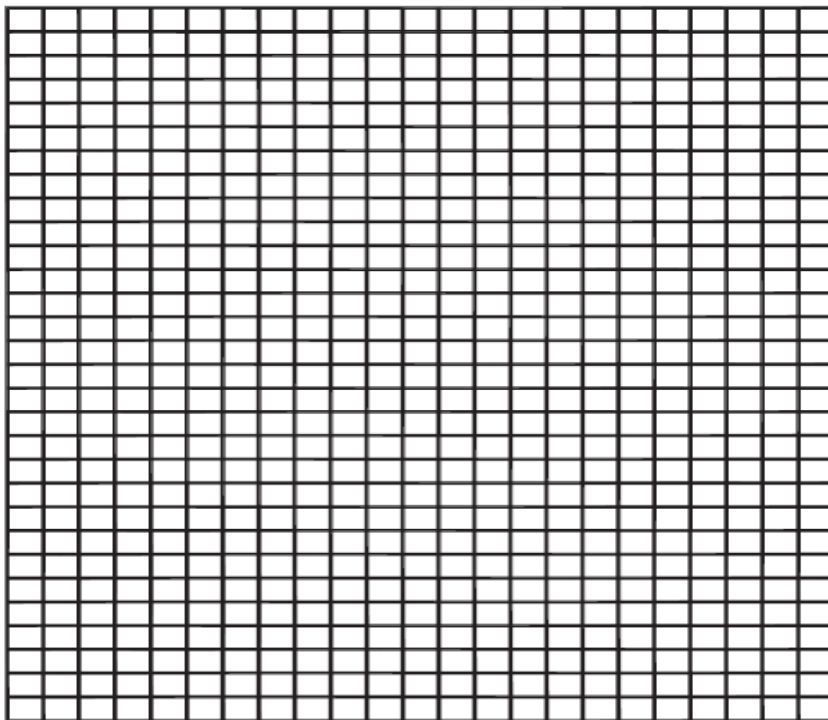

شکل ۱. بخشی از شبکه (شکل ۵ از استاندارد ISO 18526-1:2020)

#### مواد

هیچ موادی در این آزمون استفاده نمی شود.

#### ۱-۲-۷ موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم باشند.
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند.
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه (آزمایشگاه) را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛

۵. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۶. از انجام شوخی در آزمایشگاه اجتناب ورزند.

### ۸-۲-۱. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- عدسی نمونه آزمون را در فاصله‌ی  $300_{-25}^0$  از چشم غالب<sup>۱</sup> و در حالی که چشم دیگر را را بسته‌اید، نگه دارید؛
- درحالی که عدسی نمونه آزمون را از یک طرف به سمت دیگر حرکت می‌دهید از طریق عدسی نمونه، نمونه آزمون را نگاه و چشم‌ها را روی شبکه در فاصله  $(900 \pm 50)$  میلی‌متر از چشم‌ها متمرکز کنند.

### ۹-۲-۱. گزارش آزمون

- در ناحیه مشخص شده در استاندارد مورد نیاز محصول مربوط در اطراف نقطه مرجع، عدسی نمونه آزمون باید عاری از اعوجاج نامنظم تصویر شبکه باشد که احتمالاً در هنگام استفاده باعث اختلال بینایی<sup>۲</sup> می‌شوند. نتیجه آزمون باید (قبول/رد<sup>۳</sup>) گزارش شود.

---

1- Dominant Eye  
2- Impair Vision  
3- Pass/Fail

### ۱-۳-۳. آیین کار آزمون ناهماهنگی منشوری محافظ های چشم کامل یا عدسی های پوشاننده هر دو چشم (ISO18526-1)

#### ۱-۳-۱. هدف

هدف از این آزمون؛ تعیین ناهماهنگی منشوری (خطای منشوری نسبی) در وضعیت استفاده در دو نقطه مرجع عدسی های نصب شده در محافظ های چشم کامل یا در دو نقطه مرجع روی عدسی های پوشاننده هر دو چشم ارسال شده به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد.

#### ۱-۳-۲. دامنه شمول

کلیه عدسی های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۱-۳-۳. مراجع

ISO 18526-1:2020 - Eye and face protection — Test methods

#### ۱-۳-۴. نام آزمون

آزمون برای ناهماهنگی منشوری محافظ های چشم کامل یا عدسی های پوشاننده هر دو چشم

مطابق بند ۶-۲ استاندارد ISO 18526-1:2020

#### ۱-۳-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۱-۳-۶. مواد و تجهیزات


##### تجهیزات

چیدمان تجهیزات آزمون در شکل ۱ نشان داده شده است. عدم قطعیت برای ناهماهنگی منشوری با  $\text{cm/m}$  (دیوپتر)  $0.05$  برابر و یا از آن کمتر می باشد.

نکته: اگر از منابع نوری دیگری (مثلاً منابع لیزری) استفاده می شود، تجهیزات آزمون باید بر

این اساس با آن تطبیق داده شود (مثلاً گستردگی باریکه نور قبل از LB<sub>1</sub> ممکن است لازم

باشد). ابعاد به میلی متر (اسمی مگر رواداری ها)

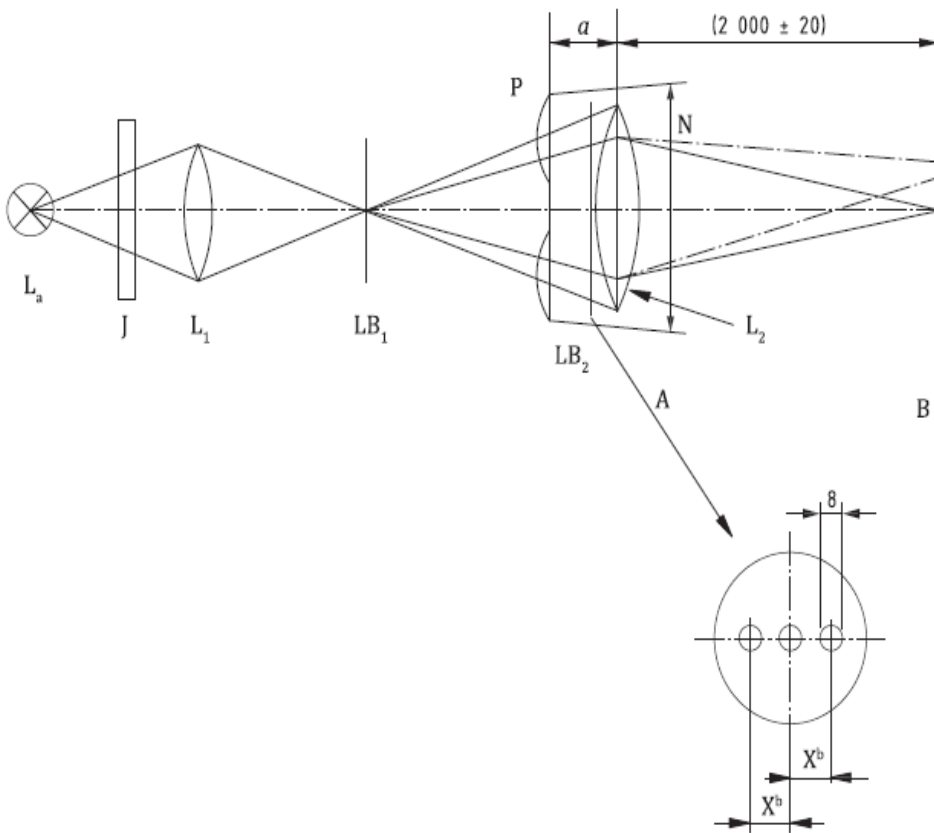

شکل ۱. چیدمان احتمالی تجهیزات برای اندازه‌گیری ناهماهنگی منشوری (شکل ۴ از استاندارد ISO 18526-1:2020)

ابعاد به میلی متر (اسمی مگر رواداری ها)

راهنما:

La منبع نور به عنوان مثال، لامپ رشته‌ای کوچک<sup>۱</sup> یا لیزر با طول موج  $(600 \pm 70)$  نانومتر؛

L<sub>1</sub> عدسی، با فاصله کانونی بین ۲۰ میلی‌متر تا ۵۰ میلی‌متر؛

LB<sub>1</sub> دیافراگم؛ قطر اسمی روزنه ۱ میلی‌متر است؛

P نمونه آزمون؛

LB<sub>2</sub> دیافراگم همان طور که در جزئیات A نشان داده شده است؛

L<sub>2</sub> عدسی، با فاصله کانونی اسمی ۱۰۰۰ میلی متر و قطر اسمی ۷۵ میلی متر؛

B صفحه تصویر<sup>۱</sup>؛

a فاصله، بین نمونه آزمون و عدسی L<sub>2</sub> که باید تا حد امکان کمتر باشد؛

X<sup>b</sup> نصف فاصله بین دو مردمک (PD)؛

N عرض پیشانی (فاصله دو لاله گوش)<sup>۲</sup>؛

J فیلتر با حداکثر عبور در قسمت سبز طیف (فقط در صورتی لازم است که از لامپ رشته‌ای

به عنوان منبع نور استفاده شود).

#### مواد

هیچ موادی در این آزمون استفاده نمی‌شود.

#### ۱-۳-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم باشند.

۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.

۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند.

۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛

۵. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و

مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛

1- Image Plane

2- Pinna Breadth

۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب ورزند.

### ۱-۳-۸. روش آزمون

دیافراگم  $LB_1$  توسط منبع نور روشن می‌شود. دیافراگم و منبع نور هر دو به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که هنگامی که نمونه آزمون P در موقعیت خود قرار ندارد؛ یک تصویر واضح در صفحه B ایجاد کنند.

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را در مقابل عدسی  $L_2$  با در نظر گرفتن عرض پیشانی N در شکل ۴ در وضعیت استفاده بر روی الگوی سر قرار دهید؛

- دیافراگم  $LB_2$  مناسب با  $X^b$  نصف فاصله بین مردمکی الگوی سر مناسب، انتخاب کنند؛

- فواصل عمودی و افقی بین دو تصویر جابه‌جا شده‌ای را که از دو نقطه مرجع نمونه آزمون می‌آیند، اندازه‌گیری کنند؛

این فواصل که برحسب سانتی‌متر هستند، بر دو تقسیم می‌شوند تا ناهماهنگی منشوری افقی و عمودی را برحسب سانتی‌متر بر متر (دیوپترهای منشوری) ایجاد کنند؛

اگر مسیرهای نور (که متناظر با دو ناحیه چشم هستند) باهم تلاقی داشته باشند، توان انکساری منشوری «قاعده به سمت داخل<sup>۱</sup>» است و اگر مسیرهای نور تلاقی نداشته باشند، «قاعده به سمت خارج<sup>۲</sup>» است.

### ۱-۳-۹. گزارش آزمون

مقادیر اندازه‌گیری شده و جهت ناهماهنگی منشوری باید گزارش شود.

1- Base in

2- Base out

پیوست های استاندارد ISO 18526-1  
پیوست الف) کاربرد عدم قطعیت اندازه گیری  
الف-۱. کلیات

این پیوست مشخص می کند که چگونه عدم قطعیت اندازه گیری باید هنگام بیان انطباق در نظر گرفته شود.

الف-۲. روش اجرا


به منظور تعیین اینکه آیا اندازه گیری انجام شده مطابق با روش های آزمون با حدود مشخصات ارائه شده در استانداردهای الزامی محصول محافظ چشم و صورت مطابقت دارد یا خیر، باید پروتکل زیر اعمال شود.

اگر اندازه گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه گیری (U) به طور کامل در داخل یا خارج از محدوده ویژگی برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول قرار گیرد، آن گاه نتیجه به عنوان یک نتیجه مورد قبول یا رد مستقیم تلقی می شود (شکل های الف-۱ و الف-۲ را ببینید).

راهنما:

U. عدم قطعیت اندازه گیری a مقدار اندازه گیری شده؛

b. حد پایین ویژگی c محدوده ویژگی d حد بالای ویژگی.

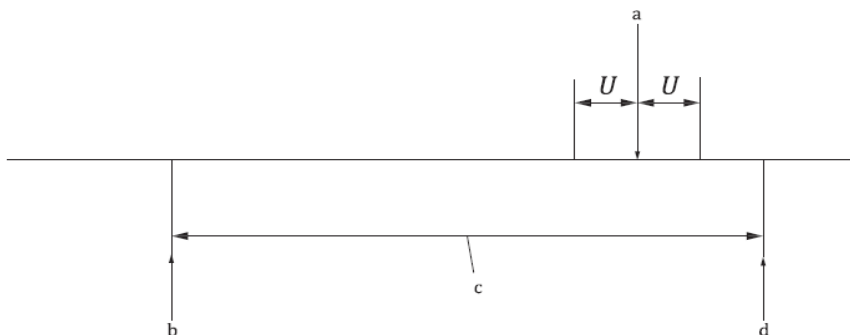


شکل الف-۱. نتیجه قبول

راهنما:

U. عدم قطعیت اندازه‌گیری a مقدار اندازه‌گیری شده؛

b. حد پایین ویژگی c محدوده ویژگی d حد بالای ویژگی.

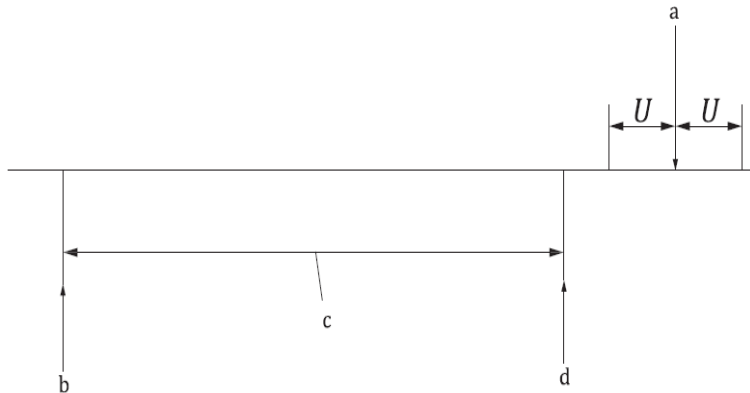


شکل الف-۲. نتیجه رد

اگر اندازه‌گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه‌گیری (U) با یک مقدار حدی ویژگی (بالا یا پایین) برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول همپوشانی داشته باشد؛ آنگاه ارزیابی قبول یا رد براساس آن تعیین می‌شود. در مورد ایمنی برای پوشنده تجهیز؛ این بدان معنا است که نتیجه باید به عنوان یک رد در نظر گرفته شود (شکل‌های الف-۳ و الف-۴).

راهنما:

U. عدم قطعیت اندازه‌گیری a مقدار اندازه‌گیری شده


b. حد پایین ویژگی c محدوده ویژگی d حد بالای ویژگی

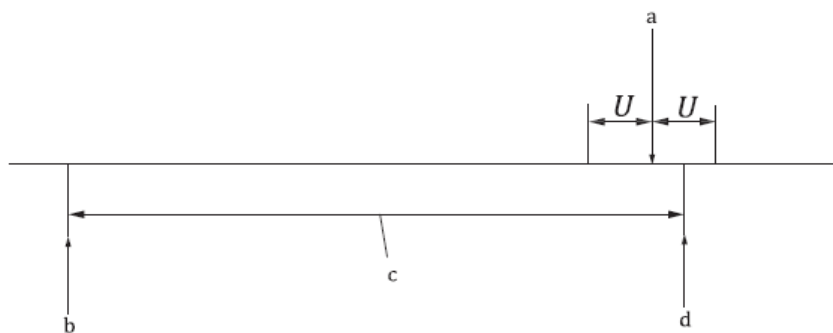

شکل الف-۳. نتیجه رد

راهنما:

U. عدم قطعیت اندازه گیری a مقدار اندازه گیری شده؛  
b. حد پایین ویژگی c محدوده ویژگی d حد بالای ویژگی.

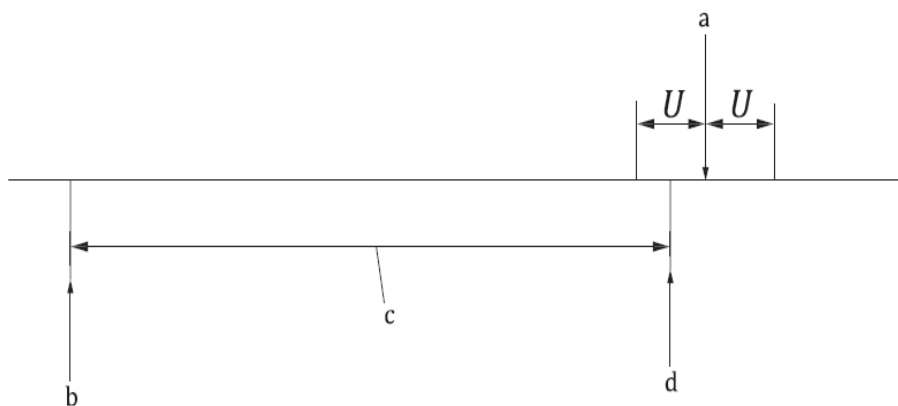

شکل الف-۴. نتیجه رد

پیوست ب

روش فاصله متغیر برای کالیبراسیون تلسکوپ

کالیبراسیون تجهیزات را می‌توان با اندازه‌گیری توان اپتیکی وابسته به فاصله به‌دست آورد. این تکنیک در نظر می‌گیرد که تغییر در فاصله بین تلسکوپ و هدف روشن‌شده به همان اثر معرفی یک نمونه با توان اپتیکی مشخص منجر می‌شود.

برای روش تلسکوپ، فرمول عدسی رایج (ب-۱) که فواصل واقعی را به عنوان مقادیر مثبت

در نظر می‌گیرد، می‌توان اعمال کرد:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad (\text{ب-۱})$$

g. فاصله جسم بین تلسکوپ و هدف روشن شده است؛

b. فاصله تصویر است؛

f. فاصله کانونی شیئی تلسکوپ است.

اگر نمونه آزمون با توان اپتیکی  $F_L$  بلافاصله در مقابل شیئی تلسکوپ قرار گیرد، این توان اپتیکی به توان  $\frac{1}{f}$  شیئی تلسکوپ اضافه می‌شود. اگر  $F_L$  مثبت باشد، فاصله جسم باید کاهش یابد تا بتوان تصویر را برای همان فاصله تصویر در تلسکوپ دوباره متمرکز کرد.

برعکس، افزایش فاصله جسم (d) به طوری که  $\frac{1}{g+d}$  کوچک‌تر از  $\frac{1}{g}$  باشد، می‌توان افزودن

توان  $F_L$  را در مقابل شیئی شبیه‌سازی کرد. فرمول (ب-۱) سپس به صورت زیر اصلاح می‌شود:

$$\left( \frac{1}{g+d} + F_L \right) + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

این فرمول را می‌توان مجدداً اصلاح کرد:

$$\frac{1}{g+d} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} - F_L \quad (\text{ب-۲})$$

با فاصله بر حسب متر، توان  $F_L$  بر حسب دیوپترها را می توان با کم کردن فرمول (ب) (۱) از

$$F_L = \frac{1}{g} - \frac{1}{g+d}$$

فرمول (ب) (۲) به دست آورد:

ب-۳)

از طرف دیگر، فاصله کل  $(g + d)$  را می توان با اصلاح مجدد فرمول (ب) (۳) به فرمول (ب)

$$g+d = \frac{1}{\left(\frac{1}{g} - F_L\right)}$$

(۴) تبدیل کرد.

ب-۴.

جدول ب-۱) کل فاصله  $(g + d)$  را برای کالیبراسیون در گام های  $D/0.1$  نشان می دهد که

در آن مقدار مورد نیاز  $4/60$  متر برای  $g$  استفاده می شود.

جدول ب-۱ وابستگی عملکردی بین توان اپتیکی اندازه گیری شده و فاصله بین تلسکوپ

و هدف (فاصله جسم اولیه  $4/60$  متر)

فاصله از تلسکوپ mm	توان اپتیکی D	فاصله از تلسکوپ mm	توان اپتیکی D
۴۶۰۰	۰/۰۰	۴۶۰۰	۰/۰۰
۴۸۲۲	۰/۰۱	۴۳۹۸	-۰/۰۱
۵۰۶۶	۰/۰۲	۴۲۱۳	-۰/۰۲
۵۳۳۶	۰/۰۳	۴۰۴۲	-۰/۰۳
۵۶۳۷	۰/۰۴	۳۸۸۵	-۰/۰۴
۵۹۴۷	۰/۰۵	۳۷۴۰	-۰/۰۵
۶۳۵۴	۰/۰۶	۳۶۰۵	-۰/۰۶
۶۷۸۵	۰/۰۷	۳۴۸۰	-۰/۰۷
۷۲۷۹	۰/۰۸	۳۳۶۳	-۰/۰۸
۷۸۵۰	۰/۰۹	۳۲۵۳	-۰/۰۹
۸۵۱۹	۰/۱۰	۳۱۵۱	-۰/۱۰
۹۳۱۲	۰/۱۱	۳۰۵۴	-۰/۱۱
۱۰۲۶۸	۰/۱۲	۲۹۶۴	-۰/۱۲

فاصله از تلسکوپ	توان اپتیکی	فاصله از تلسکوپ	توان اپتیکی
۱۱۴۴۳	۰/۱۳	۲۸۷۹	-۰/۱۳
۱۲۹۲۱	۰/۱۴	۲۷۹۸	-۰/۱۴
۱۴۸۳۹	۰/۱۵	۲۷۲۲	-۰/۱۵
۱۷۴۲۴	۰/۱۶	۲۶۵۰	-۰/۱۶
۲۱۱۰۱	۰/۱۷	۲۵۸۱	-۰/۱۷
۲۶۷۴۴	۰/۱۸	۲۵۱۶	-۰/۱۸
۳۶۵۰۸	۰/۱۹	۲۴۵۵	-۰/۱۹
۵۷۵۰۰	۰/۲۰	۲۳۹۶	-۰/۲۰
-	-	۲۳۴۰	-۰/۲۱
-	-	۲۲۸۶	-۰/۲۲
-	-	۲۲۳۵	-۰/۲۳
-	-	۲۱۸۶	-۰/۲۴
-	-	۲۱۳۹	-۰/۲۵

هنگامی که یک کالیبراسیون کامل با استفاده از مقادیر بالا انجام شد، می توان تجهیزات را

به طور منظم با کانونی کردن سیستم بر روی هدفی که در فاصله مورد نیاز در مقابل تلسکوپ

قرار داده شده است؛ بررسی کرد.

فصل دوم:

آزمون‌های استاندارد ISO 18526-2



## ۱-۲. آیین کار آزمون بازتاب طیفی (ISO18526-2)

### ۱-۱-۲. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه‌گیری بازتاب طیفی<sup>۱</sup> می‌باشد.

### ۲-۱-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۳-۱-۲. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

### ۴-۱-۲. نام آزمون

بازتاب طیفی

طبق بند ۱۲ استاندارد ISO18526-2:2020.

### ۵-۱-۲. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۱-۶. مواد و تجهیزات

### تجهیزات

- منبع نور؛

- آشکارساز نوری (اپتیکی).

### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک مناسب استفاده کنند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. مسیره‌های تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۴. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب ورزند.

## ۲-۱-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

### عدم قطعیت اندازه‌گیری

اگر به صورت دیگری مشخص نشده باشد، روش‌های آزمون مورد استفاده در اندازه‌گیری بازتاب طیفی، اندازه‌گیری‌های محاسبه شده از بازتاب طیفی و پهنای باند بازتاب، باید دارای عدم قطعیت‌های نسبی کمتر یا مساوی با موارد ارائه شده در جدول ۱ باشند.

جدول ۱. عدم قطعیت نسبی بازتاب طیفی اندازه گیری شده (جدول ۲ از استاندارد-ISO 18526 (2:2020)

مقدار بازتاب طیفی		عدم قطعیت %
کمتر از %	تا %	
۱۰۰	۱۷/۸	۵ ± نسبی
۱۷/۸	-	۱ ± مطلق

### موقعیت و جهت اندازه گیری

بازتاب منظم<sup>۱</sup>، بازتابی آینه مانند است که از قوانین اپتیک هندسی تبعیت می کند.

بازتاب پراکنده<sup>۲</sup> نوری است که به غیر از حالت منظم بازتاب می شود.

چندین معیار بازتاب وجود دارد که با این دو عامل به طرق مختلف سروکار دارد. استاندارد الزام کننده آزمون، هندسه را مشخص می کند. سپس مقادیر طیفی بدون توجه به هندسه مورد استفاده برای محاسبه مقادیر وزنی (وزن داده شده) و غیروزنی (وزن داده نشده) به همان روش استفاده می شود.

### بازتاب طیفی منظم<sup>۳</sup>

اندازه گیری بازتاب منظم با منبع نور و آشکارساز نوری انجام می شود که در مقابل زاویه یکسانی در هر طرف عمود به نمونه آزمون قرار گرفته است. آشکارساز نوری دارای اندازه کافی برای جمع آوری پرتوهای بازتابی منظم می باشد. اگر به صورت دیگری بیان نشده، زوایای تابش و بازتاب باید یا مساوی ۱۷ درجه یا کمتر از آن باشد.

1- Specular or Regular Reflection

2- Diffuse Reflectance

3- Specular Spectral Reflectance

**فواصل طول موج<sup>۱</sup>**

اندازه‌گیری‌ها و محاسبات طیفی باید در فواصل کمتر از ۵ نانومتر ( $\Delta\lambda = 5\text{nm}$ ) در ناحیه فرا بنفش و در ناحیه نور مرئی (۱۸۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر) و در فواصل کمتر از ۱۰ نانومتر ( $\Delta\lambda = 10\text{nm}$ ) در ناحیه مادون قرمز (۷۸۰ نانومتر تا ۳۰۰۰ نانومتر) انجام شود. داده‌های وزنی ضروری در این فواصل در پیوست د در فواصل ۵ نانومتر و ۱۰ نانومتر ارائه شده است.

**۲-۱-۹. گزارش آزمون**

بازتاب‌های طیفی و عدم قطعیت اندازه‌گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

**۲-۲. آیین کار آزمون بازتاب نوری (ISO 18526-2)****۲-۲-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور اندازه‌گیری بازتاب نوری آمی باشد.

**۲-۲-۲. دامنه شمول**

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۲-۲-۳. مراجع**

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

**۲-۲-۴. نام آزمون**

بازتاب نوری؛

طبق بند ۱۳ استاندارد ISO18526-2:2020.

**۲-۲-۵. نام دستگاه آزمون**

-

---

1- Wavelength Intervals

2- Luminous Reflectance

## ۲-۲-۶. مواد و تجهیزات

### تجهیزات

- منبع نور؛

- آشکارسازی نوری.

### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۲-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک مناسب استفاده کنند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۴. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب ورزند؛
۶. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به سیستم ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

### محاسبه

محاسبه  $\rho_v$  به صورت درصد از طریق نسبت شار نوری بازتابی توسط نمونه آزمون  $\Phi_R$  به شار نوری فرودی  $\Phi_I$  و با اشاره به یک ناظر استاندارد و یک منبع یا استاندارد روشنایی به دست می آید.

برای اهداف این سند، تمام محاسبات از ناظر استاندارد رنگ سنجی  $CIE 2^\circ$  استفاده می‌کند. با توجه به نوع کاربرد منبع نوری A استاندارد CIE و/ یا منبع نوری D65 استاندارد CIE و/ یا تابش پلانکی ۱۹۰۰ کلومین (به ب-۳-۶-۱ مراجعه کنند)؛ ممکن است استفاده و یا در محاسبات تمام منابع انرژی یکسان فرض شود.

مقادیر  $S_A(\lambda) \cdot V(\lambda)$ ،  $S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda)$  و  $E_{1900} K(\lambda) \cdot V(\lambda)$  در پیوست د، جدول الف-۲ تا الف-۴ آورده شده است.

### ۹-۲-۲. گزارش آزمون

مقادیر بازتاب نوری، منبع (های) یا روشن کننده (های) قابل کاربرد<sup>۲</sup>، هندسه اندازه‌گیری و عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری مربوط را باید گزارش کنیم. گزارش باید شامل هندسه اندازه‌گیری باشد.

### ۳-۲. آیین کار آزمون پراکندگی نور با زاویه باریک ISO18526-2

#### ۱-۳-۲. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه‌گیری پراکندگی نور با زاویه باریک می‌باشد.

#### ۲-۳-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳-۲. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

1- Luminous Reflectance

2- Applicable Source(S) or Illuminant(S)

## ۲-۳-۴. نام آزمون

پراکندگی نور با زاویه باریک<sup>۱</sup>

طبق بند ۱۴-۲ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۳-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۳-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات روش اول

راهنما:

L. لامپ زنون فشار قوی (به عنوان مثال XBO 150 W)؛

H<sub>1</sub>. آینه مقعر کروی: فاصله کانونی اسمی ۱۵۰ میلی متر؛ قطر اسمی ۴۰ میلی متر؛H<sub>2</sub>. آینه مقعر کروی: فاصله کانونی اسمی ۳۰۰ میلی متر؛ قطر اسمی ۴۰ میلی متر؛H<sub>3</sub>. آینه مقعر کروی: فاصله کانونی اسمی ۳۰۰ میلی متر؛ قطر اسمی ۷۰ میلی متر؛A. عدسی آکروماتیک<sup>۲</sup>: فاصله کانونی اسمی ۲۰۰ میلی متر؛ قطر اسمی ۳۰ میلی متر؛B<sub>R</sub>. دیافراگم حلقوی<sup>۳</sup>: قطر دایره خارجی (۰/۱ ± ۲۱/۰) میلی متر، قطر دایره داخلی (۰/۱۰ ±

۱۵/۷۵) میلی متر؛

B<sub>L</sub>. دیافراگم دایره ای: قطر روزنه (۰/۱ ± ۷/۵) میلی متر؛M. فوتو مولتی پلایر<sup>۴</sup>، اصلاح شده با توجه به منحنی (λ) V؛

- 
- 1- Narrow Angle Scatter
  - 2- Achromatic Lens
  - 3- Annular Diaphragm
  - 4- Photomultiplier

IB<sub>1</sub>. دیافراگم عنیبه 'برای تنظیم قطر میدان اندازه‌گیری؛

IB<sub>2</sub>. دیافراگم عنیبه برای از بین بردن آثار لبه از IB<sub>1</sub>؛


LB. دیافراگم دایره‌ای: قطر روزنه (۰/۱ ± ۰/۰) میلی‌متر؛

P, P'. موقعیت‌های نمونه تحت آزمون؛

MS. صافی پخش‌کننده نور؛

U<sub>1</sub>. آینه تخت؛

U<sub>2</sub>. آینه تخت.

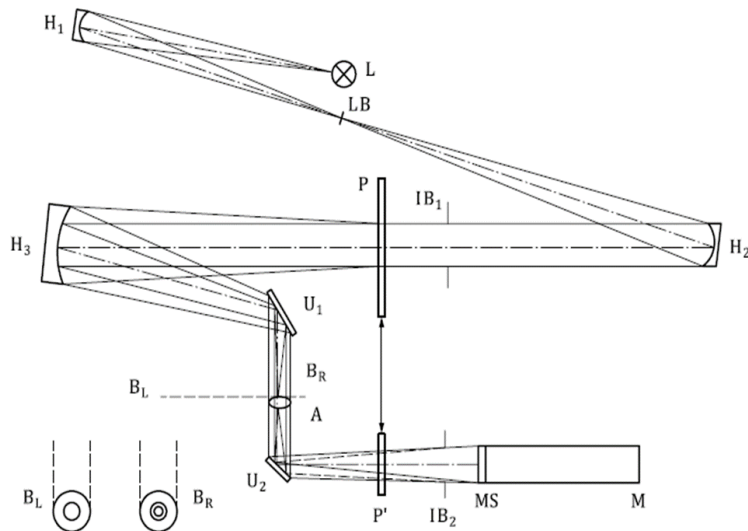

شکل ۱. چیدمان تجهیزات برای اندازه‌گیری پراکندگی با زاویه باریک - روش اول (شکل ۶ از استاندارد-ISO 18526

(2:2020)

چیدمان در شکل ۱ نشان داده شده است. آینه کروی H<sub>1</sub> تصویری از منبع نور L را در

دیافراگم LB با ابعاد یکسان تشکیل می‌دهد. آینه‌های مقعر H<sub>2</sub> و H<sub>3</sub> تصویری از دیافراگم LB


- 
- 1- Iris Diaphragm
  - 2- Diffusing Screen
  - 3- Flat Mirror

را در صفحه دیافراگم های  $B_L$  و  $B_R$  تشکیل می دهند. عدسی آکروماتیک A بلافاصله در پشت دیافراگم قرار می گیرد؛ به طوری که یک تصویر کوچک شده ای از نمونه آزمون در موقعیت P در صفحه MS ظاهر می شود. تصویر دیافراگم قابل تنظیم  $IB_1$  در صفحه دیافراگم قابل تنظیم دوم ( $IB_2$ ) تشکیل می شود.

این چیدمان تمام نور منشأ گرفته از نمونه آزمون را بین زوایای  $\alpha = 1/5$  درجه و  $\alpha + 2^\circ$   $\Delta\alpha =$  نسبت به محور نوری جمع آوری می کند. قطر دایره های دیافراگم حلقوی باید با عدم قطعیت کمتر از  $0.1/0$  میلی متر اندازه گیری شود تا بتوان زاویه جامد  $\omega$  را به دقت تعیین کرد. هرگونه انحراف از قطرهای اسمی باید در محاسبه منظور شود.

### تجهیزات روش دوم

چیدمان آزمون در شکل ۲ نشان داده شده است.

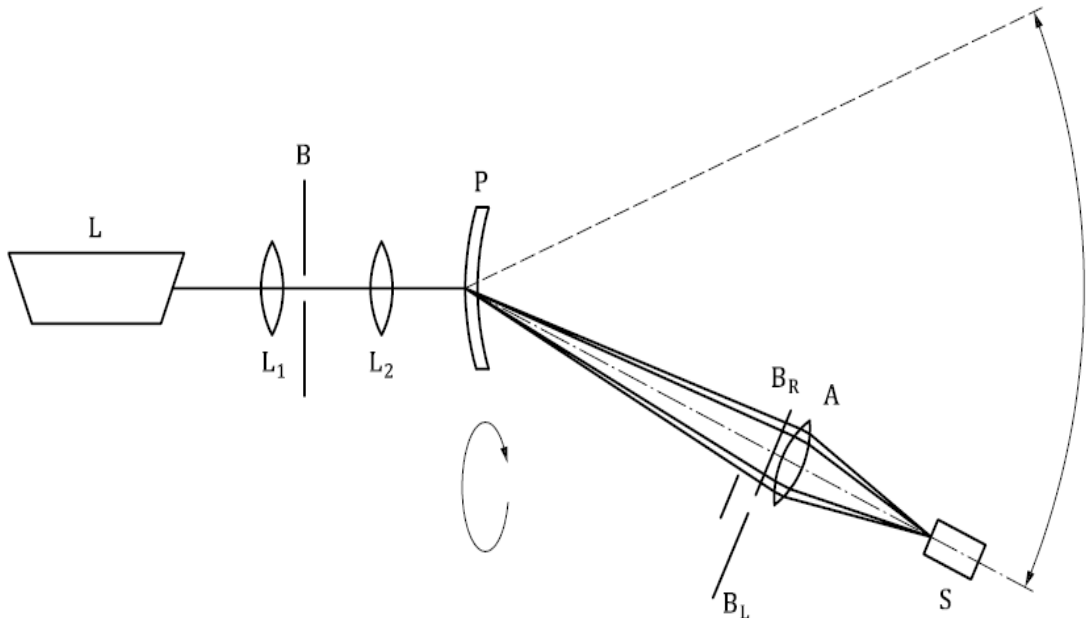

شکل ۲. چیدمان تجهیزات برای اندازه گیری پراکندگی با زاویه باریک  
- روش دوم (شکل ۷ از استاندارد) ISO 18526-2:2020

راهنما:

L. لیزر با طول موج  $(600 \pm 70)$  نانومتر؛

L<sub>1</sub>. عدسی؛ فاصله کانونی اسمی ۱۰ میلی متر؛

L<sub>2</sub>. عدسی؛ فاصله کانونی اسمی ۳۰ میلی متر؛

B. دیافراگم دایره‌ای (یک سوراخ با قطر اسمی  $0.1$  میلی متر یک پرتو نوری یکنواخت تولید

می کند)؛

P. نمونه تحت آزمون؛

BR. دیافراگم حلقوی، قطر دایره خارجی  $(28.0 \pm 0.1)$  میلی متر و دایره داخلی  $(21 \pm 0.1)$

میلی متر است؛

BL. دیافراگم دایره‌ای با قطر اسمی ۱۰ میلی متر؛

A. عدسی؛ با فاصله کانونی اسمی ۲۰۰ میلی متر و قطر اسمی ۳۰ میلی متر؛

S. آشکارساز نوری؛

فاصله بین دیافراگم حلقوی/دایره‌ای BR/BL و مرکز نمونه تحت آزمون P باید  $(400 \pm 2)$

میلی متر باشد.

قطر دایره‌های دیافراگم حلقوی، بر حسب BR، باید با عدم قطعیت کمتر از  $0.1$  میلی متر

اندازه گیری شود تا بتوان زاویه فضایی  $\omega$  را به دقت تعیین کرد. هر گونه انحراف از قطرهای

اسمی باید در محاسبه منظور شود.

باریکه نور لیزر L باید با استفاده از دو عدسی  $L_1$  و  $L_2$  گسترده شده (پهن شده) و به سمت نقطه اندازه گیری نمونه آزمون P هدایت شود. P باید به گونه ای نصب شود که بتواند حول محور پرتو بچرخد.

نکته: فاصله کانونی عدسی ها فقط به عنوان راهنما ارائه شده است. به عنوان مثال، زمانی که پرتو پهن تری مورد نظر باشد یا تصویر کوچک تری از نمونه روی آشکارساز نوری<sup>۱</sup> تشکیل شود، می توان از فواصل کانونی دیگری استفاده کرد.

انحراف پرتو تابعی از توان منشوری در نقطه اندازه گیری است. دیافراگم حلقوی یا دایره ای، هر کدام که انتخاب شوند، در فاصله  $(2 \pm 400)$  میلی متر از مرکز نمونه آزمون قرار دارد. سپس عدسی A، تصویر مرکز نمونه آزمون را روی آشکارساز نوری S تولید می کند.

بخشی از چیدمان آزمون که شامل دیافراگم ها، عدسی A و آشکارساز نوری است، باید طوری طراحی شود که در مرکز نمونه آزمون حول محور عمودی بچرخند. بخش آشکارساز نوری تجهیزات باید به منظور جبران هرگونه توان منشوری نمونه آزمون بچرخد.

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۲-۳-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم باشند؛
۲. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۳. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزند؛

۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۶. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند.

### ۲-۳-۸ روش آزمون

#### اصول

درخشندگی (LS) یک نمونه آزمون روشن شده، معیاری از پراکندگی با زاویه باریک آن است و با شدت روشنایی (E) در نمونه آزمون متناسب است.

نسبت  $I = \frac{LS}{E}$  ضریب درخشندگی است که در واحدهای  $(cd/m^2)/lx$  کاندلا بر متر مربع

بر لوکس بیان می شود.

با این حال، این نسبت باید به صورت ضریب کاهش درخشندگی  $I^*$  بیان شود که مستقل از


$$I^* = \frac{L_s}{\tau_v \cdot E} \quad \text{عبور نور } \tau_v \text{ نمونه آزمون است، به این ترتیب:} \quad (1)$$

که در آن  $\tau_v$  عبور نور است و به صورت عددی بین ۰/۰ و ۱/۰ بیان می شود.

این کمیت به عنوان ضریب کاهش درخشندگی شناخته می شود و در همان واحدهای ضریب

درخشندگی بیان می شود.

**نکته:** بیشتر عدسی ها و فیلترهای محافظ چشم دارای خواص پراکندگی نور هستند که حول محور نوری (اپتیکی) متقارن اند. برای این نمونه های آزمون، مقدار میانگین ضریب کاهش درخشندگی، تحت زاویه ای که به دو مخروط محدود می شود و در شکل ۳ نشان داده شده، ثابت است.

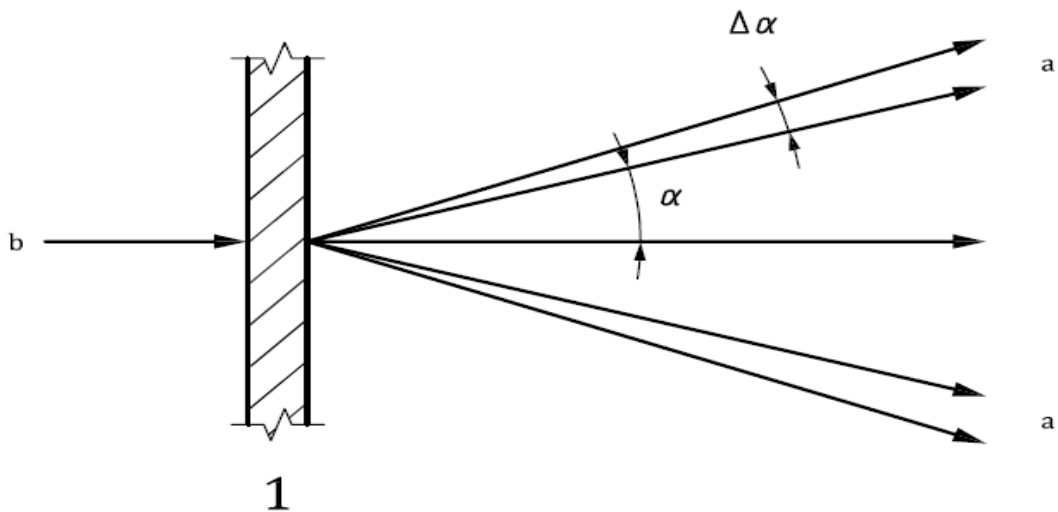

شکل ۳. زاویه ی پراکندگی با زاویه باریک<sup>۲</sup> (شکل ۵ از استاندارد) ISO 18526-2:2020

راهنما:

۱. نمونه آزمون

( $\alpha$ ) زاویه ناشی از جهت پرتو فرودی<sup>۳</sup>

( $\Delta\alpha$ ) زاویه ای که نور پراکنده عبور داده شده جمع می شود

1- Symmetrical

2- Angles of Narrow Angle Scatter

3- Angle From The Direction of The Incident Beam

۱a نور پخش شده شده

۲b نور فرودی<sup>۳</sup>

### کلیات

دو روش آزمون مشخص شده است که از یک اصل اندازه گیری استفاده می کنند. در صورت اختلاف، روش اولیه، روش مرجع است.

نتایج با دو روش ممکن است معادل در نظر گرفته شوند. هر روشی که استفاده شود، عدم قطعیت نسبی اندازه گیری شده برای ضریب کاهش درخشندگی باید کمتر از ۲۵ درصد باشد. آزمون ها باید به شرح زیر انجام شود:

### روش آزمون اول

۱. نمونه آزمون در موقعیت P تحت پرتوهای موازی قرار می دهیم؛
۲. سپس دیافراگم  $B_L$  را در محل قرار می دهیم. شار  $\Phi_{1L}$  که بر روی آشکارساز نوری می افتد، به نوری مربوط است که مستقیماً توسط نمونه آزمون عبور می کند؛
۳. دیافراگم  $B_L$  را سپس با دیافراگم حلقوی  $B_R$  جایگزین می کنیم؛
۴. شار  $\Phi_{1R}$  که بر روی ردیاب نوری می افتد، به کل نور پراکنده شده از نمونه آزمون و تجهیزات مربوط است.
۵. سپس نمونه آزمون را در موقعیت P' قرار می دهیم. شار  $\Phi_{2R}$ ، که بر روی آشکارساز نور می افتد، تنها به نور پخش شده از تجهیزات مربوط است؛

---

1- Angle Over Which Diffusely Transmitted Light Is Collected

2- Diffused Light

3- Incident Light

۶. اختلاف  $\Phi_{1R} - \Phi_{2R}$  مربوط به نور پخش شده توسط نمونه آزمون است. میانگین ضریب کاهش درخشندگی (یا میانگین ضریب درخشندگی کاهش یافته)  $I^*$  برای زاویه فضایی  $\omega$  از شارهای قبلی با استفاده از فرمول (۲) محاسبه می شود:

$$I^* = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\Phi_{1R} - \Phi_{2R}}{\Phi_{1L}} \quad (۲)$$

در جایی که:

$\Phi_{1R}$  و  $\Phi_{2R}$  شارهای نوری با دیافراگم حلقوی  $B_R$ .

$\Phi_{1L}$  شار نوری با دیافراگم دایره ای  $B_L$ .

$\omega$  زاویه فضایی تشکیل شده توسط روزنه دیافراگم حلقوی  $B_R$  در موقعیت نمونه آزمون P

### روش آزمون دوم

#### کالیبراسیون تجهیزات

آزمون به شرح زیر انجام می شود:

الف) تجهیزات را که ویژگی های اساسی آن در شکل ۲ نشان داده شده است، بدون نمونه آزمون در محل خود راه اندازی می کنیم؛

ب) دیافراگم حلقوی  $B_R$  را در جای خود قرار می دهیم؛

ج) بخش آشکارساز نوری تجهیزات (شامل یک آشکارساز نوری S، عدسی A و دیافراگم حلقوی  $B_R$ ) را به صورت افقی در اطراف P می چرخانیم تا از باریکه نور گستر (شامل عدسی  $L_1$ ، عدسی  $L_2$  و دیافراگم دایره ای B با سوراخ سوزنی با اندازه مناسب برای ایجاد یک باریکه نور یکنواخت) با مرکز دیافراگم حلقوی  $B_R$  تنظیم شود؛

د) شار  $\Phi_{1R}$  که بر روی آشکارساز نوری S می افتد، به کل نور پخش شده مربوط است؛

ه) دیافراگم حلقوی  $B_R$  را با دیافراگم دایره ای  $B_L$  جایگزین می کنیم؛

و) شار  $\Phi_{1L}$  را که به کل نور عبوری مستقیم مربوط است و روی آشکارساز نوری می افتد اندازه گیری کنند؛

ز) ضریب کاهش درخشندگی 'را برای تجهیزات ( $I_a^*$ ) برای زاویه جامد  $\omega$  با استفاده از فرمول زیر به دست آورید:

$$I_a^* = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\Phi_{1R}}{\Phi_{1L}} \quad (3)$$

در جایی که:

$\Phi_{1R}$ : شار نوری بدون نمونه تحت آزمون در باریکه نور موازی و با دیافراگم حلقوی  $B_R$  در محل؛

$\Phi_{1L}$ : شار نوری بدون نمونه تحت آزمون در باریکه نور موازی و با دیافراگم دایره ای  $B_L$  در محل؛

$\omega$ : زاویه فضایی تشکیل شده توسط دیافراگم حلقوی  $B_R$  در موقعیت نمونه آزمون  $P$ .

### آزمون کردن نمونه

۱. نمونه آزمون را در موقعیت  $P$  قرار می دهید و آن را حول محور باریکه نور در موقعیتی

بچرخانید تا هرگونه انحراف منشوری توسط نمونه آزمون افقی باشد؛

۲. قسمت آشکارساز نوری تجهیزات را بچرخانید تا باریکه نور روی مرکز  $B_R$  بیفتد؛

۳. بند کالیبراسیون تجهیزات را تکرار می کنند و ضریب کاهش درخشندگی (ضریب درخشندگی کاهش یافته) را برای ترکیب تجهیزات و نمونه آزمون  $I_g^*$  برای زاویه فضایی  $\omega$  با استفاده از فرمول (۴) زیر به دست می آورید:

$$I_g^* = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\Phi_{2R}}{\Phi_{2L}} \quad (۴)$$

$\Phi_{2R}$ : شار نوری با نمونه تحت آزمون در باریکه نور موازی و با دیافراگم حلقوی  $B_R$  در محل؛

$\Phi_{2L}$ : شار نوری با نمونه تحت آزمون در باریکه نور موازی و با دیافراگم حلقوی  $B_L$  در محل؛

$\omega$ : زاویه فضایی تعریف شده توسط دیافراگم حلقوی  $B_R$ .

سپس ضریب درخشندگی کاهش یافته  $I^*$  نمونه آزمون را با استفاده از فرمول (۵) زیر محاسبه کنند:

$$I^* = I_g^* - I_a^* \quad (۵)$$

## ۲-۳-۹. گزارش آزمون

مقادیر ضریب درخشندگی کاهش یافته، روش استفاده شده و طول موج لیزر (در صورت استفاده از روش ساده شده) و عدم قطعیت های مربوط به اندازه گیری را باید گزارش کنیم.

## ۲-۴. آیین کار آزمون پراکندگی نور با زاویه پهن - ISO18526-2

## ۲-۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه‌گیری پراکندگی نور با زاویه پهن می باشد.

## ۲-۴-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۲-۴-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

## ۲-۴-۴. نام آزمون

-

## ۲-۴-۵. نام دستگاه آزمون

پراکندگی نور با زاویه پهن طبق بند ۱۴-۱ استاندارد ISO18526-2

## ۲-۴-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- منبع نور التهابی (رشته‌ای)<sup>۲</sup>، مشابه CIE روشنایی A استاندارد یا CIE روشنایی D65 استاندارد، همان‌طور که در استاندارد مرجع این روش مشخص شده است.  
- هیومتر یا طیف سنج، با کره جمع‌کننده، تله نور، آشکارساز نوری (در مورد اسپکتروفتومتر با تک رنگ) و استاندارد بازتاب (به شکل ۱ مراجعه کنند) به شرح زیر:

الف) کره جمع‌کننده باید دارای:

۱. کل ناحیه دریچه<sup>۲</sup> که بیش از ۴ درصد از کل ناحیه بازتاب داخلی کره نباشد،

- 
- 1- Wide Angle Scatter
  - 2- Incandescent Light Source
  - 3- Port

۲. دریچه‌های ورودی و خروجی حداقل ۱۷۰ درجه از هم جدا باشند،
۳. دریچه خروجی که در مرکز دریچه ورودی زاویه ۸ درجه تشکیل می‌دهد؛
۴. آشکارساز نور زاویه  $(10 \pm 90)$  درجه از دریچه ورودی داشته باشد؛
۵. تمام سطوح داخلی (از جمله استاندارد بازتاب برای دریچه خروجی) با ماده‌ای با بازتاب بالا برای طول موج‌های بین ۳۸۰ نانومتر و ۷۸۰ نانومتر پوشیده شده است.

**نکته ۱:** رنگ سولفات باریم می‌تواند مناسب باشد.

- ب) تله نور باید بازتاب کمتر از ۰/۱ درصد داشته باشد؛
- ج) آشکارساز نوری باید اندازه‌گیری‌های متناسبی از شار تابشی تا ۱ درصد تابش فرودی<sup>۲</sup>، در دامنه شدت‌های مورد استفاده در آزمون ارائه کند؛
- د) این اجزا باید به نحوی قرار بگیرند که باریکه نور تابیدگی:

۱. دارای محوری باشد که باریکه نور از مرکز دریچه‌های ورودی و خروجی عبور کند؛
۲. یک طرفه (یک جهت) باشد<sup>۳</sup>، بدون انحراف هیچ پرتوی از باریکه نور (با انحراف بیش از ۳ درجه) از جهت محور باریکه نور؛
۳. هنگامی که هیچ نمونه آزمونی مانع باریکه نور نمی‌شود، باریکه نور یک سطح مقطع دایره‌ای در دریچه خروجی داشته باشد؛ در حالی که قطر دریچه خروجی باید از قطر باریکه نور تابیدگی بیشتر باشد؛ به طوری که یک ناحیه حلقوی در اطراف پرتویی که زاویه  $(10 \pm 1/3)$  درجه در دریچه ورودی تشکیل داده وجود دارد؛

---

1- Subtending

2- Incident Radiation

3- Be Unidirectional

۴. هنگامی که یک نمونه آزمون دریاچه ورودی را می‌پوشاند، زاویه‌ای بیشتر از ۸ درجه بین محور باریکه نور و عمود بر سطح نمونه آزمون تشکیل نمی‌شود؛

۵. هنگامی که هیچ نمونه آزمونی مانع باریکه نور نمی‌شود، به طور کامل توسط تله نور<sup>۱</sup> جذب شود (در صورت استفاده).

**نکته ۲:** اگرچه اندازه‌گیری‌های پراکندگی با زاویه پهن معمولاً با استفاده از «هیزمتر<sup>۲</sup>» انجام می‌شود؛ می‌توان از طیف سنج نیز استفاده کرد، مشروط بر اینکه شرایط هندسی و طیفی این بند را برآورده کند.

**نکته ۳:** برخی از هیزمترها زمانی که عبور نور  $\tau_v$  نمونه آزمون از ۱۵ درصد کمتر است؛ نتایج غیرعادی می‌دهند. طیف سنج‌ها می‌توانند اندازه‌گیری‌ها را روی نمونه‌های آزمون بسیار تیره تر انجام دهند.

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۲-۴-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و همگی به پیروی از آن‌ها ملزم شوند؛
۲. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛

---

1- Light Trap

2- Hazemeter

۵. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۶. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال آنها به سیستم ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۴-۸. روش آزمون

### اصول

از یک هیزومتر یا طیف سنج<sup>۱</sup> با یک کره جمع کننده<sup>۲</sup> برای اندازه گیری مقدار انحراف نوری که هنگام عبور باریکه نور از نمونه آزمون رو به جلو پراکنده می شود، استفاده و مقدار پراکنده شده توسط تجهیزات آزمون را با مقدار عبوری توسط نمونه آزمون مقایسه می کنیم.

### نمونه آزمون

اندازه نمونه آزمون با اندازه دریچه ورودی و انحنای<sup>۳</sup> سطح کره جمع کننده تغییر خواهد کرد. نمونه آزمون باید به اندازه کافی بزرگ باشد که دریچه ورودی را به طور کامل بپوشاند؛ اما باید به اندازه ای کوچک باشد که تقریباً با دیواره کره جمع کننده مماس<sup>۴</sup> باشد. شکل ۱ را ببینید.

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

الف) نور فرودی ( $\tau_1$ ) را بدون نمونه آزمون در موقعیت، بدون تله نور در موقعیت و با استاندارد بازتاب در موقعیت اندازه گیری می کنیم (برخی تجهیزات تنظیم این مقدار را به ۱ یا ۱۰۰ درصد اجازه می دهند، که در این صورت ۱ یا ۱۰۰ درصد =  $\tau_1$ )؛

ب) کل نور عبوری<sup>۵</sup> توسط نمونه آزمون ( $\tau_2$ ) را با نمونه آزمون در موقعیت خود، بدون تله نور در موقعیت و با استاندارد بازتاب در موقعیت اندازه گیری می کنیم؛

- 
- 1- Spectrophotometer
  - 2- Integrating Sphere
  - 3- Curvature
  - 4- Tangential
  - 5- Light Transmitted

- ج) نور پراکنده<sup>۱</sup> شده توسط دستگاه (τ<sub>3</sub>) را بدون نمونه آزمون در موقعیت، با تله نور در موقعیت و بدون استاندارد بازتاب در موقعیت اندازه‌گیری می‌کنیم؛
- د) نور پراکنده شده توسط دستگاه و نمونه آزمون (τ<sub>4</sub>) را با نمونه آزمون در موقعیت، با تله نور در موقعیت و بدون استاندارد بازتاب در موقعیت اندازه‌گیری می‌کنیم؛
- ه) مرحله «ب» را تکرار می‌کنیم تا چهار قرائت به دست بیاید و نمونه آزمون را بین قرائت‌ها ۹۰ درجه می‌چرخانیم.
- و) مرحله د را تکرار می‌کنیم تا چهار قرائت در همان موقعیت‌های مرحله «ه» به دست بیاید.

### محاسبات

موارد زیر باید محاسبه شوند:

میانگین مقادیر τ<sub>2</sub> و τ<sub>4</sub>.

عبور کل<sup>۲</sup>

( $\bar{\tau}_2$  and  $\bar{\tau}_4$ ).

$$\tau_t = \frac{\bar{\tau}_2}{\tau_1} \quad \tau_d = \left[ \bar{\tau}_4 - \tau_3 \cdot \frac{\bar{\tau}_2}{\tau_1} \right] / \tau_1$$


عبور پخش شده<sup>۳</sup>

$$\frac{\tau_d}{\tau_t} \times 100$$

پراکندگی با زاویه پهن<sup>۴</sup>، به صورت درصد، از فرمول زیر بیان می‌شود:

- 
- 1- Light Scattered
  - 2- The Total Transmittance
  - 3- The Diffuse Transmittance
  - 4- The Wide Angle Scatter

برخی از تجهیزات ممکن است اندازه گیری ها را انجام دهند و  $t_d$  را محاسبه کنند.

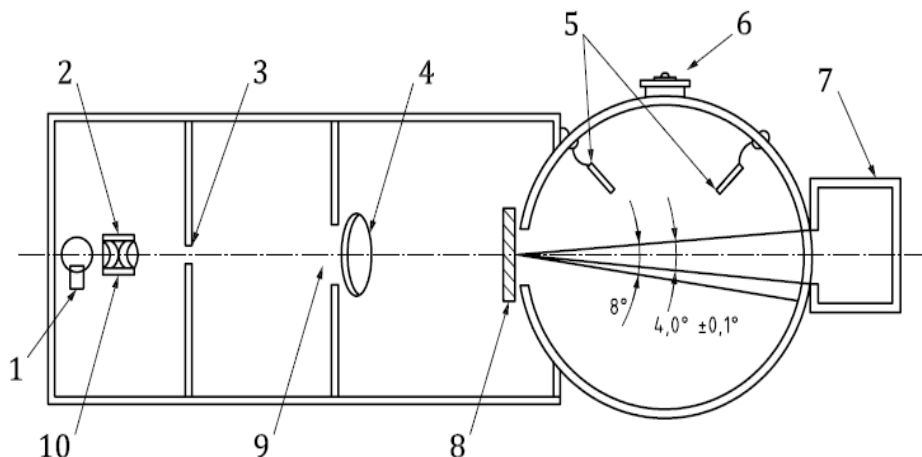

شکل ۱. دیاگرام تجهیزات متداول برای اندازه گیری پراکندگی با زاویه پهن

(شکل ۴ از استاندارد) ISO 18526-2:2020

راهنما:

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ۱. منبع نور    | ۷. تله نوری                    |
| ۲. کندانسور    | ۸. نمونه                       |
| ۳. پنجره ورودی | ۹. روزنه                       |
| ۴. عدسی        | ۱۰. فیلتر تصحیح رنگ (D65 یا A) |
| ۵. موانع       |                                |
| ۶. سلول نوری   |                                |

## ۲-۴-۹. گزارش آزمون

مقادیر پراکندگی با زاویه پهن (هیز)، تابنده (های) قابل کاربرد و عدم قطعیت های اندازه گیری

مربوط را باید گزارش می کنیم.

۵-۲. آیین کار آزمون تطبیق عبور نور در نقاط مرجع عدسی‌های راست و چپ -

ISO18526-2

۱-۵-۲. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور تطبیق عبور در نقاط مرجع راست و چپ<sup>۱</sup> می‌باشد.

۲-۵-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

۳-۵-۲. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

۴-۵-۲. نام آزمون

تطبیق عبور نور در نقاط مرجع عدسی‌های راست و چپ

طبق بند ۷-۵ استاندارد ISO18526-2:2020

۵-۵-۲. نام دستگاه آزمون

-

۶-۵-۲. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- منبع نور،

- آشکارساز نور،

- عدسی.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۵-۷. موارد ایمنی


۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۶. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کند.

## ۲-۵-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

۱. برای عدسی‌های نصب شده نقاط مرجع را قرار می‌دهیم و در امتداد خطوط دید در وضعیت استفاده اندازه‌گیری می‌کنیم. اندازه‌گیری ممکن است در هر جهت انجام شود؛
۲. برای جفت عدسی‌های نصب نشده، نقاط مرجع را قرار می‌دهیم. در صورت عدم دستورالعمل خاص از طرف سازنده، آزمون را در مراکز چارچوب شده و به صورت عمود بر سطح انجام می‌دهیم؛
۳. برای عدسی‌های نصب نشده پوشاننده هر دو چشم، نقاط مرجع را قرار می‌دهیم. در صورت عدم دستورالعمل‌های خاص از طرف سازنده، در دو نقطه متقارن افقی در دو طرف خط وسط

فیلتر که با فاصله مشخص شده بین دو مردمک جدا شده است و در جهتی موازی با حالت عمود به فیلتر در مرکز قرار دارند، اندازه‌گیری می‌کنیم. شکل ۱ را ببینید.

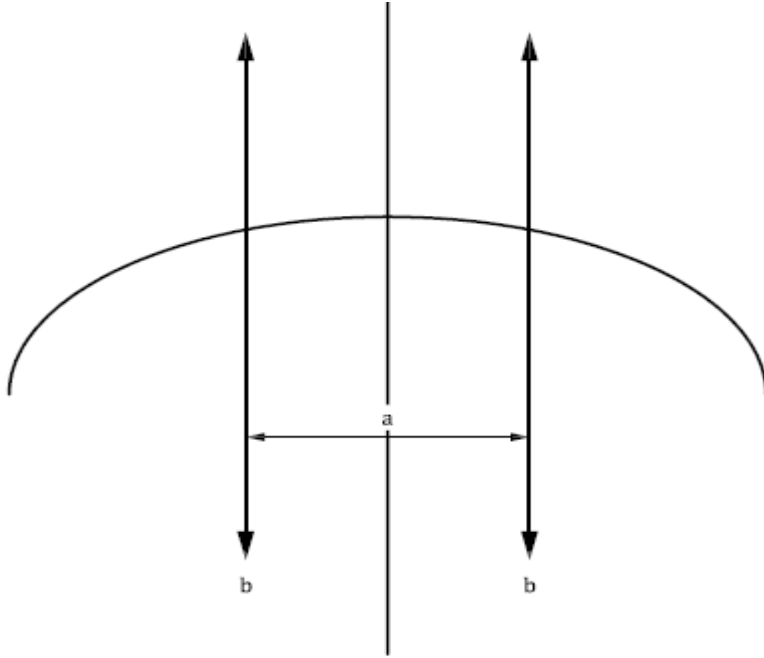

شکل ۱. اندازه‌گیری تطبیق عبور نور برای نمونه‌های آزمون نصب نشده پوشاننده هر دو چشم

(شکل ۳ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

a. فاصله بین دو مردمک ( $PD^1$ );

b. به‌منظور اندازه‌گیری؛

c. عمود به مرکز فیلتر؛

1- Interpupillary Distance

2- Normal to Center of Filter

## محاسبات

قدر مطلق اختلاف بین مقادیر عبور نور در دو نقطه مرجع  $\tau_{v,R}$  و  $\tau_{v,L}$  را بر مقدار عبور نور بزرگ‌تر یکی از دو نقطه مرجع تقسیم و این نسبت  $\Delta P$  را به صورت درصدی که در فرمول (۱) ارائه شده است بیان کنند:

$$\Delta P = 100 \times \frac{|\tau_{v,R} - \tau_{v,L}|}{\max(\tau_{v,R}, \tau_{v,L})} \quad (1)$$

$\tau_{v,L}$  مقدار عبور نور در نقطه مرجع سمت چپ نمونه آزمون است؛

$\tau_{v,R}$  مقدار عبور نور در نقطه مرجع سمت راست نمونه آزمون است؛

مثال: اگر نمونه آزمون (پوشاننده هردوچشم) ۴۰٪ درصد برای چشم چپ و ۴۲٪ درصد

برای چشم راست عبور دهد (شکل ۱ را ببینید)، آنگاه نتیجه می‌شود:  $100 \times (2/42) = 4/8\%$

## ۲-۵-۹. گزارش آزمون

مقدار  $\Delta P$  به صورت درصدی، تابنده (های) یا منبع (های) قابل کاربرد و عدم قطعیت

اندازه‌گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

## ۲-۶. آیین کار آزمون حساسیت نوری تشخیص (آشکارسازی) جوشکاری-

ISO18526-2

## ۲-۶-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور تعیین حساسیت نوری تشخیص (آشکارسازی) جوشکاری می‌باشد.

## ۲-۶-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۲-۶-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

## ۲-۶-۴. نام آزمون

تعیین حساسیت نوری تشخیص (اشکارسازی) جوشکاری

طبق بند ۱۷-۱۴ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۶-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۶-۶. مواد و تجهیزات


## تجهیزات

این دستگاه، همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، از یک منبع نور ماشه (L) شامل یک لامپ قوسی زنون<sup>۲</sup> و یک شاتر مکانیکی<sup>۳</sup> (S)، یک منبع نور شامل ترکیبی از یک منبع نور مصنوعی<sup>۴</sup> (F) و یک منبع نور التهابی (رشته ای)<sup>۵</sup> (I) با دیفیوزر (پخش کننده نور)<sup>۶</sup> (D) و دیافراگم های مربوط (B و C) تشکیل شده است. منبع نور التهابی (I) که با جریان بالای DC هدایت می شود به عنوان یک منبع با شدت بالا عمل می کند و منبع التهابی که با جریان پایین DC هدایت می شود، با منبع فلورسنت هدایت شده با منبع تغذیه AC به عنوان منبع با شدت پایین عمل می کند. جزئیات منابع ماشه ای (L)، و منابع با شدت بیشتر (I) و کمتر (F) در ادامه بیان می گردد.

- 
- 1- Trigger Light Source
  - 2- Xenon Arc Lamp
  - 3- Mechanical Shutter
  - 4- Artificial Light Source
  - 5- An Incandescent Light Source
  - 6- Diffusers

منابع نور (L, F, I) باید در طول کل آزمون روشن شوند تا شدت نور خروجی و طیف نوری پایدار ایجاد شود. شدت نور مطلق و نسبی آنها در موقعیت نمونه آزمون (T) با استفاده از دیافراگمها (B, C) و همچنین با موقعیت مناسب نمونه آزمون از لامپ قوسی زنون (d) تنظیم می شود.

منبع نور ماشه (L) یک قوس جوشکاری (TIG در  $A_{30}$ ) را شبیه سازی می کند. منبع نور با شدت پایین (I و F) نور محیط داخلی را شبیه سازی می کند (به عنوان مثال، ترکیب کافی از نور خورشید و منابع نور مصنوعی)، در حالی که منبع نور با شدت بالا نور محیط بیرون را شبیه سازی می کند (به عنوان مثال نور خورشید و نور روز). نور حاصل از منابع نور در محل نمونه آزمون (T)

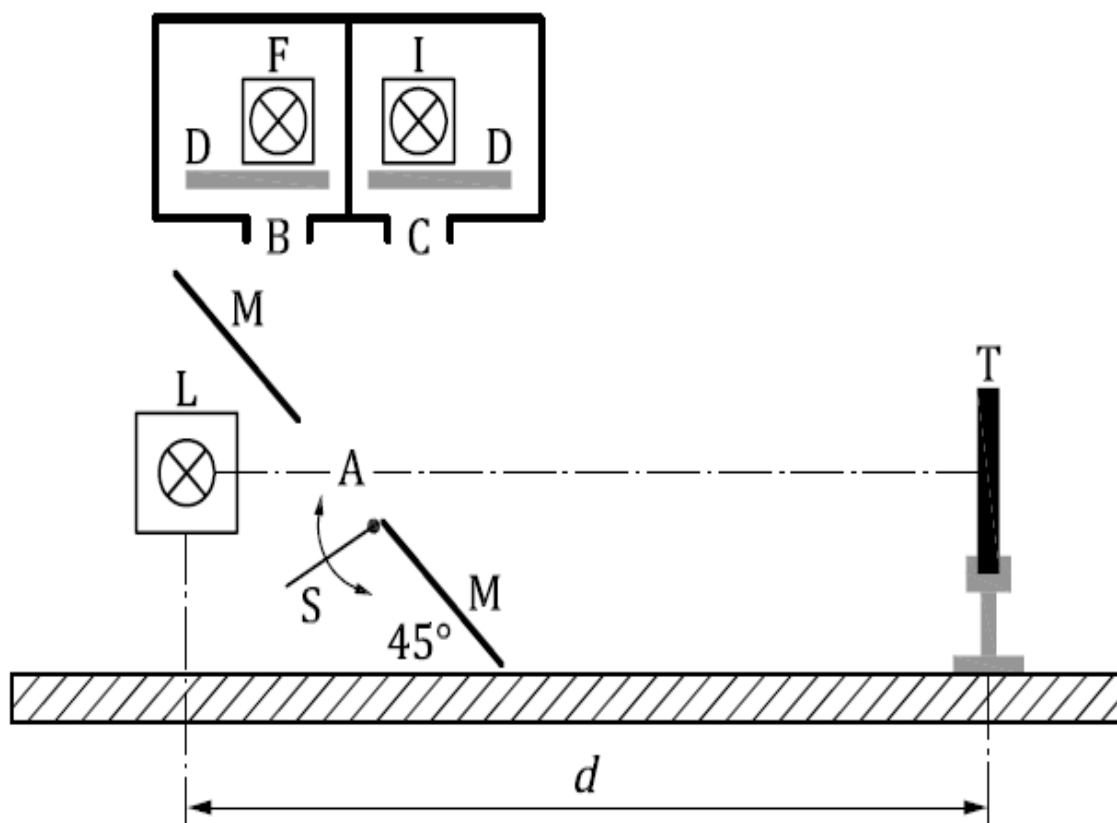

با استفاده از آینه (M) با یک دهانه دایره ای (A) و یک شاتر مکانیکی داخلی<sup>۲</sup> (S) ترکیب می شود که وضعیت روشن/خاموش قوس جوشکاری را شبیه سازی می کند.

شکل ۱. دستگاه برای آزمون حساسیت نوری تشخیص (اشکارسازی) جوشکاری

(شکل ۱۳ از استاندارد) ISO 18526-2:2020

راهنما:

A. دهانه دایره ای در آینه<sup>۲</sup>  
 B, C. دیافراگم ها  
 D. دیفیوزر ( پخش کننده نور)  
 M. آینه  
 S. شاتر مکانیکی  
 d. فاصله از منبع ماشه تا نمونه

## آزمون

F. منبع نور فلورسنت  
 I. منبع نور التھابی (رشته ای)  
 L. منبع نور فعال کننده قوس زنون<sup>۴</sup>  
 T. نمونه آزمون

## تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات اندازه گیری و روش های زیر برای ارزیابی و کالیبره کردن منابع نوری دستگاه نشان

داده شده در شکل ۱ ضروری است:

۱. روشنایی سنج ° ( کالیبره شده)؛

۲. تابش سنج پهن باند،<sup>۶</sup> شامل:

- 
- 1- Circular Opening
  - 2- Built-in Mechanical Shutter
  - 3- Circular Opening in the Mirror
  - 4- Xenon Arc Triggering Light Source
  - 5- Illuminance Meter
  - 6- Broadband Radiometer

الف) فتودیود سیلیکونی<sup>۱</sup> با یک فیلتر نوری داخلی که پاسخ طیفی اسمی پهنی را در گستره ۴۷۵ نانومتر تا ۹۷۵ نانومتر ارائه می کند؛

ب) مبدل جریان به ولتاژ با محدوده فرکانس: DC تا ۱۰ کیلوهرتز؛

۳. دستگاه های الکترونیکی اختصاصی:

الف) فیلتر پایین گذر<sup>۲</sup> با ویژگی های زیر: بهره باند عبور<sup>۳</sup>: ۰ دسی بل. فرکانس قطع: ۱

هرتز؛ نرخ شیب: ۱۲dB/octave؛ نوع فیلتر: Bessel؛

ب) ابزار کالیبره شده برای ارزیابی میانگین مقدار خروجی از فیلتر پایین گذر؛

ج) فیلتر میان گذر (I) با مشخصات زیر: بهره میان گذری ۰ دسی بل. فرکانس قطع پایین

(۳ - دسی بل) ۵۰ هرتز. فرکانس قطع بالا (۳. دسی بل) ۶۰۰۰ هرتز. نرخ شیب ۱۸dB/octave؛

نوع فیلتر Bessel؛

د) دستگاه کالیبره شده برای تعیین مقدار RMS خروجی از فیلتر میان گذر (I)؛

دستگاه باید دارای پاسخ فرکانسی پهنی از ۲۰ هرتز تا ۱۰ کیلوهرتز باشد.

ه) فیلتر میان گذر (II) با مشخصات زیر: بهره میان گذری ۰ دسی بل. فرکانس قطع پایین

(۳. دسی بل) ۴۰۰ هرتز. فرکانس قطع بالا (۳ - دسی بل) ۶۰۰۰ هرتز. نرخ شیب

۱۸dB/octave؛ نوع فیلتر Bessel؛

و) دستگاه کالیبره شده برای تعیین مقدار پیک خروجی از فیلتر میان گذر (II)؛

ز) دستگاه ارزیابی طیف فرکانس (COBISS,SI-ID 23568167)؛

1- Silicon Photodiode

2- Low-Pass Filter

3- Pass Band Gain

۴. بازرسی بصری ممکن است برای تعیین اینکه آیا نمونه آزمون در حالت غیرفعال<sup>۱</sup> یا تاریک قرار دارد، استفاده می‌شود.

#### منبع نور ماشه (L)

منبع نور ماشه (L) شامل یک لامپ قوسی زنون و یک شاتر نوری مکانیکی (S) است که وضعیت روشن/خاموش قوس جوشکاری را شبیه‌سازی می‌کند. لامپ قوسی زنون (Xe) با توان ۷۵ وات که توسط یک درایور تثبیت شده با قابلیت مدولاسیون<sup>۲</sup> دامنه<sup>۲</sup> به منظور شبیه‌سازی یک طیف فرکانسی وسیع همان‌طور که توسط یک قوس جوشکاری ایجاد می‌شود- هدایت می‌گردد. طیف فرکانسی شدت نسبی مورد نیاز منبع نور ماشه در شکل ۲ با رواداری‌های مختلف با خطوط بریده شده نشان داده شده است. نمایش ریاضی طیف فرکانس نسبی در جدول ۱ آورده شده است.


---

1- Untriggered

2- Amplitude Modulation

جدول ۱. طیف فرکانسی شدت نسبی منبع نور ماشه (جدول ۶ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

فرکانس Hz(f)	شدت نسبی RI	رواداری
$f < 50$	$\leq 1/1$	-
$50 \leq f < 200$	$\sqrt{0.7} f^{-0.150}$	RI $\pm 10\%$
$200 \leq f < 6000$	$\sqrt{0.7} f^{-1/38}$	RI $\pm 10\%$
$6000 < f$	$\leq 0/0.06$	-

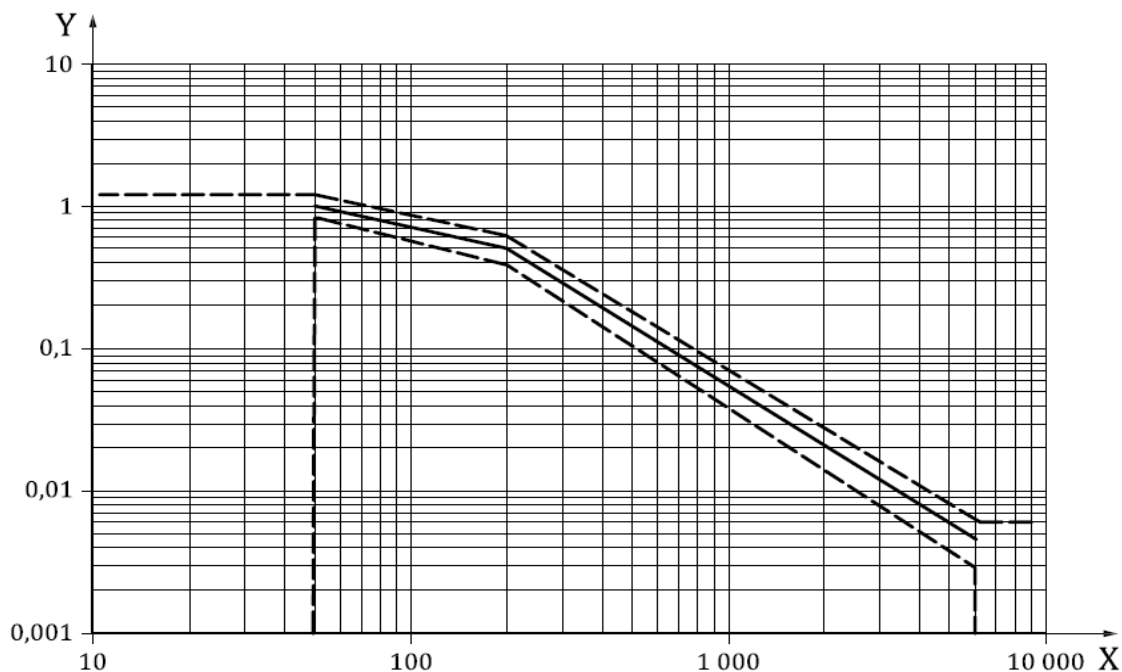

شکل ۲. طیف فرکانس منبع نور ماشه (L) با رواداری (شکل ۱۴ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

X. فرکانس f (Hz); Y. شدت نسبی.

**نکته:** طیف فرکانس نسبی بر اساس اندازه‌گیری‌های ۵ دستگاه جوشکاری DC TIG

پیشرفته و کم توان (COBISS, SI-ID 23568167) است.

## روش کالیبراسیون برای منبع نور ماشه (L)

لامپ قوسی زنون منبع نور ماشه (L) را روشن کنند و بگذارید تثبیت شود. شاتر نور (S) را باز کنند. برای تأیید انطباق با طیف فرکانس شدت نسبی مورد نیاز که در جدول ۱ و در شکل ۲ ارائه شده است؛ طیف فرکانس را به شرح زیر با تجهیزات اندازه‌گیری اختصاصی اندازه‌گیری می‌کنیم.

یک نمودار شماتیک از ابزار دقیق برای کالیبراسیون منبع نور ماشه در شکل ۳ نشان داده شده است.

روشنایی داده شده توسط لامپ قوسی زنون (Xe) را در موقعیت نمونه آزمون با استفاده از نورسنج کالیبره شده (بخش تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۱) اندازه‌گیری کنند.


فاصله d بین لامپ قوسی زنون (Xe) و موقعیت نمونه آزمون را برای دستیابی به روشنایی  $(10 \pm 132)$  لوکس تنظیم کنند. در همان موقعیت، سطح DC  $(DC_{Xe})$  نور لامپ قوسی زنون (L) را با تابش سنج پهن باند (بند تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۲ الف) که سیگنال فیلتر شده الکتریکی توسط فیلتر پایین گذر (بند تجهیزات اندازه‌گیری موارد ۳ الف و ب) را اندازه‌گیری می‌کند؛ اندازه‌گیری کنند. مدولاسیون<sup>۲</sup> را روشن کنند و مقدار RMS سیگنال نور  $(AC_{Xe})$  را با تابش سنج پهن باند (بند تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۲ الف) اندازه‌گیری که سیگنال را توسط فیلتر میان گذر (بند تجهیزات اندازه‌گیری موارد ۳ ج و د) اندازه‌گیری می‌کند.

دامنه مدولاسیون را تا زمانی تنظیم کنند که نسبت  $AC_{Xe}/DC_{Xe}$   $(\pm 0.039)$  درصد باشد.

---

1- Calibrated Illuminance Meter

2- Modulation

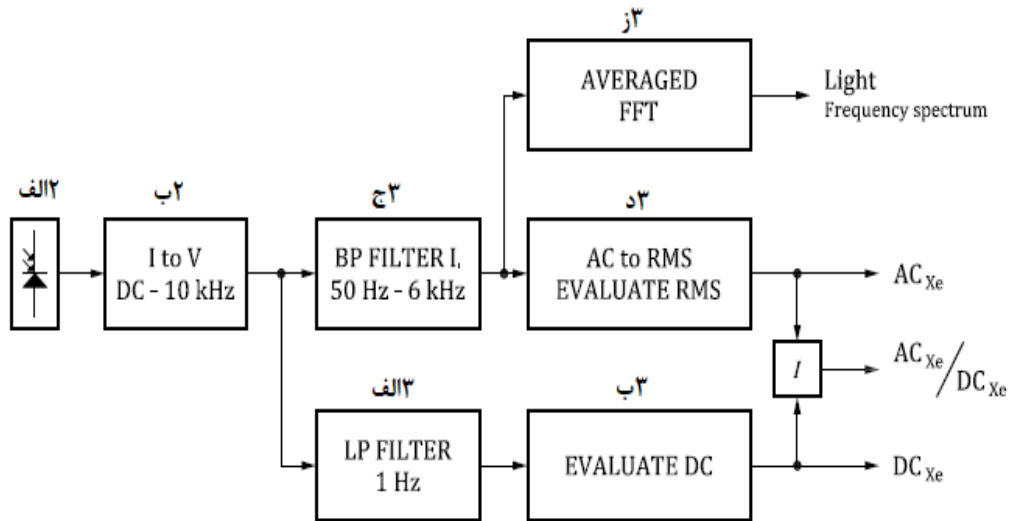

شکل ۳. بلوک دیاگرام برای کالیبراسیون منبع نور ماشه  
(TLC) (شکل ۱۵ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| ۲ الف) فتودیود سیلیکونی <sup>۱</sup>  | ۳ ج) فیلتر میان گذر <sup>۲</sup> ؛     |
| ۲ ب) مبدل جریان به ولتاژ <sup>۲</sup> | ۳ د) آشکارساز RMS <sup>۳</sup> ؛       |
| ۳ الف) فیلتر پایین گذر <sup>۳</sup> ؛ | ز) آنالایزر طیفی فرکانس <sup>۶</sup> . |
| ۳ ب) آشکارساز DC <sup>۴</sup> ؛       |  |

- 
- 1- Silicon Photodiode
  - 2- Band-Pass Filter
  - 3- Current to Voltage Converter
  - 4- Rms Detector
  - 5- Low-Pass Filter
  - 6- Frequency Spectrum Analyser
  - 7- Dc Detector

## منبع نور با شدت بالاتر (I)

## کلیات

منبع نور با شدت بالاتر رفتار نور خورشید را شبیه سازی می کند و شامل یک یا چند لامپ التهایالی هالوژن است که توسط جریان DC در نرخ اسمی لامپ هدایت می شوند. کالیبراسیون خروجی نوری از منبع نور با شدت بالاتر توسط یک دیافراگم قابل تنظیم (C) انجام می شود تا روشنایی خاصی در موقعیت نمونه آزمون ایجاد کند. یک دیفیوزر (پخش کننده نور) (D) برای پخش نور خروجی در موقعیت نمونه آزمون استفاده می شود. شکل ۱ را ببینید.

## روش کالیبراسیون برای منبع نور با شدت بالاتر

منبع التهایالی (I) را در جریان بالای اسمی خود روشن کنند و بگذارید تثبیت شود. میزان روشنایی را در صفحه نمونه آزمون با روشنایی سنج کالیبره شده (بند تجهیزات اندازه گیری مورد (۱) اندازه گیری و دیافراگم (C) را در جلوی لامپها تنظیم کنند تا روشنایی اندازه گیری شده  $(200 \pm 2000)$  لوکس شود.

## منبع نور با شدت پایین تر (F)

## کلیات

منبع نور با شدت پایین تر شرایط نور داخلی را شبیه سازی می کند. بیشتر روشنایی محل کار توسط منبع نور AC ارائه می شود که از شبکه برق تغذیه می شود (مثلاً روشنایی مصنوعی) و احتمالاً با مقداری نور روز مخلوط می شود. این منبع نور شامل ترکیبی از یک منبع نور فلورسنت مبتنی بر AC (F) با بالاست<sup>۲</sup> القایی غیرفعال و منبع نور التهایالی (I) است. شدت نسبی آنها با استفاده از دیافراگم (B و C) تنظیم می شود.

---

1- Higher Intensity Light Source

2- Ballast


نکته: منابع نور فلورسنت و بالاست‌های القایی غیرفعال ممکن است در دسترس نباشد. یک LED سفید بدون تجهیزات الکترونیکی یکپارچه و هدایت شده با منبع جریان اصلاح شده نیمه موج ممکن است جایگزین مناسبی باشد. پاراگراف ۳ بند ۱ از استاندارد ISO 18526-2 را ببینید. یک بلوک دیاگرام برای اندازه‌گیری‌های نسبت موج دار شدن نور با شدت پایین در شکل ۴ نشان داده شده است. روش اجرایی کالیبراسیون نه تنها باید به میانگین سطح نور بلکه به سطح سیگنال موج دار شدن نور در گستره خاصی از فرکانس‌ها توجه کند. سیگنال موج دار<sup>۱</sup> با نورسنج پهن باند شامل فیلتر میان گذر (بند تجهیزات اندازه‌گیری موارد ۲ الف و ب، ۳ الف و ب) و یک آشکارساز پیک (بند تجهیزات اندازه‌گیری موارد ۲ الف و ب، ۳ ه، ۳ و) اندازه‌گیری می‌شود (بند ۱۷-۱۴-۳ استاندارد ISO 18526-2).

نسبت  $PEAK_{LI}/DC_{LI}$  حداکثر سیگنال پیک<sup>۲</sup> (تکراری) در خروجی فیلتر میان گذر (بند تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۳ و) تقسیم بر میانگین سیگنال نور فیلتر نشده اندازه‌گیری شده با نورسنج پهن باند است (بند تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۳ ب).

---

1- Ripple Signal

2- Peak Detector

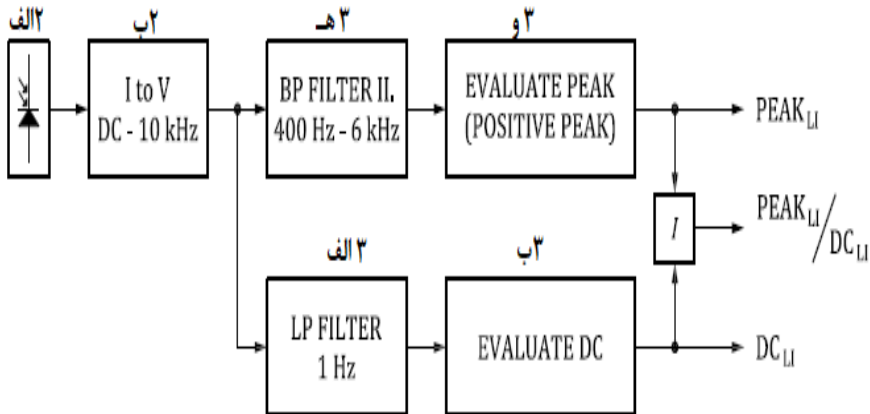

شکل ۴. بلوک دیاگرام برای اندازه‌گیری نسبت موج دار نور با شدت کمتر

شکل ۱۶ از استاندارد (ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ۲ الف) فتودیود سیلیکونی؛  | ۳ ب) آشکارساز DC؛     |
| ۲ ب) مبدل جریان به ولتاژ؛ | ۳ هـ) فیلتر میان گذر؛ |
| ۳ الف) فیلتر پایین گذر؛   | ۳ و) آشکارساز پیک ؛   |

**روش اجرایی کالیبراسیون برای منبع نور با شدت پایین تر**

منبع نور با شدت پایین (LI) را روشن کنند و بگذارید تثبیت شود.

روشنایی (بند تجهیزات اندازه‌گیری مورد ۱) و نسبت  $PEAK_{LI}/DC_{LI}$  را در موقعیت نمونه

آزمون اندازه‌گیری کنند. دیافراگم‌های (B, C) را در جلو لامپ فلورسنت (F) و لامپ التهایبی (I)

تنظیم کنند تا روشنایی به  $(200 \pm 10)$  لوکس و نسبت  $PEAK_{LI}/DC_L$  به  $(0.12 \pm 0.02)$

درصد برسد.

**مواد**

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۶-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۶. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنید؛
۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند؛
۸. از تجهیزات حفاظت فردی لازم استفاده نمایید.

## ۲-۶-۸. روش آزمون

## اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین حساسیت تشخیص (آشکارسازی) جوشکاری AWF مشخص می‌کند. آزمون باید تأیید کند که AWF هنگامی که یک منبع نور مشخص روشن می‌شود از حالت روشن به حالت تاریک تغییر می‌کند، در طول زمان روشنایی در حالت تاریک باقی می‌ماند و هنگامی که منبع نور خاموش می‌شود، به حالت روشن باز می‌گردد.

## روش اجرا

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

آزمون باید بر روی نمونه آزمون که روی عدد سایه ۹ یا کمترین عدد سایه بالاتر از ۹ تنظیم شده است، انجام شود. در مورد فیلتر جوشکاری با تأخیر متغیر، کوتاه‌ترین تنظیم تأخیر را باید انتخاب کنیم.

در مورد فیلتر جوشکاری با حساسیت قابل تنظیم، بالاترین حساسیتی را انتخاب می‌کنیم که نمونه آزمون را در حالت روشن نگه می‌دارد. این تنظیم باید برای هر منبع نور محیطی به‌طور جداگانه انجام شود.

الف) آزمون در شرایط منبع نور با شدت پایین: با روشن و تثبیت کردن منبع نور با شدت پایین‌تر، منبع نور ماشه (L) باید فعال شود (با استفاده از شاتر (S)) تا نمونه آزمون را روشن کند. پس از ۲۰ ثانیه منبع نور ماشه (L) غیرفعال می‌شود. مشخص می‌کنیم که نمونه آزمون قبل از فعال شدن منبع ماشه در حالت روشن است؛ درحالی‌که منبع ماشه فعال است در حالت تاریک باقی می‌ماند و پس از غیرفعال شدن منبع ماشه به حالت روشن باز می‌گردد.

ب) آزمون در شرایط منبع نور با شدت بالاتر: با روشن و تثبیت کردن منبع نور با شدت بالاتر، منبع نور ماشه (L) باید فعال شود (با استفاده از شاتر (S)) تا نمونه آزمون را روشن کند. پس از ۲۰ ثانیه منبع نور ماشه (L) غیرفعال می‌شود. مشخص می‌کنیم که نمونه آزمون قبل از فعال شدن منبع ماشه، در حالت روشن است؛ درحالی‌که منبع ماشه فعال است در حالت تاریک باقی می‌ماند و پس از غیرفعال شدن منبع ماشه به حالت روشن باز می‌گردد.

## ۲-۶-۹. گزارش آزمون

برای شرایط منبع نور با شدت کمتر و شرایط منبع نور با شدت بالاتر موارد زیر را گزارش

می‌دهیم:

– هنگامی که نور با شدت کمتر یا نور با شدت بالاتر روشن می‌شود و منبع نور ماشه هنوز

فعال نشده است، نمونه آزمون در حالت روشن باقی می‌ماند؛

- هنگامی که منبع نور ماشه فعال می‌شود، نمونه آزمون از حالت روشن به حالت تاریک تغییر

می‌کند؛

- نمونه آزمون در طول زمان روشن شدن از منبع نور ماشه در حالت تاریک باقی می‌ماند؛

- نمونه آزمون پس از غیرفعال شدن منبع نور ماشه (L) به حالت روشن باز می‌گردد.

## ۲-۷. آیین کار آزمون اندازه‌گیری عبور نور آبی پهن باند از منابع مصنوعی -

ISO18526-2

### ۲-۷-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور بررسی روش اندازه‌گیری عبور نور آبی پهن باند از منابع مصنوعی می‌باشد.

### ۲-۷-۲. دامنه شمول

کلید تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۲-۷-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

### ۲-۷-۴. نام آزمون

روش پهنای عبور نور آبی پهن باند از منابع مصنوعی

طبق بند ۹-۲-۲ استاندارد ISO18526-2:2020

### ۲-۷-۵. نام دستگاه آزمون

-

### ۲-۷-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- منبع نور، با یک منبع نور موازی شده با شدت بالای پهن باند با توزیع طیفی در محدوده

طول موج از ۳۸۰ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر، تقریباً مشابه تابش طیفی خورشیدی در جدول پیوست

د-۱.

- آشکارساز نوری<sup>۱</sup>، با پاسخ طیفی تقریباً مطابق با تابع وزنی خطر نور آبی  $B(\lambda)$  در محدوده طول موج از ۳۸۰ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر. آشکارساز نوری باید به طور عمود نسبت به باریکه نور روشنایی نصب شود.

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۲-۲-۲. موارد ایمنی

۱. از عینک مناسب استفاده گردد.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم شوند؛
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب وزند؛
۵. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزند؛
۶. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۷. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند.

#### ۲-۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

عبور نور آبی از منابع مصنوعی به صورت نسبت نور عبوری توسط نمونه آزمون به نور فرودی اندازه گیری شود، بدون قرار گرفتن نمونه آزمون در مسیر پرتو نور اندازه گیری می کنیم.

### ۲-۹-۲. گزارش آزمون

مقادیر هر عبور نور آبی از منابع مصنوعی و عدم قطعیت اندازه گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

### ۲-۸-۲. آیین کار آزمون اندازه گیری عبور نور پهن باند - ISO18526-2

#### ۲-۸-۲.۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه گیری عبور (عبوردهی) نور پهن باند می باشد

#### ۲-۸-۲.۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۲-۸-۲.۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

#### ۲-۸-۲.۴. نام آزمون

روش اندازه گیری عبور نور پهن باند<sup>۱</sup>

طبق بند ۷-۳ استاندارد ISO18526-2:2020

#### ۲-۸-۲.۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۲-۸-۲.۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- منبع نور؛

- آشکارساز نور.

عبور نور با استفاده از یک تجهیزات آزمون متشکل از یک منبع نور و یک آشکارساز نور اندازه‌گیری می‌شود. منبع نور باید یک منبع نور موازی شده پهن باندا<sup>۱</sup> با توزیع طیفی مشابه با CIE منبع نور استاندارد در محدوده طیفی ۳۸۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر یا منبع دیگری باشد که در مراجع استاندارد این روش آزمون مشخص شده است. آشکارساز نوری باید دارای پاسخ طیفی مشابه با ناظر استاندارد CIE2° باشد. آشکارساز نوری باید به طور عمود نسبت به باریکه نور (یا باریکه نور) روشنایی نصب شود.

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۲-۸-۷. موارد ایمنی

۱. باید از عینک ایمنی استفاده گردد؛
۲. منبع نور باید به صورت دوره‌ای بررسی گردد؛
۳. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم شوند؛
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۶. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنید؛

---

1- Broadband Collimated Light Source

۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۸-۸-۲. روش آزمون

#### کالیبراسیون

روش پهن باند باید در مقایسه با فیلترهایی کالیبره شود که عدم قطعیت اندازه گیری عبورهای نوری آنها به اندازه های کافی کوچک باشد تا امکان برآورده شدن الزامات قابل کاربرد جدول ۱ با روش آزمون فراهم شود. حداکثر تفاوت در عدد سایه<sup>۱</sup> بین نمونه آزمون و نزدیکترین فیلتر مرجع باید با جدول ۱ مطابقت داشته باشد.

#### عدم قطعیت اندازه گیری

مقادیر محاسبه شده عبور طیفی<sup>۲</sup> یا چگالی اپتیکی (چگالی نوری)<sup>۳</sup> و پهن باند<sup>۴</sup> عبور یا چگالی اپتیکی باید دارای عدم قطعیت های کمتر یا مساوی با موارد ارائه شده در جدول ۱ باشند.

جدول ۱- عدم قطعیت اندازه گیری شده عبور طیفی و چگالی اپتیکی (جدول ۱ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

مقدار عبور طیفی		عدم قطعیت نسبی	چگالی نوری طیفی		عدم قطعیت مطلق
کمتر از %	تا %		از	T تا کمتر از	
۱۰۰	۱۷/۸	± ۵	۰/۰	۰/۷	± ۰/۰۲
۱۷/۸	۰/۴۴	± ۱۰	۰/۷	۲/۴	± ۰/۰۵
۰/۴۴	۰/۰۲۳	± ۱۵	۲/۴	۳/۶	± ۰/۰۷
۰/۰۲۳	۰/۰۰۱۲	± ۲۰	۳/۶	۴/۹	± ۰/۱۰
۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۰۰۲۳	± ۳۰	۴/۹	۶/۶	± ۰/۱۵
۰/۰۰۰۰۲۳	۰/۰۰۰۰۰۱۲	± ۴۰	۶/۶	۷/۹	± ۰/۲۲
۰/۰۰۰۰۰۱۲	-	± ۵۰	۷/۹	-	± ۰/۳۰

1- Shade Number

2- Spectral Transmittance

3- Optical Density

4- Broadband

کاربرد عدم قطعیت برای انطباق در پیوست الف آمده است.

### روش اجرا

آزمون به شرح زیر انجام می‌شود:

عبور نور به عنوان نسبت شار نوری<sup>۱</sup> عبور داده شده توسط نمونه آزمون به شار نوری فرودی<sup>۲</sup> اندازه‌گیری گردد، بدون نمونه آزمون در پرتو نور اندازه‌گیری می‌شود. اگر جهت اندازه‌گیری مشخص نشده باشد، اندازه‌گیری باید با تابش فرودی عمود بر سطح نمونه آزمون باشد. اگر موقعیت اندازه‌گیری مشخص نشده باشد، باید از مرکز چارچوب شده<sup>۳</sup> یا هندسی نمونه آزمون استفاده کنیم.

### ۲-۸-۹. گزارش آزمون

عبور (های) نوری، منبع قابل کاربرد (CIE منبع نوری استاندارد A و D65 و یا سایر استانداردها) و عدم قطعیت اندازه‌گیری مربوط باید گزارش شود.

### ۲-۹-۹. آیین کار آزمون اندازه‌گیری عبور نور آبی خورشیدی پهن باند -

ISO18526-2

### ۲-۹-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی روش اندازه‌گیری عبور نور آبی خورشیدی پهن باند می‌باشد.

### ۲-۹-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۲-۹-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

1- Luminous Flux

2- Incident Luminous Flux

3- Boxed

## ۲-۹-۴. نام آزمون

روش اندازه گیری عبور نور آبی خورشیدی پهن باند

طبق بند ۹-۱-۲ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۹-۵ نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۹-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- منبع نور، با یک منبع نور موازی شده با شدت باند بالا با توزیع طیفی در محدوده طول موج از ۳۸۰ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر، تقریباً مشابه تابش طیفی خورشیدی در جدول پیوست د-۱.
- آشکارساز نوری، با پاسخ طیفی تقریباً مطابق با تابع وزنی خطر نور آبی  $B(\lambda)$  در محدوده طول موج از ۳۸۰ نانومتر تا ۵۰۰ نانومتر. آشکارساز نوری باید به طور عمود بر پرتو روشنایی نصب شود. مقادیر  $B(\lambda)$  در جدول الف-۱ آورده شده است.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۹-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک مناسب استفاده گردد.
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛

۶. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند.

### ۲-۹-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

عبور نور آبی خورشیدی را به صورت نسبت شار نوری عبوری توسط نمونه آزمون به نور فرودی اندازه‌گیری شده بدون نمونه آزمون در مسیر نور تعیین می‌کنیم.

### ۲-۹-۹. گزارش آزمون

مقادیر عبور نور آبی خورشیدی و عدم قطعیت اندازه‌گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

### ۲-۱۰-۱۰. آیین کار آزمون تعیین عدد سایه فیلترهای جوشکاری با تنظیم خودکار

عدد سایه - ISO18526-2

#### ۲-۱۰-۱ هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تنظیم عدد سایه فیلترهای جوشکاری با تنظیم خودکار عدد سایه می‌باشد.

#### ۲-۱۰-۲ دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۲-۱۰-۳ مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

#### ۲-۱۰-۴ نام آزمون

تعیین عدد سایه فیلترهای جوشکاری با تنظیم خودکار عدد سایه

طبق بند ۱۷-۴ استاندارد ISO18526-2:2020

#### ۲-۱۰-۵ نام دستگاه آزمون

## ۲-۱۰-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

دستگاه آزمون باید از سه منبع نور مختلف تشکیل شده باشد: یک منبع نور با تابش متغیر، یک منبع نور ماشه، یک منبع نور از روشنایی A استاندارد CIE، یک آشکارساز نوری ۳ و یک دستگاه ثبت. (ثبت کننده یا ثبات)،

یک لامپ مناسب برای اندازه گیری عبور نور، به عنوان مثال روش اندازه گیری عبور نور پهن باند باید استفاده شود.

منبع نور ماشه ای مناسب برای شبیه سازی استفاده از جوشکاری مورد نظر ممکن است، برای فعال کردن ° آشکارسازهای نوری نمونه آزمون برای تغییر حالت روشن به حالت تاریک استفاده شود.

یک لامپ مناسب باید به عنوان منبع تابش تولید کننده شدت روشنایی متغیر استفاده شود. حداقل حدود تغییرات باید بین  $(50 \pm 50)$  لوکس و  $(30000 \pm 3000)$  لوکس باشد. یک روش مناسب برای اندازه گیری عبور نور باید استفاده شود.

نکته: در صورت امکان، هر یک از منابع نور را می توان با هر منبع دیگری ترکیب کرد.

آشکارساز نوری و دستگاه ثبت کننده باید به تشخیص و ثبت نور از منبع نور اندازه گیری عبوری توسط نمونه آزمون قادر باشد.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

- 
- 1- Light Source with Variable Luminance
  - 2- A Trigger Light Source
  - 3- Photodetector
  - 4- Recording Device
  - 5- Triggering

## ۲-۱۰-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارند؛
۵. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛
۶. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به سیستم ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۱۰-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

## اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین عدد سایه فیلترهای جوشکاری با تنظیم خودکار عدد سایه مشخص می‌کند. آزمون باید عدد سایه فیلتر جوشکاری را در سطوح مختلف روشنایی اندازه‌گیری کند.

## روش اجرایی

تمام اندازه‌گیری‌ها در مرکز هندسی نمونه آزمون انجام می‌شود. نمونه آزمون را باید طوری تنظیم کنیم که صفحه آشکارسازهای نور نمونه آزمون در  $(10 \pm 90)$  درجه نسبت به پرتو نور،

شامل واگرایی پرتو باشد. منبع نور عبوری باید در برابر منبع نور با شدت روشنایی متغیر محافظت شود.

عبور نور را در شدت روشنایی که برای عدد سایه قابل اجرا است، مطابق الزامات استاندارد محصول در محدوده مشخص شده توسط سازنده، اندازه گیری می کنیم. رواداری مقادیر شدت روشنایی باید  $\pm 10\%$  درصد باشد.

اندازه گیری ها را در دمای مناسب آزمون انجام می دهیم. قبل از انجام آزمون، نمونه آزمون را باید حداقل به مدت یک ساعت و در طول دوره آزمون در دمای مناسب آزمون نگهداری کنیم. عدد سایه را با استفاده از عبور نور محاسبه و در صورت برآورده شدن الزامات استاندارد محصول، دمای هر آزمون را بررسی می کنیم. نموداری از عدد سایه در برابر شدت روشنایی رسم می کنیم. در دو برابر شدت روشنایی که برای عدد سایه تاریک ترین حالت اعمال می شود؛ بررسی و که عبور نور نمونه آزمون با محدوده تاریک ترین عدد سایه مطابقت دارد. توجه: منظور از "تاریک ترین حالت عدد سایه" بالاترین عدد سایه مشخص شده توسط سازنده است.

## ۲-۱۰-۹. گزارش آزمون

گزارش می دهیم که آیا الزامات استاندارد محصول مطابق با استانداردهای مربوط به این روش آزمون برآورده شده است، یا خیر.

## ۲-۱۱. آیین کار آزمون عدسی های فتوکرومیک - 2-ISO18526

### ۲-۱۱-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور آزمون های عدسی فتوکرومیک می باشد.

### ۲-۱۱-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۲-۱۱-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

## ۲-۱۱-۴. نام آزمون

آزمون‌های عدسی فوتوکرومیک

طبق بند ۱۶ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۱۱-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۱۱-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- لامپ فشار قوی زنون؛

- فیلتر جذب کننده حرارت؛

- فیلتر قطع.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱۱-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از

آن‌ها ملزم هستند؛

۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح

استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته

استفاده نکنند؛

۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛

۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛

۵. وسایل موردنیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۶. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به ارت اطمینان حاصل کنند.

### ۸-۱۱-۲ روش آزمون

منبع (منابع) نور برای تقریب زدن توزیع طیفی تابش خورشیدی برای توده هوای  $m_2$  برای آزمون

طبق بند ۱۶-۱ استاندارد ISO18526-2

آزمون باید با یک لامپ فشارقوی زنون به همراه فیلترهای انتخاب شده؛ به طوری که شدت روشنایی مشخص شده  $I_x (5000 \pm 5000)$  و رعایت مقادیر تابیدگی<sup>۲</sup> (با رواداری های مجاز) ارائه شده در جدول ۱، به دست آید.

جدول ۱. تابیدگی منبع برای آزمون حالت تیره شده عدسی های فتوکرومیک (جدول ۳ از استاندارد ISO 18526-2:2020)


محدوده طول موج (nm)	تابیدگی ( $W \cdot m^{-2}$ )	رواداری ( $W \cdot m^{-2}$ )
۳۴۰-۳۰۰	< ۲/۵	-
۳۸۰-۳۴۰	۵/۶	۵/۱±
۴۲۰-۳۸۰	۱۲/۰	۳±
۴۶۰-۴۲۰	۲۰/۰	۳±
۵۰۰-۴۶۰	۲۶/۰	۲/۶±

1- Illuminance

2- Irradiance

## منبع تابش با استفاده از یک لامپ

از یک لامپ قوسی زنون فشار بالای عاری از ازن<sup>۱</sup>، یک فیلتر جذب کننده حرارت و یک فیلتر قطع<sup>۲</sup> با عبور طیفی اسمی مشابه آنچه در شکل ۱ مشخص شده است؛ استفاده کنند.

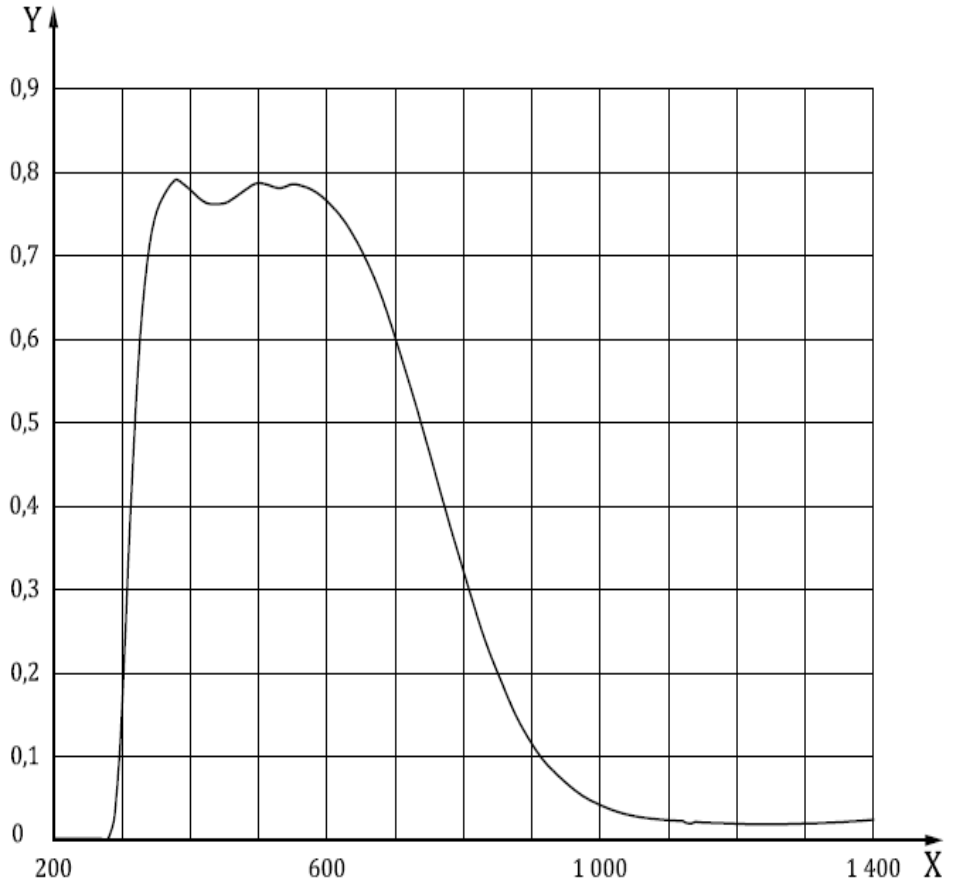

شکل ۱. عبور طیفی ترکیب فیلتر جذب کننده (جاذب) حرارت و فیلتر قطع برای تاییدگی عدسی های فتوکرومیک  
شکل ۹ از استاندارد (ISO 18526-2:2020)

راهنما:

1- Ozone Free High-Pressure Xenon Arc Lamp

2- cut-on

X. طول موج<sup>۱</sup> برحسب نانومتر Y. عبور (مقدار اعشاری)<sup>۲</sup>

این منحنی عبور می تواند با استفاده از شیشه کراون<sup>۳</sup> (سفید شفاف) (به عنوان مثال، Schott B270<sup>۴</sup>) با ضخامت ۵ میلی متر و یک فیلتر جاذب حرارت با ضخامت ۳ میلی متر (به عنوان مثال Schott KG 2) به دست آورد.

#### منبع تابش با استفاده از دو لامپ

طیف خورشیدی را بیشتر می توان با استفاده از دو لامپ قوسی زنون فشار بالا بدون ازن با فیلترهای مختلف نسبت به یک لامپ تقریب زد. سپس تابش دو لامپ با استفاده از یک آینه نیمه شفاف ترکیب می شود.

این اصل، ممکن است با استفاده از بیش از دو لامپ به منظور تقریب بهتر طیف خورشیدی در محدوده های طیفی مربوط گسترش یابد.

#### آماده سازی برای عبور نوری در حالت محوشده (کم رنگ شده)<sup>۵</sup>

عدسی های فتوکرومیک را باید طبق روش اجرایی زیر آماده سازی کرد. جز در حالتی که سازنده یک روش متفاوتی را برای رسیدن به حالت محوشده در اطلاعات عرضه با محصول مشخص کند:

الف) عدسی ها را در تاریکی در دمای  $(65 \pm 5)$  درجه سانتی گراد به مدت  $(2 \pm 0.2)$  ساعت نگهداری کنند؛

1- Wavelength

2- Transmittance (Decimal Value)

3- Crown Glass

۴- Schott KG2 و B270 نام های تجاری محصولات عرضه شده توسط SCHOTT AG هستند. این اطلاعات برای راحتی کاربران این دستورالعمل ارائه شده است و به منزله تأییدیه برای محصول نام گذاری شده نیست. اگر بتوان نشان داد که به نتایج یکسانی منجر می شوند، ممکن است از محصولات معادل استفاده شود.

5- Faded State

ب) عدسی ها را در تاریکی در دمای ( $23 \pm 5$ ) درجه سانتی گراد حداقل به مدت ۱۲ ساعت نگهداری کنند؛

ج) با استفاده از منبعی مشابه آنچه در بند ۱۶-۱ استاندارد ISO 18526-2 توضیح داده شده است؛ عدسی ها را در معرض روشنایی ( $1500 \pm 15000$ ) لوکس در دمای ( $23 \pm 1$ ) درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ دقیقه قرار دهید؛

د) عدسی ها را در تاریکی در دمای ( $23 \pm 1$ ) درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه نگهداری کنند.

### اندازه گیری اصول

بیشتر مواد فتوکرومیک به نور معمولی اتاق پاسخ می دهند. بنابراین، تمام اندازه گیری ها باید در نبود نور اضافی انجام شوند. باید دقت کرد که تابش استفاده شده برای اندازه گیری ها باعث تیره شدن یا بلیچینگ (سفید شدن) نمونه آزمون نشود.

دمای سطح فیلتر باید در محدوده  $\pm 1$  درجه سانتی گراد دمای تعیین شده، حفظ شود (جدول ۲ را ببینید).

اندازه گیری ها را می توان در حمام آب انجام داد. با این حال، غوطه ور شدن نمونه آزمون در آب، تغییر ضریب شکست<sup>۲</sup> و در نتیجه بازتاب را در سطح فیلتر کاهش می دهد و در نتیجه ضریب عبور اندازه گیری شده را نسبت به مقادیر عبوری که در هوا اندازه گیری می شود افزایش می دهد. مقادیر عبور تعیین شده با استفاده از غوطه وری در آب برای فراهم کردن مقادیر معادل در هوا

---

1- Bleaching

2- Refractive Index

باید اصلاح شوند. کالیبراسیون تجهیزات را می توان با استفاده از یک نمونه مرجع که ضریب شکست آن بیش از  $\pm 0.1\%$  با ضریب شکست فیلتر تحت آزمون متفاوت نیست بررسی کرد. مقادیر عبور نوری مشخصه فیلترهای فتوکرومیک برای شرایط ارائه شده در جدول ۲ تعیین شده است.

#### حالت محوشده (کم رنگ شده)

عبور طیفی را از ۲۸۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر (یا تا ۲۰۰۰ نانومتر در صورت وجود IR) اندازه گیری کنند. برای الزامات مشخص شده در استاندارد که به این روش ارجاع داده، موارد زیر را محاسبه کنند:

- عبور نور برای CIE standard illuminant D65  $\tau_{v,0}$ ؛
- UV-A  $\tau_{SUVA,0}$  و UV-B خورشیدی؛
- ضریب تضعیف بصری نسبی برای تشخیص چراغ راهنما ترافیکی QRed 0، QYellow 0، QGreen 0 و QBlue 0؛
- و در صورت نیاز، عبور مادون قرمز خورشیدی  $\tau_{SIR,0}$ .
- حالت های تاریک شده
- مشخصه مقادیر عبور نوری فیلترهای فتوکرومیک در جدول ۲ تعیین شده است.
- در مواردی که آزمون در ۱۵۰۰۰ لوکس مشخص شده است، مقادیر تابیدگی طیفی و رواداری مجاز این مقادیر با ضرب یک فاکتور ۰/۳ در مقادیر جدول ۱ به دست خواهند آمد.
- عبور نور آبی خورشیدی  $\tau_{SB,0}$



جدول ۲. شرایط اندازه گیری برای مشخصه متفاوت مقادیر عبور نور (جدول ۴ از

استاندارد ISO 18526-2:2020)

مشخصه مقدار عبور نور <sup>۳</sup>	دمای سطح نمونه آزمون (°C)	شدت روشنایی در سطح نمونه آزمون (lx)
$\tau_{v,0}$	$23 \pm 1$	صفر حالت محوشده
$\tau_{v,1}$	$23 \pm 1$	$50000 \pm 5000$

الزامات مشخص شده در استانداردهای ارجاع دهنده باید از مقادیر عبور طیفی اندازه گیری شده در حالت تیره ( $\tau_{v,1}$ ) بعد از ۱۵ دقیقه تابیدگی با ( $50000 \pm 5000$ ) لوکس در دمای (های) مشخص شده در الزامات استاندارد محصول، اندازه گیری و محاسبه شود. این الزامات عبارتند از:

- عبور نور برای  $\tau_{v,1}$  CIE standard illuminant D65

-  $\tau_{SUVA 1}$  UV-A و  $\tau_{SUVB 1}$  UV-B خورشیدی؛

- عبور نور آبی خورشیدی  $\tau_{SB 1}$  مطابق ۹-۴-۱؛

- ضریب تضعیف بصری نسبی برای تشخیص چراغ راهنما ترافیکی  $Q_{Red 1}$ ،  $Q_{Yellow 1}$ ،

$Q_{Blue 1}$  و  $Q_{Green 1}$ ؛

- و در صورت نیاز، عبور مادون قرمز خورشیدی  $\tau_{SIR 1}$ ؛

## ۹-۱۱-۲. گزارش آزمون

مقادیر اندازه گیری شده را گزارش می کنیم.

1- Illuminance at the Surface of the Test Sample

2- Surface Temperature of the Test Sample

3- Characteristic Luminous Transmittance Value

## ۲-۱۲. آیین کار آزمون اندازه‌گیری یکنواختی عبور نور - فیلتر پوشاننده

هر دو چشم - ISO 18526-2

۲-۱۲-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه‌گیری یکنواختی عبور نور - فیلتر پوشاننده هر دو چشم می‌باشد.

۲-۱۲-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

۲-۱۲-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

۲-۱۲-۴. نام آزمون

اندازه‌گیری یکنواختی عبور نور - فیلتر پوشاننده هر دو چشم

طبق بند ۷-۴-۲ استاندارد ISO18526-2:2020

۲-۱۲-۵. نام دستگاه آزمون

-

۲-۱۲-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- منبع نور؛

- آشکارساز نور.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

۲-۱۲-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از

آنها ملزم هستند.

۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاهدارید؛
۶. وسایل موردنیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۷. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به ارت اطمینان حاصل کنند.

### ۲-۱۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

۱. نقاط مرجع برای فاصله بین دو مردمک را تعیین می کنیم؛
  ۲. دو ناحیه دایره ای را در مرکز نقاط مرجع با قطر  $d$  که به صورت زیر محاسبه می کنیم، تعیین کنند (شکل ۱ را ببینید):
- برای نمونه های آزمون برابر یا بیشتر از ۵۰ میلی متر در بعد عمودی در نقطه مرجع،
- $$d = (40,0 \pm 0,5) \text{mm}$$
- برای نمونه های آزمون با بعد عمودی کمتر از ۵۰ میلی متر در نقطه مرجع،
- $$d = [(h - 10) \pm 0,5] \text{ mm}$$
- که  $h$  عمق عمودی نمونه آزمون است.
- اگر قسمتی به عرض ۵ میلی متر در اطراف لبه نمونه آزمون به این ناحیه دایره ای پیش روی کند، این پیش روی باید از آزمون حذف شود.

۳. این ناحیه دایره‌ای را با باریکه نور با قطر اسمی ۵ میلی‌متر به‌طور عمود بر سطح نمونه آزمون بررسی می‌کنیم.

۴. از نور سفید و آشکارساز نور با پاسخ طیفی تقریباً مشابه به ناظر رنگ سنجی استاندارد CIE 2° یا از یک باند طیفی نور باریک با حداکثر انرژی طیفی  $(555 \pm 25)$  نانومتر استفاده کنند (حساسیت طیفی آشکارساز نور بر اندازه‌گیری نسبی تأثیر نمی‌گذارد). آثار جابه‌جایی باریکه نور باید با اثر منشوری نمونه آزمون جبران شود. در صورت لزوم برای نشان دادن انطباق، آثار تغییر ضخامت نمونه آزمون باید مطابق بند روش تصحیح عبور برای تغییرات ضخامت نمونه آزمون جبران شود؛

۵. برای نمونه‌های آزمون با نوارها یا تغییرات تدریجی عبور نور متفاوت، الزامات برای تغییرات در عبور نور در این ناحیه دایره‌ای؛ اما عمود بر تغییرات تدریجی اعمال می‌شود. دو مثال بررسی عمود بر این تغییرات تدریجی در شکل ۱ نشان داده شده است؛


۶. حداکثر مقدار عبور نور  $\tau_{v,max}$  و حداقل مقدار عبور نور  $\tau_{v,min}$  را اندازه‌گیری و ثبت کنند؛

۷. نمونه آزمون و باریکه نور را به نحوی قرار می‌دهیم که نور فرودی به‌طور عمود بر سطح


نمونه آزمون در نقطه مرجع و موازی با آن به‌جهت، هنگام آزمون در سایر مکان‌های نمونه آزمون بیفتد.

ابعاد به میلی متر:

الف) عدسی یک تکه<sup>۱</sup>

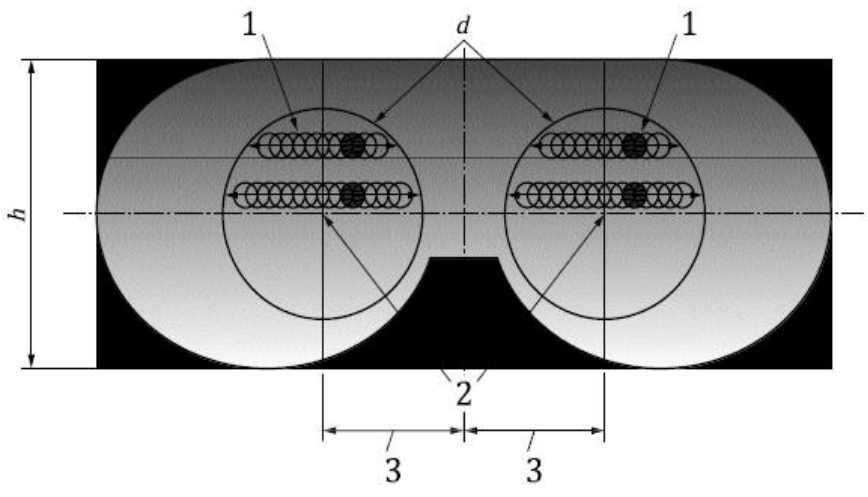

ب) فیلتر مستطیلی پوشاننده هر دو چشم<sup>۲</sup>

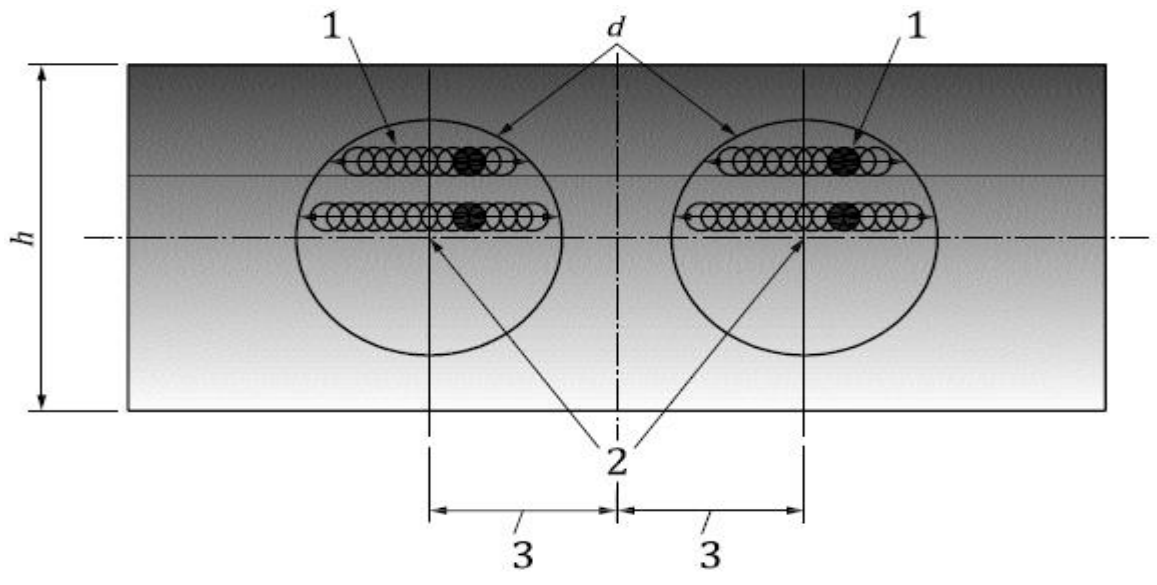

- 1- One Piece Lens
- 2- Rectangular Filter Covering Both Eyes

شکل ۱. اندازه گیری یکنواختی عبور نور برای نمونه های آزمون پوشاننده هر دو چشم با نوارها یا تغییرات تدریجی عبور نور مختلف (شکل ۲ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. پرتو نور، با قطر اسمی ۵ میلی متر؛ عمق عمودی نمونه آزمون؛

۲. نقطه مرجع؛ قطر ناحیه تحت آزمون همان طور

که در بند ۷-۴-۲-۱ استاندارد ISO 18526-2 مشخص شده است

۳. فاصله اسمی بین دو مردمک تقسیم بر ۲؛

### محاسبات

مقادیر  $\Delta F_R$  و  $\Delta F_L$  را به صورت درصدی برای نواحی بررسی شده سمت راست (R) و چپ

$$\Delta F_R = 100 \times \frac{(\tau_{v,max,R} - \tau_{v,min,R})}{\tau_{v,max,R}} \quad (L) \text{ با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنند (۱).}$$

$$\Delta F_L = 100 \times \frac{(\tau_{v,max,L} - \tau_{v,min,L})}{\tau_{v,max,L}} \quad (۱)$$

$\tau_{v,max}$ : حداکثر مقدار عبور نور برای عدسی قابل کاربرد؛

$\tau_{v,min}$ : حداقل مقدار عبور نور برای عدسی قابل کاربرد.

روش تصحیح عبور برای تغییرات ضخامت نمونه آزمون

طبق بند ۷-۴-۱-۴ استاندارد ISO 18526-2

اگر بازتاب های متعدد در نمونه آزمون نادیده گرفته شود، رابطه زیر بین ضریب عبور 'و

ضخامت (t) برقرار است:

$$\tau = (1. \rho_1). (1. \rho_2). e^{-k.t} \quad (۲)$$

t. ضخامت؛

p1. بازتاب در سطح جلو؛

k. ضریب جذب؛

p2. بازتاب در سطح عقب؛

ضریب جذب (k) را می توان از عبور (τ)، برای ضخامت مرجع <sup>۲</sup> (t)، به صورت زیر محاسبه

$$k = \frac{-\log_e \left[ \frac{\tau}{(1-\rho_1) \cdot (1-\rho_2)} \right]}{t} \quad (۳)$$

عبور مورد انتظار برای ضخامت های مختلف را می توان با استفاده از فرمول (۲) محاسبه کرد.

درجایی که ضریب شکست (n) <sup>۳</sup> محیط مشخص است و هیچ عملیات سطحی <sup>۴</sup> وجود ندارد،

بازتاب در سطح مشترک بین محیط و هوا با استفاده از فرمول (۴) محاسبه می شود:

$$\rho = \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad (۴)$$

## ۹-۱۲-۲. گزارش آزمون

مقادیر  $\Delta F_L$  و  $\Delta F_R$  برای نواحی بررسی شده راست و چپ به صورت درصد، روشنایی (های)

یا منبع (های) قابل کاربرد و عدم قطعیت اندازه گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

- 
- 1 - Absorption Coefficient
  - 2 - The Reference Thickness
  - 3 - Refractive Index
  - 4 - Surface Treatment

۲-۱۳. آیین کار آزمون اندازه گیری یکنواختی عبور نور - فیلتر نصب نشده

پوشاننده یک چشم - ISO 18526-2

۲-۱۳-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور اندازه گیری یکنواختی عبور نور - فیلتر نصب نشده پوشاننده یک چشم می باشد.

۲-۱۳-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

۲-۱۳-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

۲-۱۳-۴. نام آزمون

اندازه گیری یکنواختی عبور نوری - فیلتر نصب نشده پوشاننده یک چشم<sup>۱</sup>

طبق بند ۷-۴-۱ استاندارد ISO18526-2:2020

۲-۱۳-۵. نام دستگاه آزمون

-

۲-۱۳-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- منبع نور؛

- آشکارساز نور.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱۳-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۶. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛
۷. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به سیستم ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۱۳-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

۱. ابتدا نقطه مرجع را مشخص می‌کنیم؛
۲. یک ناحیه دایره‌ای را در مرکز نقطه مرجع با قطر  $d$  که به‌صورت زیر محاسبه شده است، تعیین می‌کنیم (شکل ۱ را ببینید):
- برای نمونه‌های آزمون برابر با ۵۰ میلی‌متر یا بزرگ‌تر از آن، در بُعد عمودی در نقطه مرجع،  
 $d = (40.0 \pm 0.5)$  میلی‌متر؛
- برای نمونه‌های آزمون کمتر از ۵۰ میلی‌متر در بُعد عمودی در نقطه مرجع،

$d = [(h - 10) \pm 0.5]$  میلی‌متر که  $h$  عمق عمودی نمونه آزمون است؛

۳. اگر بخشی به عرض ۵ میلی‌متر در اطراف لبه نمونه آزمون به این ناحیه دایره‌ای پیش روی کند، این پیش روی باید از آزمون حذف شود؛

۴. این ناحیه دایره‌ای را با پرتو نور با قطر اسمی ۵ میلی‌متر که به طور عمود بر سطح نمونه آزمون فرود می‌آید را بررسی می‌کنیم؛

۵. از نور سفید یا آشکارساز نور با پاسخ طیفی تقریباً مشابه به ناظر رنگ سنجی استاندارد CIE  $2^\circ$  یا از یک باند طیفی باریک نوری با حداکثر انرژی طیفی  $(555 \pm 25)$  نانومتر استفاده می‌کنیم (حساسیت طیفی آشکارساز نوری بر اندازه‌گیری نسبی تأثیر نمی‌گذارد). آثار جابه‌جایی باریکه نور باید با اثر منشوری نمونه آزمون جبران شود. در صورت لزوم برای نشان دادن انطباق، آثار تغییر ضخامت نمونه آزمون باید مطابق بند روش تصحیح عبور برای تغییرات ضخامت نمونه آزمون جبران شود؛


۶. برای نمونه‌های آزمون با نوارها ۳ یا تغییرات تدریجی، عبور نور متفاوت، الزامات برای تغییرات در عبور نور در این ناحیه دایره‌ای اما عمود بر تغییرات تدریجی اعمال می‌شود (شکل ۱). دو مثال بررسی عمود بر تغییرات تدریجی در شکل ۱ نشان داده شده است؛

۷. نمونه آزمون و باریکه نور را به نحوی قرار می‌دهیم که نور فرودی به‌طور عمود بر سطح نمونه آزمون در نقطه مرجع و موازی با آن به‌جهت هنگام آزمون در سایر مکان‌های نمونه آزمون بیفتد؛

- 
- 1- Vertical Depth
  - 2- Intrusion
  - 3- Bands
  - 4- Gradients

۸. حداکثر مقدار عبور نوری  $\tau_{v,max}$  و حداقل مقدار عبور نوری  $\tau_{v,min}$  را اندازه گیری و ثبت

کنند.

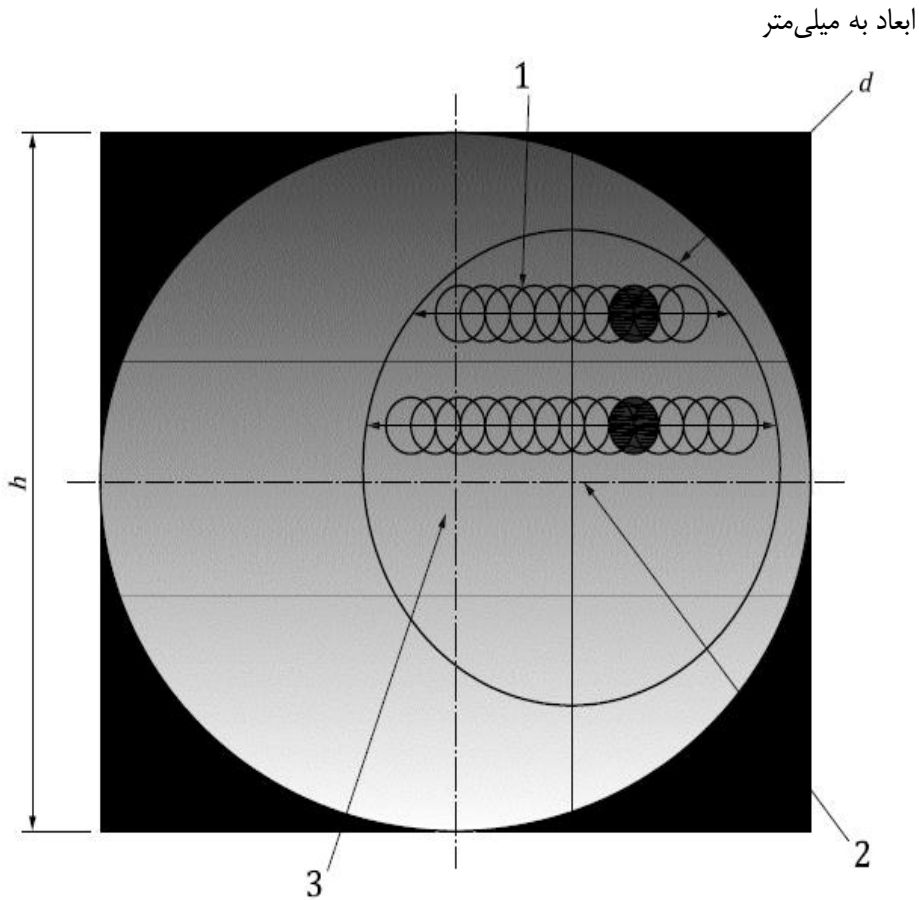

شکل ۱. اندازه گیری یکنواختی عبور نور برای نمونه های آزمون با نوارها یا تغییرات تدریجی عبور نور مختلف (شکل ۱ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. باریکه نور، با قطر اسمی ۵ میلی متر  $h$  عمق عمودی نمونه آزمون

۲. نقطه مرجع  $d$  قطر ناحیه تحت آزمون همان طور که در بند ۷-۴-۱-۱ استاندارد ISO

18526-2 مشخص شده است

۳. فاصله اسمی بین دو مردمک تقسیم بر ۲

## محاسبات

مقدار  $\Delta F$  را به صورت درصد با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنند.

$$\Delta F = 100 \times \frac{(\tau_{v,max} - \tau_{v,min})}{\tau_{v,max}} \quad (۱)$$

$\tau_{v,max}$ : حداکثر مقدار عبور نور است؛

$\tau_{v,min}$ : حداقل مقدار عبور نور است.

روش تصحیح عبور برای تغییرات ضخامت نمونه آزمون

طبق بند ۷-۴-۱-۴ استاندارد ISO18526-2

اگر بازتاب‌های متعدد در نمونه نادیده گرفته شود، رابطه زیر بین ضریب عبور<sup>۱</sup> و

ضخامت (t) برقرار است:

$$\tau = (1 - \rho_1) \cdot (1 - \rho_2) \cdot e^{-k \cdot t} \quad (۲)$$

$\rho_1$ : بازتاب در سطح جلو

t: ضخامت

$\rho_2$ : بازتاب در سطح عقب

k: ضریب جذب<sup>۲</sup>

ضریب جذب (k) را می‌توان از عبور ( $\tau$ )، برای ضخامت مرجع<sup>۳</sup> (t)، به صورت زیر محاسبه

کرد:

$$k = \frac{-\log_e \left[ \frac{\tau}{(1 - \rho_1) \cdot (1 - \rho_2)} \right]}{t} \quad (۳)$$

عبور مورد انتظار برای ضخامت‌های مختلف را می‌توان

با استفاده از فرمول (۲) محاسبه کرد. درجایی که ضریب شکست (n)<sup>۴</sup> محیط مشخص است و

- 
- 1- Transmittance
  - 2- Absorption Coefficient
  - 3- The Reference Thickness
  - 4- Refractive Index

هیچ عملیات سطحی وجود ندارد؛ بازتاب در سطح مشترک بین محیط و هوا با استفاده از فرمول (۴) محاسبه می شود:

$$\rho = \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad (۴)$$

### ۲-۱۳-۹. گزارش آزمون

مقدار  $\Delta F$  به صورت درصد، روشنایی (های) یا منبع (های) قابل کاربرد و عدم قطعیت اندازه گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

### ۲-۱۴. فیلترهای جوشکاری خودکار - زمان تغییر (زمان سوئیچینگ) از حالت

روشن به حالت تیره - ISO18526-2

#### ۲-۱۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین زمان تغییر از حالت روشن به حالت تیره فیلترهای جوشکاری خودکار می باشد.

#### ۲-۱۴-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۲-۱۴-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

#### ۲-۱۴-۴. نام آزمون

تعیین زمان تغییر از حالت روشن به حالت تیره فیلترهای جوشکاری

طبق بند ۱۷-۱۱ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۱۴-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۱۴-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

دستگاه آزمون باید از یک منبع نور، منبع نور ماشه ای، یک آشکارساز و یک دستگاه ثبت کننده تشکیل شده باشد. منبع نور باید منبع روشنایی A استاندارد CIE باشد.

منبع نور ماشه ای مناسب، برای استفاده در جوشکاری مورد نظر و با قابلیت زمان صعود ( زمان خیز) کمتر از ۱۰ درصد یا مساوی با آن از زمان تغییر، برای اندازه گیری تفاوت عدد سایه لازم است.

نکته: منبع نور ماشه می تواند یک دیود گسیلی UV، دیود مرئی یا تابش مادون قرمز، با راه انداز AC ب مناسب باشد که قادر است نمونه آزمون را از حالت روشن به حالت تاریک تغییر دهد.

آشکارساز نور و دستگاه ثبت کننده باید به تشخیص و ثبت نور عبوری توسط نمونه آزمون با قابلیت زمان صعود به اندازه کمتر یا از ۱۰ درصد یا مساوی با آن از زمان تغییر، برای اندازه گیری تفاوت عدد سایه قادر باشد.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱۴-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از

آن ها ملزم هستند؛

۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. خطرات احتمالی روش آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی کنند و روش های مناسب مقابله با آنها را بیاموزند؛
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۵. از عینک ایمنی مناسب استفاده کنند؛
۶. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوند؛
۷. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۸. از انجام شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند؛
۹. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۱۴-۸ روش آزمون

### اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین زمان تغییر از حالت روشن به حالت تاریک یک AWF را مشخص می کند. به منظور تعیین زمان تغییر، کاهش در عبور نور یک AWF در طول زمان ثبت می شود؛ در حالی که در معرض تابش منبع نور ماشه قرار می گیرد.

### روش اجرا

۱. نمونه آزمون باید حداقل یک ساعت قبل از آزمون و در طول دوره آزمون در دمای آزمون

مناسب نگهداری شود؛

۲. منبع نور اندازه گیری و نمونه آزمون را باید طوری تنظیم کنیم که صفحه نمونه آزمون در  $(90 \pm 1)$  درجه نسبت به پرتو اندازه گیری باشد؛

۳. سلول های انرژی خورشیدی یا فوتوالکتریک را باید از باریکه منبع نور عبوری محافظت کنیم؛

۴. با روشن بودن منبع نور عبوری، منبع نور ماشه باید در حالت روشنایی بالا فعال شود تا نمونه آزمون به حالت تاریک خود تغییر یابد؛

۵. اندازه نور عبور داده شده از نمونه آزمون را در طول دوره تغییر ثبت می کنیم.

#### عدم قطعیت اندازه گیری

عدم قطعیت اندازه گیری مربوط به روش آزمون را باید تعیین کنیم. مقدار این تخمین نباید از  $\pm 10$  درصد تجاوز کند.

#### ۲-۱۴-۹. گزارش آزمون

زمان تغییر  $t_s$  و عدم قطعیت اندازه گیری را گزارش می کنیم.

#### ۲-۱۵. آیین کار آزمون فیلترهای جوشکاری خودکار - زمان نگهداری ( زمان

نگهداشت تیرگی) - ISO18526-2

#### ۲-۱۵-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین زمان نگهداری تغییر فیلترهای جوشکاری خودکار می باشد.

#### ۲-۱۵-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۲-۱۵-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

## ۲-۱۵-۴. نام آزمون

تعیین زمان نگهداری فیلترهای جوشکاری

طبق بند ۱۷-۱۲ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۱۵-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۱۵-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

دستگاه آزمون باید از یک منبع نور، منبع نور ماشه‌ای، یک آشکارساز و یک دستگاه ثبت کننده تشکیل شده باشد. منبع نور باید منبع روشنایی A استاندارد CIE باشد. منبع نور ماشه‌ای مناسب، برای استفاده در جوشکاری موردنظر و با قابلیت زمان صعود کمتر از ۱۰ درصد یا مساوی با آن از زمان تغییر، برای اندازه‌گیری تفاوت عدد سایه لازم است. نکته: منبع نور ماشه می‌تواند یک دیود گسیلی UV، دیود مرئی یا تابش مادون قرمز، با راه انداز AC مناسب باشد که قادر است نمونه آزمون را از حالت روشن به حالت تاریک تغییر دهد. آشکارساز نور و دستگاه ثبت باید به تشخیص و ثبت نور عبوری توسط نمونه آزمون با قابلیت افزایش زمان به اندازه کمتر یا مساوی ۱۰ درصد از زمان تغییر، برای اندازه‌گیری تفاوت عدد سایه قادر باشد.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱۵-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از

آنها ملزم هستند؛

۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. افراد باید خطرات احتمالی روش انجام آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی نموده و روش‌های مناسب مقابله با آن‌ها را بیاموزند؛
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۵. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۶. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛
۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند؛
۸. از ایمنی تجهیزات الکتریکی و اتصال تجهیزات الکتریکی به ارت اطمینان حاصل کنند.

## ۲-۱۵-۸. روش آزمون

### اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین مدت‌زمانی که حالت تاریک یک AWF پس از قطع منبع نور ماشه مناسب، تاریک باقی می‌ماند، مشخص می‌کند. آزمون باید فاصله زمانی بین توقف منبع نور ماشه و عبور نوری یک AWF را اندازه‌گیری کند که تا  $3/0$  برابر مقدار عبور در حالت تاریک افزایش می‌یابد. برای یک فیلتر جوشکاری خودکار با حالت تاریک قابل تنظیم، این آزمون برای تنظیمات با تاریک‌ترین حالت اعمال می‌شود.

این روش ممکن است روشی واحد با توجه به روش زمان تغییر انجام شود.

**روش اجرا**

۱. نمونه آزمون باید حداقل یک ساعت قبل از آزمون و در طول دوره آزمون در دمای آزمون مناسب نگهداری شود؛

۲. منبع نور اندازه گیری و نمونه آزمون را باید طوری تنظیم کنیم که صفحه نمونه آزمون در  $(90 \pm 1)$  درجه نسبت به پرتو اندازه گیری باشد؛

۳. سلول های انرژی خورشیدی یا فوتوالکتریک را باید از باریکه منبع نور عبوری محافظت کنیم؛

۴. با روشن بودن منبع نور عبوری، منبع نور ماشه باید از حالت روشنایی بالا غیرفعال شود تا نمونه آزمون به حالت روشن تغییر کند؛

۵. اندازه نور عبور داده شده از طریق نمونه آزمون را در طول دوره خاموش شدن ثبت می کنیم. زمان نگهداری را محاسبه می کنیم.

**عدم قطعیت اندازه گیری**

عدم قطعیت اندازه گیری مربوط به روش آزمون باید تعیین شود. مقدار این تخمین نباید از  $\pm 10\%$  درصد تجاوز کند.

**۲-۱۵-۹. گزارش آزمون**

زمان نگهداری  $t_{ho}$  و عدم قطعیت اندازه گیری را گزارش دهید.

**۲-۱۶. آیین کار آزمون فیلترهای جوشکاری خودکار - تغییر عبور نور در طول**

زمان - 2-ISO18526

**۲-۱۶-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین عبور نور در طول زمان برای فیلترهای جوشکاری خودکار می باشد

**۲-۱۶-۲. دامنه شمول**

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۲-۱۶-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:  
Physical optical properties.

## ۲-۱۶-۴. نام آزمون

فیلترهای جوشکاری خودکار- تغییر عبور نور در طول زمان

طبق بند ۱۷-۵ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۱۶-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۲-۱۶-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

اندازه گیری را با استفاده از یک روش مناسب برای اندازه گیری عبور نور انجام دهید، به عنوان مثال روش پهن باند اندازه گیری عبور نور. زمان نورگیری (آشکارساز) برای اندازه گیری های عبور نور باید به طور اسمی ۱۰۰ میلی ثانیه باشد. از منبع نور ماشه ای<sup>۲</sup> مناسب برای شبیه سازی استفاده جوشکاری مورد نظر باید برای فعال کردن آشکارسازهای نوری نمونه آزمون استفاده شود.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۲-۱۶-۷. موارد ایمنی

۱. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح

استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته

استفاده نکنند؛

---

1- The Integration Time

2- A Trigger Light Source

۲. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۴. وسایل مورد نیاز آزمون را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند.

## ۲-۱۶-۸ روش آزمون

### اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین تغییر عبور نور یک فیلتر جوشکاری خودکار (AWF) در مدت یک دقیقه مشخص می کند. AWF باید برای بیش از یک دقیقه فعال شود و قرائت عبور نوری باید در فواصل یک ثانیه ای انجام شود.

### روش اجرا

آزمون به شرح زیر انجام می شود:

۱. عبور نوری یک AWF با یک فیلتر تخت را باید در حالت عمود در مرکز هندسی فیلتر اندازه گیری کنیم؛
۲. اگر فیلتر تخت نباشد، اندازه گیری را باید در دو نقطه مرجع در امتداد خطوط دید در وضعیت استفاده انجام دهیم؛
۳. از منبع نور ماشه برای فعال کردن نمونه آزمون استفاده می کنیم؛
۴. اولین اندازه گیری عبور نور را ۳ ثانیه پس از فعال سازی انجام می دهیم؛
۵. ۶۰ اندازه گیری دیگر را در فواصل یک ثانیه ای انجام می دهیم؛
۶. نمونه آزمون باید در طول یک سری کامل اندازه گیری ها فعال باقی بماند.

## ۲-۱۶-۹. گزارش آزمون

کمترین مقدار اندازه‌گیری شده عبور نور را بر بالاترین مقدار اندازه‌گیری شده تقسیم و اختلاف این نسبت را نسبت به ۱ به صورت درصد بیان و این درصد  $r$  را به عنوان تغییرات عبور نور در طول زمان ثبت می‌کنیم.

$$r = 100 \times (1 - \tau_{\min} / \tau_{\max}) \% \quad (۱)$$

## ۲-۱۷. آیین کار آزمون قطبش (پلاریزاسیون) - صفحه عبور - ISO18526-2

## ۲-۱۷-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی صفحه عبور قطبش<sup>۱</sup> (پلاریزاسیون) می‌باشد.

## ۲-۱۷-۲. دامنه شمول

کلید تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۲-۱۷-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

## ۲-۱۷-۴. نام آزمون

اندازه‌گیری صفحه قطبش (پلاریزاسیون)<sup>۲</sup>

طبق بند ۱۵-۱ استاندارد ISO18526-2:2020

## ۲-۱۷-۵. نام دستگاه آزمون

---

1-Polarization

2- Plane of Transmission

## ۲-۱۷-۶. مواد و تجهیزات

### تجهیزات

یک جفت جداگانه‌ای از قطبش گرهای دایروی<sup>۱</sup> دو نیم شده نصب شده را ببرید تا صفحات عبور را در یک زاویه  $+3^{\circ}$  و  $-3^{\circ}$  نسبت به محور افق یا محور تعیین شده در استاندارد الزامات محصول ارائه کنند. نیمه‌های بالا و پایین قطبش کننده باید به هم و به شیشه نصب شده، با خط افقی یا عمود بر صفحه عبور تعیین شده، متصل شوند. قطبش کننده‌ها را باید بتوان با استفاده از یک اهرم حامل اشاره‌گر متناظر چرخاند. خط قاطع اشاره‌گر یک مقیاسی است که برحسب درجه چپ و راست صفر کالیبره شده است. دایره‌های به دو نیم شده باید از پشت توسط یک منبع نور پخش شده روشن شوند (شکل ۱ را ببینید).

### مواد

ماده خاصی موردنیاز نیست.

## ۲-۱۷-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛

۵. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند.


### ۲-۱۲-۸. روش آزمون

روش را به شرح زیر انجام دهید:

الف) نمونه آزمون را با قسمت جلویی به سمت دایره‌های به دو نیم شده و بین میله‌های ثابت کننده بالا و پایین روی تجهیز نصب می‌کنیم. با تنظیم عمودی مطمئن می‌شویم که دایره به دو نیم شده در مرکز نمونه آزمون ظاهر می‌شود؛

ب) برای نمونه آزمون سمت چپ، اهرم را از سمتی به سمت دیگر حرکت می‌دهیم تا بالا و پایین نیمه‌های دایره به دو نیم شده، زمانی که از طریق نمونه آزمون دیده می‌شوند، با درخشندگی برابر ظاهر شوند؛

ج) موقعیت اشاره گر را برای تعیین انحراف (مثبت یا منفی) صفحه عبور نمونه آزمون از محور افق یا به منظور توصیه شده، برحسب درجه، می خوانیم. مراحل را برای نمونه آزمون راست نیز تکرار کنند.

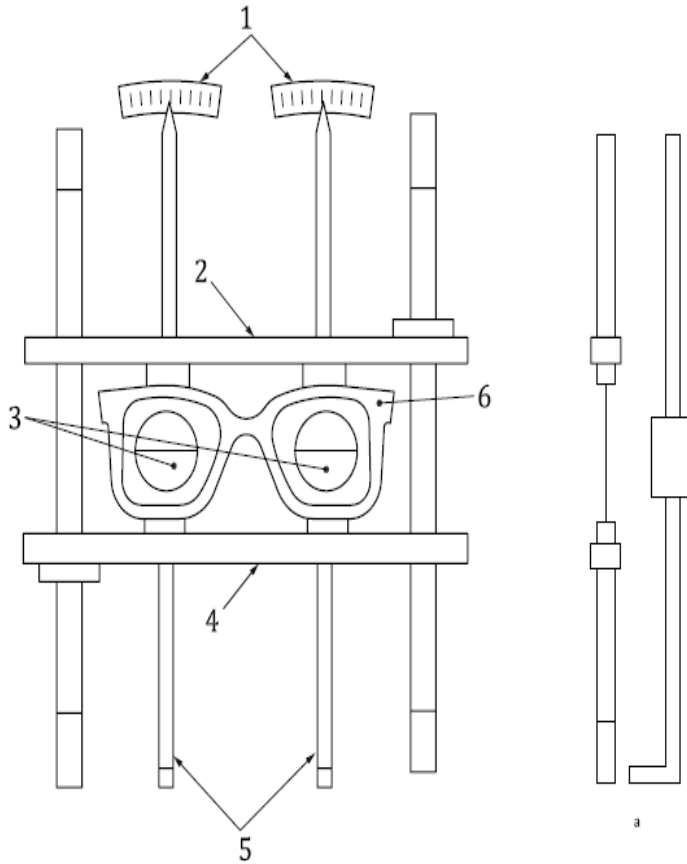

شکل ۱. تجهیزات برای تعیین صفحه عبور (شکل ۸ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. مقیاس ها؛

۲. میله ثابت کننده بالایی؛ ۳. قطبش کننده دایروی دونیم شده؛

۴. میله ثابت کننده پایینی ۵. اهرم چرخش دایره دو نیم شده؛

۶. نمونه آزمون.

a نمای جانبی؛

### ۲-۱۷-۹. گزارش آزمون

مقادیر انحراف به جهت افقی مورد نظر نمونه های آزمون راست و چپ و مقدار هرگونه

ناهماهنگی بین دو نمونه آزمون و عدم قطعیت های اندازه گیری مربوط را باید گزارش کنیم.

### ۲-۱۸. آیین کار آزمون کارایی قطبش - ISO18526-2

#### ۲-۱۸-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور بررسی کارایی قطبش می باشد.

#### ۲-۱۸-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۱۸-۲. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

#### ۲-۱۸-۴. نام آزمون

کارایی قطبش و روش پهن باند

طبق بند ۱۵-۲ استاندارد ISO18526-2:2020

#### ۲-۱۸-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۲-۱۸-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- قطبش کننده؛

- نمونه آزمون.

### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۲-۱۸-۷. موارد ایمنی

۱. با توجه به نتایج ارزیابی ریسک باید طرح شرایط اضطراری آزمایشگاه تدوین شود؛
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۴. خطرات احتمالی روش انجام آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی نموده و روش‌های مناسب مقابله با آنها را بیاموزید؛
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۶. در حد امکان از به دست کردن ساعت، جواهرات و انگشتر در محیط آزمایشگاه خودداری کنند؛
۷. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید؛
۸. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۹. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۱۰. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛

۱۱. از انجام شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

## ۲-۱۸-۸. روش آزمون

### اصول

عبور نور برای نور مرئی از طریق یک صفحه قطبش کننده روشن همراه با صفحه عبور فراهم کننده حداقل و حداکثر عبور نمونه آزمون اندازه‌گیری می‌شود. این کار را می‌توان با طیف سنج و روش محاسباتی (روش مرجع) یا در روش پهن باند<sup>۱</sup> با استفاده از یک آشکارساز نوری با حساسیت چشم انسان (در نقطه پیک در ۵۵۵ نانومتر) و یک منبع معادل با روشنایی D65 استاندارد CIE انجام داد.

### روش اجرایی برای روش طیف سنجی

روش را به شرح زیر انجام می‌دهیم:

الف) قطبش کننده‌های خطی را با صفحات عبور موازی در محل باریکه‌های مرجع و نمونه طیف سنج نصب می‌کنیم. قطبش کننده‌های خطی باید حداقل یک مرتبه کارایی قطبش بهتری از الزامات مورد آزمون واقع شده، داشته باشند (به عنوان مثال، اگر الزام برای نمونه آزمون با کارایی قطبش ۸۰ درصد (۹۰:۱) باشد، پس قطبش کننده خطی باید حداقل کارایی ۹۷/۵ درصد (۹۰:۱) را داشته باشند)؛

ب) نمونه آزمون قطبش کننده را در طیف سنج نصب می‌کنیم؛

ج) با تنظیم طول موج طیف سنج روی  $(5 \pm 550)$  نانومتر، نمونه آزمون را تا نقطه‌ای که حداکثر عبور را دارد، می‌چرخانیم؛

د) در این به جهت، عبورهای طیفی،  $(\lambda) \tau_{P,max}$  را در محدوده ۳۸۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر در فواصل ۵ نانومتر اندازه‌گیری کنند؛

ه) نمونه آزمون را ۹۰ درجه می چرخانیم و عبورهای طیفی،  $\tau_{P,max}(\lambda)$  را به همین ترتیب اندازه گیری می کنیم؛

و) عبورهای نوری را برای دو شرایط به روشی که دو مقدار عبور نوری  $\tau_{P,max}$  و  $\tau_{P,min}$  را ارائه می کند، با استفاده از روشنایی D65 استاندارد CIE محاسبه کنند. (پیوست الف و ج)؛  
 ز) کارایی قطبش را با استفاده از فرمول (۱) محاسبه کنند:

$$P = 100 \times \frac{\tau_{P,max} - \tau_{P,min}}{\tau_{P,max} + \tau_{P,min}} \quad (1)$$

روش آزمون برای روش پهنای باند<sup>۱</sup>

طبق بند ۱۵-۲-۴ استاندارد ISO18526-2:2020

مراحل را به شرح زیر انجام دهید:

الف) یک آشکارساز نوری با حساسیت مشابه چشم انسان (پیک در ۵۵۵ نانومتر) را با نور هماهنگ از یک منبع و ترکیبات فیلتر روشن می کنیم که ترکیب طیفی مشابه روشنایی D65 استاندارد CIE را در ناحیه مرئی (۳۸۰ نانومتر تا ۷۸۰ نانومتر) ارائه می کند. خروجی آشکارساز نوری باید نسبت به شدت روشنایی<sup>۲</sup> خطی باشد،

ب) قطبش کننده خطی را در پرتو موازی شده بین منبع و آشکارساز نوری نصب می کنیم. قطبش کننده های خطی باید حداقل یک مرتبه کارایی قطبش بهتری از الزامات مورد آزمون واقع

1- Broadband Method

2- Illuminance

شده، داشته باشند (به عنوان مثال؛ اگر الزام برای نمونه آزمون با کارایی قطبش ۸۰ درصد (۹۰:۱)

باشد، پس قطبش کننده خطی باید حداقل بازده ۹۷/۵ درصد (۹۰:۱) را داشته باشند؛

ج) سیگنال آشکارساز نوری  $V_0$  را ثبت می‌کنیم؛

د) فیلتر قطبش کننده را بین قطبش کننده و آشکارساز نوری نصب می‌کنیم؛

ه) قطبش کننده خطی را می‌چرخانیم تا حداکثر سیگنال از آشکارساز نوری به دست آید. مقدار

$V_{\max}$  را ثبت می‌کنیم؛

و) زمانی که حداقل سیگنال باید از آشکارساز نوری  $V_{\min}$  به دست آید، قطبش کننده خطی

را ۹۰ درجه می‌چرخانیم؛

ز) عبورهای نور را برای دو شرایط به همان روشی که تعیین شده است محاسبه می‌کنیم تا

$$\tau_{P,\max} = \frac{V_{\max}}{V_0} \quad \text{دو مقدار عبور نوری } \tau_{P,\min} \text{ و } \tau_{P,\max} \text{ ارائه شود:} \quad (۲)$$

$$\tau_{P,\min} = \frac{V_{\min}}{V_0} \quad (۳)$$

ج) کارایی قطبش را با استفاده از فرمول (۱) محاسبه کنند.

## ۹-۱۸-۲. گزارش آزمون

مقادیر کارایی قطبش نمونه‌های آزمون راست و چپ و عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری مربوط

را باید گزارش کنیم.

## ۲-۱۹. آیین کار آزمون وابستگی زاویه‌ای عبور نور برای فیلترهای تخت -

ISO18526-2

۲-۱۹-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور تعیین وابستگی زاویه‌ای<sup>۱</sup> عبور نور برای فیلترهای تخت می‌باشد.

۲-۱۹-۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

۲-۱۹-۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2:

Physical optical properties.

۲-۱۹-۴. نام آزمون

وابستگی زاویه‌ای عبور نور برای فیلترهای تخت

طبق بند ۱۷-۸ استاندارد ISO18526-2:2020

۲-۱۹-۵. نام دستگاه آزمون

-

۲-۱۹-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

از یک روش پهن باند برای اندازه‌گیری عبور نور، باید استفاده شود.

یک نگه دارنده برای قرار دادن نمونه آزمون در باریکه نور موردنیاز است که جهت‌گیری

نمونه آزمون را قادر می‌سازد تا نسبت به پرتو نور تغییر کند. باید بتوان زاویه بین عمود بر نمونه

آزمون و نور فرودی (زاویه فرود) را از ۰ تا ۳۰ درجه و همچنین چرخش نور فرودی حول زاویه


عمود بر نمونه آزمون (زاویه آزیموت<sup>۲</sup>) از صفر درجه تا ۳۶۰ درجه تغییر داد (شکل ۱ را ببینید).

1- Angular Dependence

2- Azimuth Angle

به‌عنوان مثال، یک نگه دارنده دوار دارای دو محور چرخش می‌باشد، محور چرخش اول عمود بر پرتو نوری و محور چرخش دوم که جهت‌گیری عمود به نمونه آزمون دارد.

توجه: انواع دیگری از روش‌های گونیامتری را می‌توان به شرط تبدیل زاویه‌های آزمون شده از یک نوع گونیا به نوع دیگر استفاده کرد.

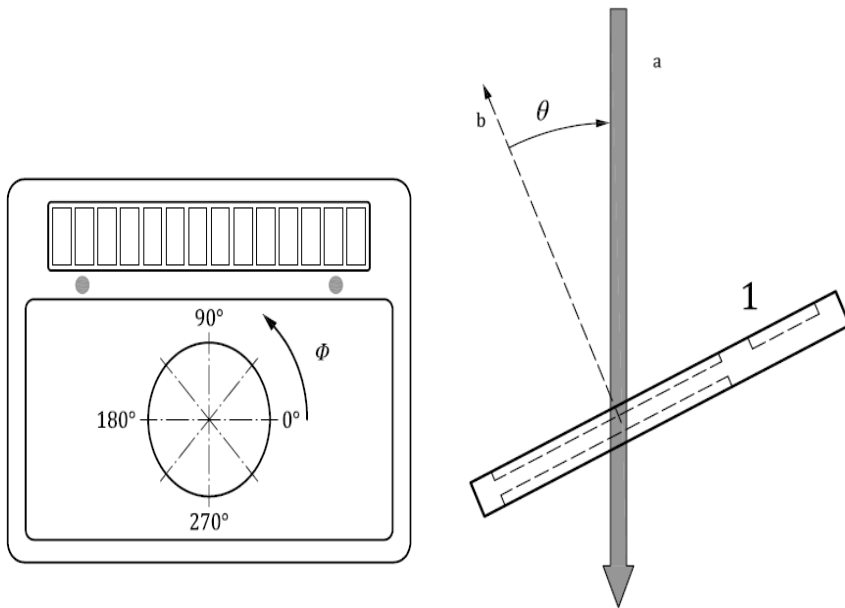

شکل ۱. چرخش نمونه آزمون حول جهت پرتو نور فرودی (شکل ۱۰ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

الف) زاویه فرود  $\theta$  (ب) چرخش حول حالت عمود (زاویه آزیموت)  $\Phi$

راهنما:

a. پرتو نور فرودی؛

۱. نمونه آزمون؛

b. عمود بر سطح نمونه آزمون.

θ. زاویه فرود؛

Φ. زاویه چرخش؛

## مواد

ماده خاصی موردنیاز نیست.

## ۲-۱۹-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۵. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند؛
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

## ۲-۱۹-۸ روش آزمون

## اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین وابستگی زاویه‌ای عبور نوری برای یک AWF تخت با خط دید در فرود عمود بر فیلتر مشخص می‌کند. آزمون باید تغییرات عبور نور را در زوایای مخروط دید بین فرود عمود (ما معمولاً به جای فرود تابش می‌گوییم) و حداکثر تا ۱۵ درجه و ۳۰ درجه نسبت به عمود بر سطح نمونه آزمون اندازه‌گیری کند.

## روش اجرایی آزمون

وابستگی زاویه‌ای عبور نور را در حالت‌های روشن و تاریک اندازه‌گیری می‌کنیم. AWF باید تأیید شود که در طول دوره آزمون در وضعیت صحیح قرار دارد. شرح کلی چگونگی ایجاد حالت


صحیح در پیوست «ه» ارائه شده است. تمام اندازه‌گیری‌ها در مرکز هندسی نمونه آزمون انجام می‌شوند.

به منظور ایجاد حداکثر و حداقل عبور نور، عبور نور را در زوایای فرود  $\theta$  از  $0^\circ$  تا  $30^\circ$  درجه تا حالت عمود در گام‌های  $2/5$  درجه‌ای و زوایای چرخش  $\Phi$  حول خط دید  $1^\circ$  از  $0^\circ$  تا  $360^\circ$  درجه همان‌طور که در جدول ۱ و شکل ۲ آمده است، اندازه‌گیری می‌کنیم. رواداری زاویه فرود باید  $\pm 1^\circ$  درجه یا بیشتر باشد.

جدول ۱. موقعیت اندازه گیری ها برای وابستگی زاویه ای آزمون (شکل ۲ را نیز ببینید) زاویه فرود  
θ (درجه) (جدول ۵ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

		۰	۲/۵	۵/۰	۷/۵	۱۰/۰	۱۲/۵	۱۵/۰	۱۷/۵	۲۰/۰	۲۲/۵	۲۵/۰	۲۷/۵	۳۰/۰
۰		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۱/۲۵	۱۹۱/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۲۲/۵۰	۲۰۲/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۳۳/۷۵	۲۱۳/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۴۵/۰۰	۲۲۵/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۵۶/۲۵	۲۳۶/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۶۷/۵۰	۲۴۷/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۷۸/۷۵	۲۵۸/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۹۰/۰۰	۲۷۰/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۰۱/۲۵	۲۸۱/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۱۱۲/۵۰	۲۹۲/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۱۲۳/۷۵	۳۰۳/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۱۳۵/۰۰	۳۱۵/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۴۶/۲۵	۳۲۶/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۱۵۷/۵۰	۳۳۷/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۱۶۸/۷۵	۳۴۸/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۱۸۰/۰			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓

زاویه چرخش (درجه)

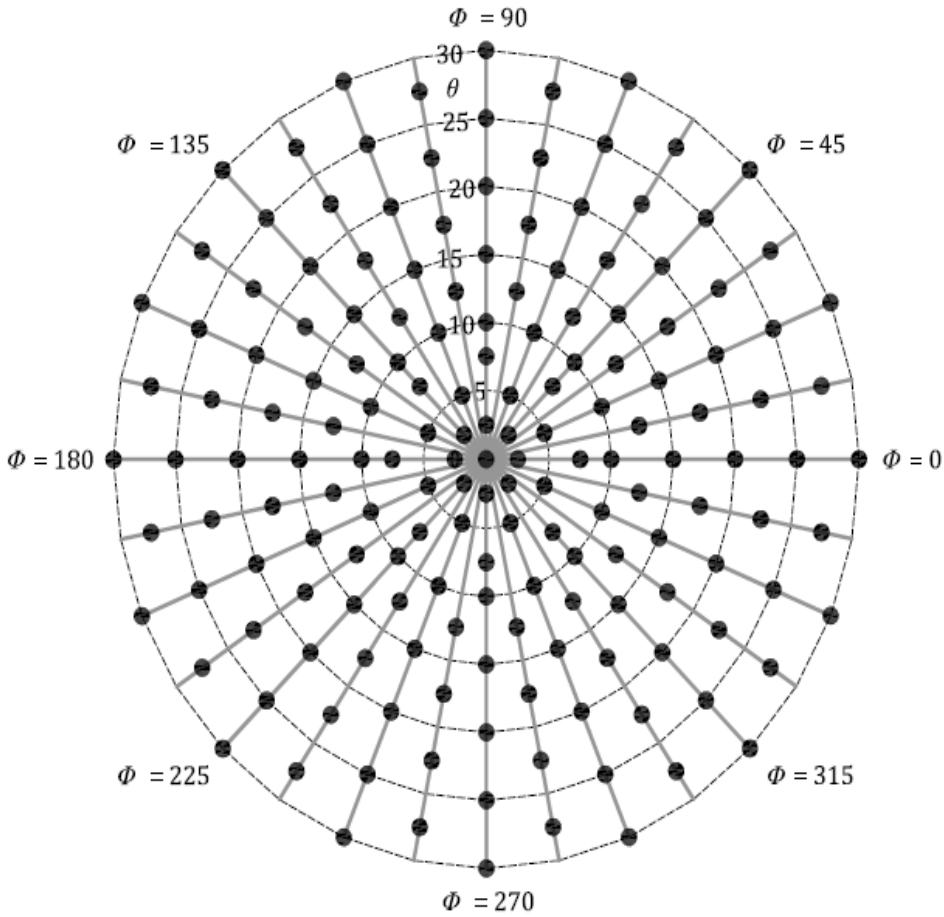

شکل ۲. موقعیت اندازه‌گیری‌ها برای وابستگی زاویه‌ای آزمون (جدول ۱ را نیز ببینید).

(شکل ۱۱ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

محاسبه  $V_{15}$ ، به صورت:

$$V_{15} = \max \left[ \frac{\max(\tau_{\theta, \Phi})}{\tau_{0,0}}, \frac{\tau_{0,0}}{\min(\tau_{\theta, \Phi})} \right]$$

(۱)

$\tau_{\theta, \Phi}$ : عبورها در موقعیت‌های  $\theta$ ،  $\Phi$  برای  $0^\circ \leq \theta \leq 15^\circ$  درجه هستند؛

$\tau_{0,0}$ : عبور در موقعیت ۰/۰ است.

محاسبه  $V_{30}$ ، به صورت

$$V_{30} = \frac{\max(\tau_{\theta, \Phi})}{\tau_{0,0}} \quad (۲)$$

$\tau_{\theta, \Phi}$  عبورها در موقعیت های  $\theta$ ،  $\Phi$  برای  $0^\circ \leq \theta \leq 30^\circ$

درجه هستند؛

$\tau_{0,0}$  عبور در موقعیت  $0/0$  است؛

$V_{30}$  و  $V_{15}$  نیز ممکن است به عنوان اعداد

سایه بیان شوند.

$$SN_{\Delta} = SN_{0,0} - SN_{\theta, \phi} \quad (۳)$$

$$V_{15} = \max\left(10^{\frac{3}{7} \cdot SN_{\Delta}}, 10^{-\frac{3}{7} \cdot SN_{\Delta}}\right) = \max\left(10^{\frac{3}{7} \cdot |SN_{\Delta}|}\right) \quad 0^\circ < \theta \leq 15^\circ \quad (۴)$$

$$V_{30} = \max\left(10^{\frac{3}{7} \cdot |SN_{\Delta}|}\right) \quad 0^\circ < \theta \leq 30^\circ \quad (۵)$$

## ۲-۱۹-۹. گزارش آزمون

مقادیر  $V_{15}$  و  $V_{30}$  و عدم قطعیت های مربوط به اندازه گیری را باید گزارش کنیم.

## ۲-۲۰-۲. آیین کار آزمون وابستگی زاویه‌ای و یکنواختی عبور نور برای فیلترهای خمیده (منحنی) - ISO18526-2

### ۲-۲۰-۲.۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین وابستگی زاویه‌ای و یکنواختی عبور نور برای فیلترهای خمیده<sup>۱</sup> می‌باشد.

### ۲-۲۰-۲.۲. دامنه شمول

کلیه تجهیزات حفاظت فردی چشم و صورت ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۲-۲۰-۲.۳. مراجع

ISO 18526-2: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 2: Physical optical properties.

### ۲-۲۰-۲.۴. نام آزمون

وابستگی زاویه‌ای و یکنواختی عبور نور برای فیلترهای خمیده

طبق بند ۱۷-۹ استاندارد ISO18526-2:2020

### ۲-۲۰-۲.۵. نام دستگاه آزمون

-

### ۲-۲۰-۲.۶. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات

روش پهن باند برای اندازه‌گیری عبور نور باید استفاده شود.

یک نگهدارنده برای قرار دادن نمونه آزمون در باریکه نور موردنیاز است تا نمونه آزمون را قادر سازد تا حول نقطه مرجع واقع در باریکه نور بچرخد. تغییر زاویه بین جهت اندازه‌گیری و باریکه نور (زاویه فرود) از ۰ تا ۳۰ درجه و همچنین جهت اندازه‌گیری چرخش حول پرتو نور

---

1- Angular Dependence and Uniformity of Luminous Transmittance for Curved Filters

(زاویه آزیموت) از ۰ درجه تا ۳۶۰ درجه باید امکان پذیر باشد (شکل ۱ را ببینید). به عنوان مثال، یک نگه دارنده دوار با دو محور چرخش، که محور چرخش اول (V) عمود بر پرتو نور و محور

$$\alpha = \arctan (\tan \theta \cdot \cos \phi) \quad -90^{\circ} < \alpha \leq 90^{\circ}$$

$$\beta = \arctan (\tan \theta \cdot \sin \phi) \quad -90^{\circ} < \beta \leq 90^{\circ}$$



چرخش دوم (H) عمود بر محور چرخش اول ممکن است، استفاده شود. زوایای  $\alpha$  و  $\beta$  حول محورهای V و H مربوط به زوایای مختلف فرود ( $\theta$ ) و زوایای آزیموت ( $\phi$ ) را می توان با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:

نکته: انواع دیگری از روش های گونیامتری را می توان به شرط تبدیل زاویه های آزمون شده

از یک نوع گونیا به نوع دیگر استفاده کرد.

(ب) زاویه فرودی  $\theta$  و چرخش حول خط دید (زاویه آزیموت)  $\Phi$

(الف) هنگامی که پرتو نور فرودی با خط دید منطبق باشد، زاویه تابش ۰ درجه است

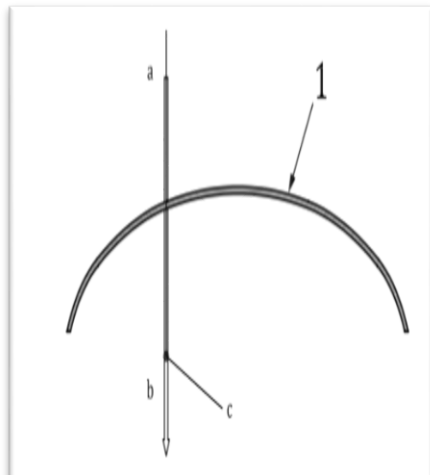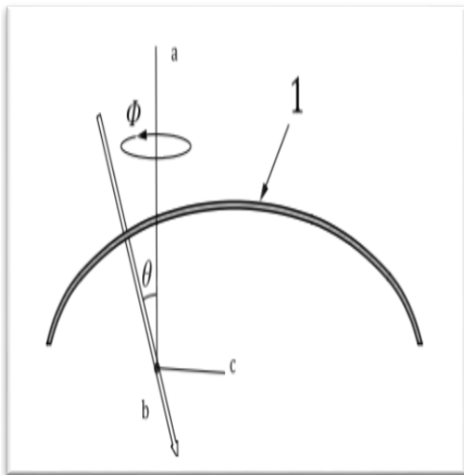

شکل ۱. اندازه‌گیری یکنواختی و وابستگی زاویه‌ای (شکل ۱۲ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. نمونه آزمون؛ a. خط دید؛  
 $\theta$  زاویه تابش؛ b. پرتو نور؛  
 $\Phi$  زاویه چرخش؛ c. نقطه اندازه‌گیری.

مواد

ماده خاصی موردنیاز نیست.

### ۲-۲۰-۷. موارد ایمنی

۱. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۲. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل موردنیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آن‌ها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید؛
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
۶. وسایل موردنیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهند و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند.

### ۲-۲۰-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

## اصول

این روش اجرایی، روشی را برای تعیین وابستگی زاویه‌ای عبور نور برای فیلتر جوشکاری خودکار که مسطح نیست، مشخص می‌کند. در آزمون، تغییرات عبور نور که از موقعیت (یک) چشم و در زوایای مخروط دید تا ۱۵ درجه نسبت به خط دید و در زوایای مخروط دید تا (شامل) ۳۰ درجه نسبت به خط دید، اندازه‌گیری می‌شوند.

## روش اجرا

یکنواختی ترکیبی و وابستگی زاویه‌ای عبور نور در حالت‌های روشن و تاریک را اندازه‌گیری می‌کنیم. فیلتر جوشکاری خودکار باید در طول دوره آزمون در وضعیت صحیح تأیید شود. شرح کلی نحوه ایجاد حالت صحیح در پیوست «ه» ارائه شده است. اندازه‌گیری‌ها با نقطه مرجع واقع در موقعیت‌های راست و چپ در وضعیت استفاده انجام می‌شوند. اگر وضعیت استفاده مشخص نباشد، نقاط مرجع باید ۵۰ میلی‌متر پشت نقاط مرجع و با خط دید موازی باحالت عمود بر فیلتر جوشکاری در مرکز هندسی آن قرار گیرند.

عبور نور را در زوایای فرود  $\theta$  از ۰ تا ۳۰ درجه در گام‌های ۲/۵ درجه و زوایای چرخش  $\Phi$  حول خط دید از صفر درجه تا ۳۶۰ درجه همان‌طور که در جدول ۱ و شکل ۲ آمده است، به ترتیب اندازه‌گیری کنند. برای ایجاد حداکثر و حداقل عبور نور، رواداری زاویه فرود باید  $\pm 1$  درجه یا بیشتر باشد. اندازه‌گیری‌های خارج از ناحیه نمونه آزمون و همچنین در قسمتی به عرض ۵ میلی‌متر در اطراف لبه نمونه آزمون باید از ارزیابی حذف شوند.

$C_{15}$  را برای نقاط مرجع راست و چپ محاسبه

$$C_{15} = \max \left[ \frac{\max(\tau_{\theta, \Phi})}{\tau_{0,0}}, \frac{\tau_{0,0}}{\min(\tau_{\theta, \Phi})} \right] \quad \text{کنند.}$$

(۱)

$\tau_{\theta, \Phi}$ : انتقال در موقعیت‌های  $\theta$ ,  $\Phi$  برای  $0^0 \leq \theta \leq 15^0$  درجه هستند.

$\tau_{0,0}$ : انتقال در موقعیت ۰/۰ است.

$C_{30}$ : را برای نقاط مرجع راست و چپ توسط فرمول (۲) محاسبه کنند.

$$C_{30} = \frac{\max(\tau_{\theta, \Phi})}{\tau_{0,0}} \quad (2)$$


$\tau_{\theta, \Phi}$ : انتقال در موقعیت‌های  $\theta$ ,  $\Phi$  برای  $0^0 \leq \theta \leq 30^0$  درجه هستند.

$\tau_{0,0}$ : انتقال در موقعیت ۰/۰ است.

جدول ۱. موقعیت اندازه گیری ها برای وابستگی زاویه ای آزمون (شکل ۲ را نیز ببینید) زاویه فرود  $\theta$   
(درجه) (جدول ۵ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

زاویه چرخش  $\Phi$  (درجه)

		۰	۲/۵	۵/۰	۷/۵	۱۰/۰	۱۲/۵	۱۵/۰	۱۷/۵	۲۰/۰	۲۲/۵	۲۵/۰	۲۷/۵	۳۰/۰
۰		✓	✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۱/۲۵	۱۹۱/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۲۲/۵۰	۲۰۲/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۳۳/۷۵	۲۱۳/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۴۵/۰۰	۲۲۵/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۵۶/۲۵	۲۳۶/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۶۷/۵۰	۲۴۷/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۷۸/۷۵	۲۵۸/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۹۰/۰۰	۲۷۰/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۰۱/۲۵	۲۸۱/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۱۱۲/۵۰	۲۹۲/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۱۲۳/۷۵	۳۰۳/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۱۳۵/۰۰	۳۱۵/۰۰		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓
۱۴۶/۲۵	۳۲۶/۲۵						✓		✓		✓		✓	
۱۵۷/۵۰	۳۳۷/۵۰			✓		✓		✓		✓		✓		✓
۱۶۸/۷۵	۳۴۸/۷۵						✓		✓		✓		✓	
۱۸۰/۰			✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓

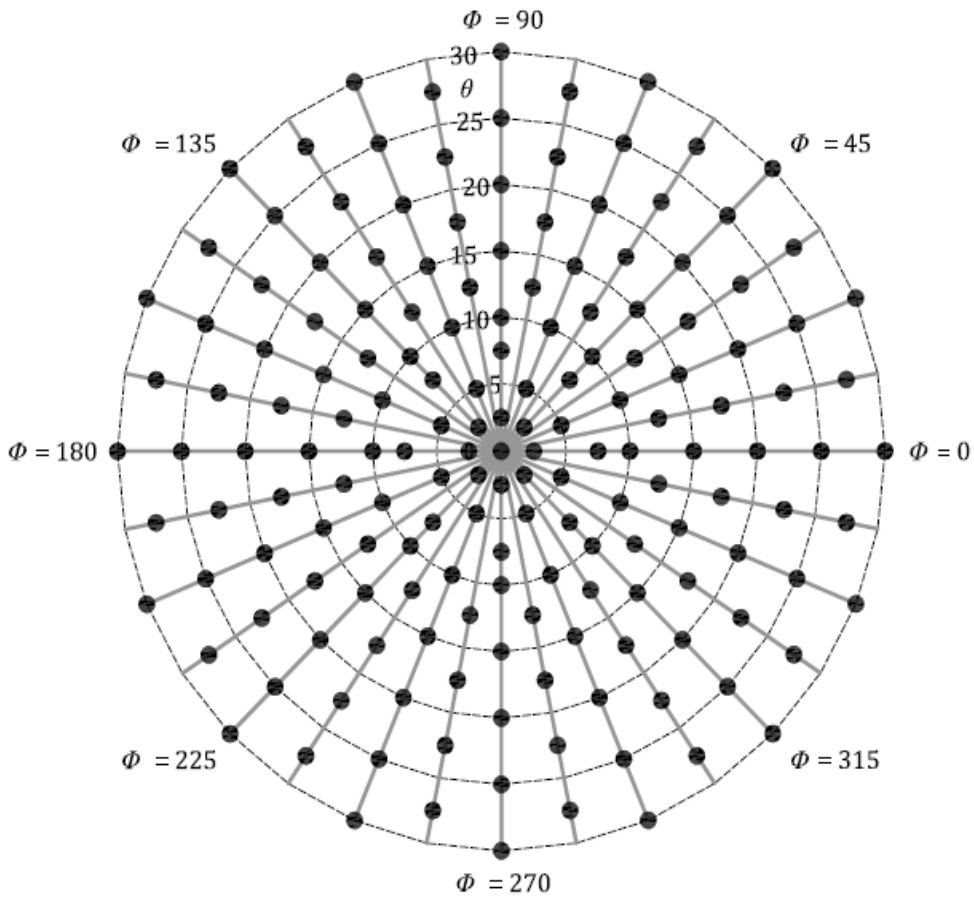

شکل ۲. موقعیت اندازه‌گیری‌ها برای وابستگی زاویه‌ای آزمون (جدول ۱ را نیز ببینید).

(شکل ۱۱ از استاندارد ISO 18526-2:2020)

## ۹-۲۰-۲. گزارش آزمون

مقادیر  $C_{15}$  و  $C_{30}$  را برای هر دونقطه مرجع راست و چپ و عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری را

گزارش می‌کنیم.

## ۲-۲۱. پیوست های استاندارد ISO 18526-2

پیوست الف (الزامی)

کاربرد عدم قطعیت اندازه گیری

الف-۱. کلیات

این پیوست مشخص می کند که چگونه عدم قطعیت اندازه گیری باید در هنگام بیان انطباق

در نظر گرفته شود.

الف-۲. روش اجرا

به منظور تعیین اینکه آیا اندازه گیری انجام شده با روش های آزمون با حدود مشخصات ارائه

شده در استانداردهای الزامی محصول محافظ چشم و صورت مطابقت دارد یا خیر؛ باید پروتکل


زیر اعمال شود:

اگر اندازه گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه گیری (U) به طور کامل

در داخل یا خارج از محدوده ویژگی برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول

قرار گیرد؛ آن گاه نتیجه به عنوان یک نتیجه مورد قبول یا رد مستقیم تلقی می شود (شکل های


الف-۱ و الف-۲ را ببینید).

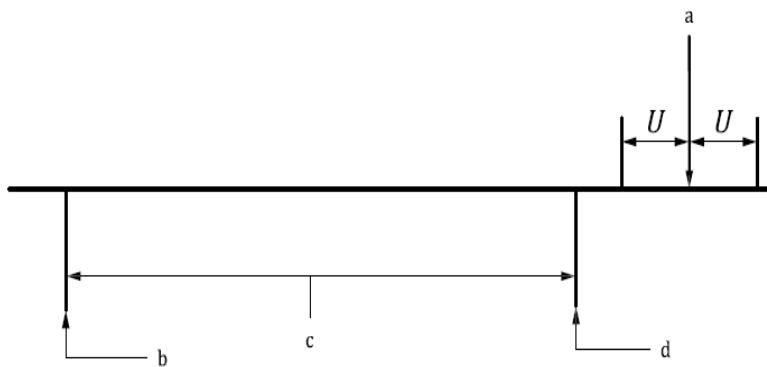

شکل الف-۱ نتیجه قبول (شکل A.1 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- U. عدم قطعیت اندازه‌گیری؛  
 a. مقدار اندازه‌گیری شده؛  
 b. حد پایین ویژگی  
 c. محدوده ویژگی؛  
 d. حد بالای ویژگی.

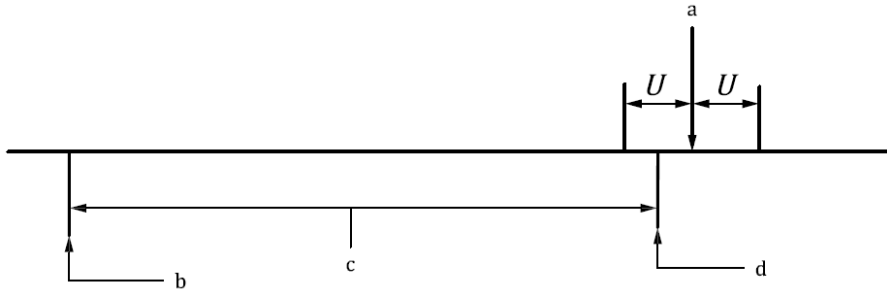


شکل الف-۲ نتیجه رد (شکل A.2 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- U. عدم قطعیت اندازه‌گیری؛  
 a. مقدار اندازه‌گیری شده؛  
 b. حد پایین ویژگی؛  
 c. محدوده ویژگی؛  
 d. حد بالای ویژگی.
- اگر اندازه‌گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه‌گیری (U) با یک مقدار حدی ویژگی (بالا یا پایین) برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول همپوشانی داشته باشد، آنگاه ارزیابی قبول یا رد براساس آن تعیین می‌شود. در مورد ایمنی برای پوشنده تجهیز؛ این بدان معنا است که نتیجه باید به عنوان یک رد در نظر گرفته شود (شکل‌های الف-۳ و الف-۴).

نکته: در نتیجه الزامات این پیوست، به حداقل رساندن عدم قطعیت اندازه‌گیری (مقادیر


کوچک‌تر U) منجر به افزایش انطباق می‌شود.

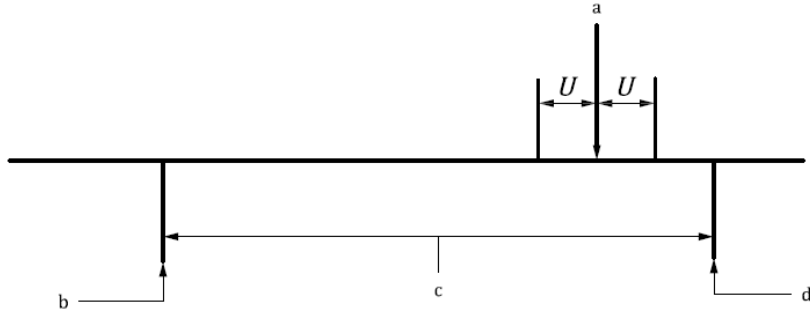

شکل الف-۳ نتیجه رد (شکل A.3 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- U. عدم قطعیت اندازه گیری؛ مقدار اندازه گیری شده؛  
 a. مقدار اندازه گیری شده؛  
 b. حد پایین ویژگی؛ c. محدوده ویژگی؛  
 d. حد بالای ویژگی.

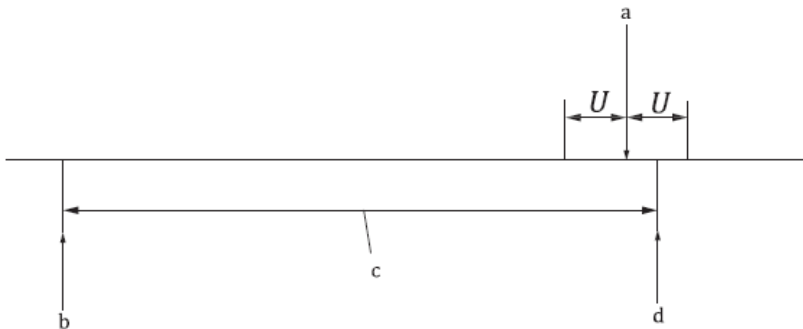

شکل الف-۴ نتیجه رد (شکل A.4 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

- U. عدم قطعیت اندازه گیری؛ مقدار اندازه گیری شده؛  
 a. مقدار اندازه گیری شده؛  
 b. حد پایین ویژگی؛ c. محدوده ویژگی؛  
 d. حد بالای ویژگی.

پیوست ب (اطلاعاتی)

منابع عدم قطعیت در اسپکتروفتومتری (طیف سنجی) و تخمین و کنترل آنها

### ب-۱. کلیات

روش‌ها و تجهیزات مناسب زیادی برای اندازه‌گیری عبور طیفی محافظ‌های چشم و صورت وجود دارد. هیچ دستورالعمل یا تکنیکی وجود ندارد که بتوان آن را به صورت ویژه برتر از بقیه دانست. بر این اساس، رویکرد این سند، تعیین حداکثر عدم قطعیت‌های اندازه‌گیری است که در این زمینه قابل قبول است.

این پیوست به مسائل مربوط به منابع عدم قطعیت در طیف سنجی، به حداقل رساندن و ارزیابی آنها می‌پردازد.

مسائل بدون توجه به ناحیه طول موج استفاده شده یا محاسباتی که در آنها داده‌های عبور طیفی استفاده شده است (به عنوان مثال برای محاسبه عبور نوری، عبور فرابنفش، رنگ،  $Q_{\text{signal}}$ )، مانند هم هستند.

### ب-۲. اصول طیف سنج‌ها

اسپکتروفتومترها به طور کلی به شرح زیر هستند:

الف) یک پرتو یا دو پرتو؛

ب) بررسی کننده یا آرایه دیودی<sup>۱</sup>؛

ج) ثبت نسبت یا نقطه صفر<sup>۲</sup>؛

د) مونوکروماتور تکی یا دوتایی<sup>۳</sup>؛

ه) نور تک رنگ یا چند رنگ<sup>۴</sup>.

---

1- Scanning or Diode Array

2- ratio recording or null-point

3- Single or Double Monochromator

4- Monochromatic Illumination or Polychromatic Illumination

در دستگاه‌های تک پرتوی تنها یک موقعیت نمونه وجود دارد. نتیجه اندازه‌گیری از مقایسه متوالی عبور نمونه آزمون و یک پرتو باز به دست می‌آید. برای بیشترین دقت، اندازه‌گیری نمونه آزمون و پرتو باز باید تا حد امکان از نظر زمانی به یکدیگر نزدیک شوند.

در دستگاه دو پرتویی، نتیجه اندازه‌گیری از مقایسه همزمان عبور نمونه آزمون با عبور مرجع به دست می‌آید. از این رو نمونه آزمون در یکی از دو مسیر نور جداگانه قرار می‌گیرد.

اندازه‌گیری یا با جهت‌گیری هم‌زمان نور از طریق دو مسیر به دو آشکارساز نور یا با انتقال متناوب نور از دو مسیر به یک آشکارساز نوری، در فرکانس کافی بالا به منظور شبیه‌سازی مقایسه همزمان انجام می‌شود.

بررسی کننده، هر چند که طیف مانند طول موج تغییر کرده باشد، اندازه‌گیری را با موفقیت انجام می‌دهد؛

یک طیف سنج با آرایه دیودی<sup>۱</sup> پرتو را روی آرایه از دیویدهای نوری، به منظور اندازه‌گیری در طول موج‌های انتخاب شده، به طور همزمان پخش می‌کند. ابزارهای آرایه دیودی معمولاً تک پرتویی هستند و همیشه از نور چند رنگی استفاده می‌کنند.

طیف سنج‌ها نسبت ثابت شده دامنه سیگنال ایجاد شده به دامنه جایگزین بین نمونه و پرتوی باز مرجع را اندازه می‌گیرند. الکترونیک تقویت کننده محدوده خطی پاسخ را تعیین می‌کند.

طیف سنج‌های نقطه صفر یک تضعیف کننده متغیر را به پرتو مرجع وارد می‌کنند تا زمانی که اختلاف سیگنال با پرتو نمونه از بین برود. ویژگی‌های تضعیف کننده، پاسخ خطی را تعیین می‌کنند.

تجهیزات مونوکروماتور<sup>۱</sup> دوتایی از دو توری پراش<sup>۲</sup> یا ترکیب یک منشور<sup>۳</sup> و یک توری<sup>۴</sup> استفاده می‌کنند. ویژگی‌های حذف پراکنده شده از یک مونوکروماتور دوتایی به طور قابل توجهی برتر است (معمولاً<sup>۵</sup> ۱/۱۰۰ تا ۱/۱۰۰۰ یک توری منفرد). این امر، به ویژه در انتهای طول موج کوتاه طیف فرابنفش یا جایی که تغییر سریع عبور در طول موج باشد، مهم است.

پرتو می‌تواند قبل یا بعد از نمونه آزمون از مونوکروماتور عبور کند، بنابراین، نمونه آزمون به ترتیب با تابش مونوکروماتور یا با تابش پلی کروماتیک<sup>۶</sup> تابش می‌شود. هنگامی که با محصولاتی مانند محافظ چشم سروکار دارید، این تفاوت احتمالاً ناچیز است. اگر برخی از اجزای نمونه آزمون فلورسنت باشند، این تفاوت ممکن است بسیار قابل توجه باشد.

علاوه بر این، طیف سنج‌ها را می‌توان با آشکارسازهای نوری مختلف مجهز کرد. برای اندازه‌گیری‌های مرئی- فرابنفش (۱۹۰ نانومتر تا ۸۳۰ نانومتر)، آنها معمولاً یک فوتومالٹی پلایر<sup>۶</sup> یا یک دیود نوری سیلیکونی<sup>۷</sup> هستند. فوتومالٹی پلایر یک آشکارساز خیلی حساس می‌باشد و اندازه‌گیری‌ها را برای نمونه‌های آزمون تیره‌تر فراهم می‌کند، در حالی که دیود نوری یک گزینه محکم و ارزان‌تر است و اندازه‌گیری را معمولاً تا ۱۱۰۰ نانومتر ارائه می‌کند. اگر تجهیزات اندازه‌گیری‌های نزدیک به فرسوخ را نیز فراهم کند، یک آشکارساز دیگر مورد نیاز است.

- 
- 1- Monochromator
  - 2- Diffraction Gratings
  - 3- Prism
  - 4- Grating
  - 5- Polychromatic
  - 6- Photomultiplier
  - 7- Silicon Photodiode

سولفید سرب<sup>۱</sup> به طور معمول تا ۳۰۰۰ نانومتر و ایندیم گالیوم آرسنید<sup>۲</sup> (InGaAs) در حال حاضر تا ۲۵۰۰ نانومتر را اندازه گیری می کنند.

### ب-۳. منابع عدم قطعیت

#### ب-۳-۱. کلیات

عدم قطعیت در اندازه گیری عبور طیفی را می توان سه نوع رد نظر گرفت:

- خطاهایی منجر به یک برآورد که مستقل از عبور نمونه هستند و در عدم قطعیت یک اندازه مطلق ثابت ( $\alpha$ ) نقش دارد.
  - خطاهای یک برآورد که به قطعیت متناسب با عبور اندازه گیری شده ( $\beta$ ) منجر می شوند؛
  - خطاهای ناشی از نادرستی طول موج در تجهیزات ( $\gamma$ )؛
- عدم قطعیت U متشکل از عبور ( $\tau(\lambda)$ ) را می توان به شکل زیر نوشت:

$$u = \alpha + \beta \cdot \tau(\lambda) + \gamma \cdot \frac{d\tau(\lambda)}{d\tau} \quad \text{(ب-۱)}$$

### ب-۳-۲. منابع عدم قطعیت ناشی از کالیبراسیون

#### ب-۳-۲-۱. نور سرگردان<sup>۳</sup>

نور سرگردان معمولاً در اثر پراکندگی قطعت ایتیکی دستگاه، به ویژه در توری ها ایجاد می شود. این نور پراکنده همچنین از همپوشانی جزئی طیف های مرتبه بالاتر با مرتبه اول که برای اندازه گیری استفاده شده است، به وجود می آید. این حالت به طور خاص در تجهیزات با موتوکروماتور دوتایی کاهش می یابد. در تجهیزات های قدیمی تر، رسوبات بر روی اجزای نوری باعث افزایش نور پراکنده شده، می شود. با توجه به پاکیزگی محیط می توان این امر را به حداقل

1- Lead Sulfide

2- Indium Gallium Arsenide (Ingaas)

3- Stray Light

رساند. تمیز کردن قطعات اپتیکی یک کار ماهرانه است و باید توسط افرادی انجام شود که توسط تامین کننده دستگاه تایید شده اند.

نور پراکنده به ویژه در طول موج‌های کوتاه‌تر و طیف سنج‌های خودکار که یک طول موج خیلی کوتاه را بعد از عبور از فیلتر درج می‌کنند و از یک منبع تخلیه دوتریوم برای اندازه‌گیری‌های کمتر از ۳۵۰ نانومتر استفاده می‌کنند؛ قابل توجه است.

نور پراکنده شده توسط محلول‌های آبی مناسب یا فیلترهای شیشه‌ای با باند عبور طول موجی بلند، ارزیابی می‌شود.

محلول‌های استفاده شده در گستره طول موجی مربوط، شامل مواردی است که در جدول ب-۱ نشان داده شده است.

هر عبور قابل اندازه‌گیری در محدوده طول موجی تعیین شده را می‌توان نور پراکنده در نظر گرفت و آن را به حداقل رساند و فاکتور (ضریب)  $\alpha$  را به آن اختصاص داد.

-جدول ب-۱. محلول‌هایی برای استفاده در محدوده طول موج (جدول B.1 از استاندارد ISO

18526-2:2020)

محدوده طول موج (چگالی نوری $< 3$ ) (عبور طیفی $> 10$ درصد)	غلظت معمول استفاده	ترکیب
۲۶۰ نانومتر <	٪۱	پتاسیم یدید
۲۶۰ نانومتر <	٪۱	سدیم یدید
۲۲۷ نانومتر <	اشباع شده	لیتیوم کربنات

ب-۳-۲-۲. خط مبنا صفر درصد<sup>۱</sup>

هنگامی که پرتو نمونه با یک جسم مات (کدر)<sup>۱</sup> پوشانده می شود، ممکن است اندازه خوانده شده چیزی غیر از صفر باشد. در این مورد ترجیحاً باید از هر قرائت عبور واقعی کم شود یا تحت فاکتور  $\alpha$  در نظر گرفته شود. هنگامی که خط مبنای صفر درصد تکرار می شود، برخی تغییرات در مقادیر ثبت می شوند.

این مورد به احتمال زیاد به دلیل نویز الکتریکی<sup>۲</sup> در سیستم است و نمی تواند توسط کاربر ایجاد شود. بزرگی خطا توسط تکرار بررسی های خط مبنا و یک محاسبه از محدودیت های ۹۵ امین صدک ارزیابی انجام می شود. که پس از آن به صورت فاکتور  $\alpha$  در می آید.

### ب-۳-۲-۳. خط مبنای ۱۰۰ درصد

تقریباً همان فرآیندهایی که خط مبنای صفر درصد را به خود اختصاص می دهند، استفاده می شوند. هرگونه اختلاف از ۱۰۰ درصد باید با مقیاس گذاری نتیجه تا ۱۰۰ درصد بر طرف یا فاکتور  $\beta$  به آن اختصاص داده شود. همچنین تکرارهای خط مبنای ۱۰۰ درصد تغییرات را نشان می دهد و به ارزیابی مشابه خط مبنای صفر درصد نیازمند است و به صورت  $\beta$  فاکتور می شود. منابع نویز در خط مبنای ۱۰۰ درصد بسیار متنوع تر هستند.

نویز در خط مبنای ۱۰۰ درصد زمانی که پاسخ آشکارساز کوچک است، بزرگ تر می شود. این مورد می تواند به این دلیل باشد که میزان تابشی که به آشکارساز می رسد، کم است. این اتفاق در محدوده طول موجی رخ دهد که در آن انرژی منبع کم باشد و یا بازده توری کم است. همچنین پاسخ می تواند به دلیل آن که پاسخ دهی طیف آشکارساز کوچک است، به محدوده های طول موج پائین نزدیک باشد.

---

1- Opaque Object

2- Electrical Noise

گستره دامنه و طول موج مشکل، با توجه به دستگاه متفاوت است و عمدتاً خارج از کنترل اپراتور است. نویز را می‌توان با افزایش میزان تابش بر روی آشکارساز نور با افزایش نصف پهنای باند طول موجی، افزایش یکپارچگی زمان (که می‌تواند به کاهش میزان بررسی کلی در برخی تجهیزات شود، مربوط کرد) یا افزایش بهره امپلی فایر در تجهیزات، کاهش داد.

برخی از تجهیزات، به طور خودکار ولتاژ با تنش فوق العاده بالا (EHT) را در یک افزایش نوری برای پاسخ به مقدار کلی نور فرودی، تغییر می‌دهند. برخی بهره امپلی فایر و برخی به طور خودکار نصف پهنای باند را تغییر می‌دهند.

### ب-۳-۲-۴. دقت طول موج

دقت طول موج، تابعی از مکانیک مکانیسم بررسی کننده (اسکتر) یا موقعیت آشکارسازها در آرایه دیودی است، که به طور طبیعی اصلاح نمی‌خواهد و بهتر است از  $X$  ارزیابی و تخمین زده شود.

دو روش اصلی وجود دارد: اولی دقیق تر و شامل معرفی یک خط منبع (معمولاً جیوه و نئون، منابع را تخلیه می‌کنند) در مکان منابع ایجاد شده و پایش خروجی آشکارساز در حالت تک پرتویی است. طیف تخلیه جیوه خطوط مفیدی در فرابنفش و مرئی تا ناحیه زرد دارد؛ در حالی که نئون دارای خطوط زیادی در ناحیه قرمز است.

جدول ب-۲. خطوط اصلی طیف جیوه و طیف نئون را فهرست می‌کند.

وقتی نیمی از پهنای باند به طور قابل توجهی کوچک تر از اختلاف طول موج خطوط است، برخی از خطوط با فاصله نزدیک را نمی‌توان به صورت مجزا تفکیک کرد. علاوه بر این، بسیاری از طیف سنج‌ها دارای منابع دوتریوم داخلی برای ناحیه فرابنفش هستند. این منبع ترکیبی از

توزیع پهنای باند و برخی خطوط، که مهم ترین آنها در ۶۵۶,۱ نانومتر (اما همچنین در ۴۸۶ نانومتر، ۴۳۴/۰ نانومتر و ۴۱۰/۱ نانومتر) می باشد، است. این خط اغلب به عنوان نقطه بررسی اول دقت طول موج استفاده می شود، که ممکن است به صورت خودکار در شروع به کار برخی تجهیزات وجود داشته باشد؛ به گونه ای که تغییری در آن رخ نداده باشد. طول موج را ۵ نانومتر بالاتر از خط فرض شده قرار دهید و در طول خط در کوچک ترین فاصله طول موج ممکن به آرامی بررسی کنند. طول موجی را که به ازای آن انرژی حداکثر است، شناسایی و برای هر خط در دسترس این کار را تکرار کنند. این روش هنگامی الزامی می شود که دقت طول موج مساوی ۰/۵ نانومتر یا کمتر از آن باشد. دقت طول موج کوچک تر از ۰/۱ نانومتر نیز می تواند معتبر باشد اگر FWHM (پهنا در نصف مقدار بیشینه) به اندازه کافی کوچک باشد.

روش دوم شامل استفاده از محلول هایی مانند پرکلرات هلمیم<sup>۲</sup> یا فیلترهای شیشه ای حاوی اکسید هلمیم یا دیدیمیم<sup>۲</sup> است. این مواد دارای باند جذب عمیق و باریک با طول موج های اسمی که پیک جذب را دارند. طول موج های اسمی که پیک جذب را دارند در ب-۳ آورده شده اند. طول موج های واقعی به نسبت پهنای باند و ضخامت فیلتر تفاوت می کنند و بهتر است توسط یک کالیبراسیون آزمایشگاهی برای یک محلول یا فیلتر خاص به دست آیند. طوج موج را ۵ نانومتر بالاتر از باند جذبی مورد نظر قرار دهید و به آرامی در طول باند در کوتاه ترین فاصله طول موجی ممکن آن را بررسی کامل کنند. طول موج عبور حداقل یا جذب حداکثر را شناسایی کنند. عدم قطعیت کالیبراسیون به منبع کالیبراسیون بستگی دارد و واگذاری کالیبراسیون نوعاً با

---

1- Full Width Half Maximum

2- Holmium Perchlorate

3- Didymium

±۰/۳ نانومتر می‌تواند انجام شود، که به عدم قطعیت ترکیبی نزدیک به ۰/۵ نانومتر برای

FWHM کوچک منجر می‌شود.

جدول ب-۲. طول موج (در هوا) طیف خطی از جیوه و نئون جدول B.2 از استاندارد-ISO 18526

(2:2020)

طول موج در هوا nm	منبع	طول موج در هوا nm	منبع	طول موج در هوا nm	منبع
226,22	Hg	366,33	Hg	630,48	Ne
237,83	Hg	404,66	Hg	633,44	Ne
248,20	Hg	407,78	Hg	638,30	Ne
253,65	Hg	435,84	Hg	640,23	Ne
265,20	Hg	533,08	Ne	650,65	Ne
280,35	Hg	534,11	Ne	653,29	Ne
289,36	Hg	540,06	Ne	659,90	Ne
296,73	Hg	546,07	Hg	667,83	Ne
302,15	Hg	576,96	Hg	671,70	Ne
312,57	Hg	579,07	Hg	692,95	Ne
313,17	Hg	585,25	Ne	702,41	Ne
334,15	Hg	588,19	Ne	703,24	Ne
336,99	Ne	594,48	Ne	705,91	Ne
341,79	Ne	597,55	Ne	717,39	Ne
344,77	Ne	603,00	Ne	724,52	Ne
346,66	Ne	607,43	Ne	743,89	Ne
347,26	Ne	609,62	Ne	748,89	Ne
352,05	Ne	614,31	Ne	753,58	Ne
359,35	Ne	616,36	Ne	754,41	Ne
365,02	Hg	621,73	Ne	837,76	Ne
365,44	Hg	626,65	Ne		

جدول ب-۳. طول موج‌های اصلی (در هوا) پیک جذب جدول B.3 از استاندارد-ISO 18526

(2:2020)

مرجع	طول موج پیک جذب بر حسب نانومتر								
	محلول پرکلرات هلمیوم	241,1	250,0	278,2	287,1	333,5	345,5	361,4	385,4
فیلتر اکسید هلمیوم	450,8	486,2	536,6	640,6					
فیلتر دیدیمیم	279,4	287,5	360,9	418,7	453,2	536,2	637,5		
	572,9	585,3	684,6	740,8	807,0				

برای آزمون رنگ خنثا نمونه ها، دقت طول موج تعیین کننده بزرگ عدم قطعیت در عبور طیفی نیست. دقت طول موج ۱ نانومتر کاملاً مناسب است. از سوی دیگر، قطع شدگی های شدیدی که اغلب در ناحیه UV دیده می شوند و تغییرات سریع عبور با طول موج در نمونه های رنگی می تواند به عدم قطعیت های بزرگ در طول موج منجر شود. به عنوان مثال، تغییر ۵۰ درصد عبور (مطلق) در ۱۰ نانومتر در ناحیه UV معمول است و دقت طول موج ۱ نانومتر به معنای عدم قطعیت ۵ درصد است.

### ب-۳-۲-۵. دقت (تکرار پذیری)

ارزیابی های نویز در خط مبنا، اندازه های دقت هستند. ارزیابی های مشابه را می توان در مقادیر مختلف عبور یک نمونه آزمون انجام داد. در مواردی که نمونه آزمون کاملاً یکپارچه نیست، اندازه های تکرار پذیری را همچنین می توان با برداشتن و جایگزین کردن نمونه و تکرار اندازه گیری ها محقق کرد. در این حالت قابلیت تکرار پذیری تنها تابعی از تجهیزات نیست، بلکه تابع یکپارچگی نمونه آزمون و تکرار پذیری روش قرار دادن نمونه در تجهیزات است. تکرار پذیری معمولاً بر  $\beta$  اثر دارد.

### ب-۳-۲-۶. درستی فتومتریک (خطی)<sup>۱</sup>

ارزیابی درستی فتومتریک شامل اندازه گیری نمونه ای از عبور مشخص (مقادیر ارائه شده توسط آزمایشگاه کالیبراسیون) و اختلافی که یا به صورت ریاضی اصلاح می شود، یا معمولاً به عنوان  $\beta$  در عدم قطعیت مداخله دارد. به طور معمول نمونه های مرجع، فیلترهای شیشه ای هستند؛ اما می توان از جوش های فلزی سوراخ دار نیز استفاده کرد. برای اطمینان از یکپارچگی آنها باید مراقب باشید.

1- Photometric Accuracy (Linearity)

### ب-۳-۳. منابع عدم قطعیت از روش شناسی

#### ب-۳-۳-۱. محدودیت‌های طول موج برای ویژگی‌ها و اندازه‌گیری‌ها

اندازه‌گیری‌های طیفی باید در محدوده مشخص شده در استاندارد مرجع انجام شود و این اندازه‌گیری با کاربرد متفاوت خواهد بود.

در اصل، طیف مرئی، همان‌طور که توسط داده‌های CIE تعریف شده است، از ۳۶۰ نانومتر تا ۸۳۰ نانومتر گسترش می‌یابد. در عمل، حساسیت چشم در محدوده‌های طیف آنقدر کم است که حذف آن نواحی از محاسبه هیچ تفاوت عملی ایجاد نمی‌کند. در برخی کاربردها، محدوده‌های ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، به عنوان کافی پذیرفته می‌شود. با این حال، مقایسه محاسبات انجام شده بر روی یک نمونه آزمون برای محدودیت‌های مختلف، یک تغییر را نشان می‌دهند و معمولاً یک گستره طول موجی مورد قبول برای یک کاربرد را تنظیم می‌کنند. برای محاسبات حفاظتی چشم و صورت، محدوده‌های طول موج برای اندازه‌گیری و ویژگی حفاظت چشم و صورت به طور کلی از ۳۸۰ تا ۷۸۰ نانومتر تعیین شده است.

به طور مشابه، در نواحی پذیرفته شده به عنوان باندهای محدوده فرابنفش و مادون قرمز برای محدودیت‌های اندازه‌گیری و ویژگی، تغییر وجود دارد.

از آنجا که یک گستره طول موج استاندارد پذیرفته شده است، هرگونه اختلاف از محدوده کامل به طور کلی نادیده گرفته می‌شود و در عدم قطعیت‌ها لحاظ نمی‌شود.

#### ب-۳-۳-۲. گام طول موج<sup>۱</sup>

اصولاً، هر چه گام طول موج کوچک‌تر باشد، محاسبه دقیق‌تر خواهد بود. سیستم CIE در گام‌های ۱ نانومتری مشخص می‌شود. انجام اندازه‌گیری‌ها و محاسبات در بازه‌های زمانی

بزرگ‌تر، همان‌گونه که نمونه در رنگ و طیف عبور خنثا است، تغییرات کوچک طول موج هیچ نتیجه‌ای ندارد؛ اما جایی که طیف عبور با طول موج سریعاً تغییر می‌کند، نتیجه دارد. برای این دستورالعمل، محاسبات و اندازه‌گیری‌ها باید در فواصل زمانی مشخص شده در استاندارد مربوط به روش‌های آزمون این دستورالعمل انجام شود. گام طول موج بهتر است در ۵ نانومتر تنظیم شود و هرگونه اختلاف با اندازه‌گیری‌های انجام شده در فواصل ۱ نانومتری نادیده گرفته شود. گام‌های کوچک‌تر طول موج (و یک نسبت کوچک‌تر FWHM) ممکن است در جایی که وزن توابع سریعاً با طول موج تغییر می‌کنند، ضروری باشند و بهتر است که این اختلاف گام طول موج مشخص شود.

### ب - ۳-۳-۳. پهنای باند دستگاه اندازه‌گیری

پهنای باند دستگاه اندازه‌گیری معمولاً به عنوان FWHM یا نیم پهنای باند طیفی توصیف می‌شود.

اصولاً برای طیف کوچک‌تر از نیم پهنای باند طیفی FWHM (پهنای باند)، اندازه‌گیری دقیق‌تر است. اندازه‌گیری‌ها و محاسبات در پهنای باند FWHM بزرگ زمانی که نمونه آزمون از نظر رنگ و طیف عبور خنثا است، تغییر دادن کوچک طول موج هیچ نتیجه‌ای ندارد. در جایی که طیف عبور با طول موج سریعاً تغییر می‌کند، هنگامی که پیک‌های عبور با افزایش پهنای باند FWHM، تمایل به کاهش و فرورفتگی‌های کم عمق پیدا می‌کنند، نتیجه دارد. زمانی که پیک‌های عبوری کمتر و با افزایش پهنای باند FWHM کم عمق‌تر می‌شوند، انتقال طیفی به سرعت با طول موج تغییر می‌کند.

از طرف دیگر، پهنای باند FWHM کوچک‌تر مقدار انرژی رسیده به آشکارساز را کاهش داده و نویز سیگنال را افزایش می‌دهد. روش اندازه‌گیری خوب این است که پهنای باند FWHM را بیشتر از مرحله طول موج (۵ نانومتر در این برنامه) تنظیم نکنند. دو نانومتر یک تنظیم معمولی برای دستگاه‌های پهن باند ثابت است. هنگام برخورد با نمونه‌های آزمون تاریک و تضعیف پرتو مرجع (به ب-۳-۴ مراجعه کنند)، ممکن است لازم باشد پهنای باند بیش از ۵ نانومتر افزایش یابد تا نویز به حداقل برسد و این مورد باید در عدم قطعیت لحاظ شود.

هنگام استفاده از پهنای باندهای بزرگ، آثار ترکیبی حساسیت آشکارساز، منبع انرژی و بازده توری می‌تواند به این معنا باشد که انرژی به طور یکپارچه یا متقارن در باند طول موجی توزیع نشده و طول موج با بیشترین انرژی می‌تواند چند نانومتر از طول موج اسمی مرکز باشد. در این مورد، دقت طول موج نیاز به ارزیابی مجدد دارد.

### ب-۳-۴. منابع عدم قطعیت از ویژگی‌های نمونه آزمون

#### ب-۳-۴-۱. جابه‌جایی باریکه نور توسط نمونه آزمون

هنگامی که یک نمونه کج می‌شود یا دارای مقدار کمی منشوری است (شامل عدسی‌های " غیر مرکزی <sup>(۱)</sup> )، پرتو در طیف سنج می‌تواند جابه‌جا شود. پس از آن پرتو به صورت جزئی در خارج از آشکارساز می‌افتد و به اشتباه عبور پایین‌تری ثبت می‌شود. در برخی تجهیزات، پرتو مقایسه شده با آشکارساز کوچک است (زیر پر شدن <sup>(۲)</sup> ) و برای یک نتیجه کاذب <sup>(۳)</sup> مقدار بزرگ جابه‌جایی باید ثبت شود. این بیشتر در مورد آشکارسازهای نوری فتو مالتی پلایر که معمولاً پنجره‌های بزرگی دارند، صادق است.

1- Decentred

2- Under Filling

3- Spurious Result

برعکس، اگر پرتو در مقایسه با آشکارساز بزرگ است (بیشتر پر کردن<sup>۱</sup>) در این حالت نیز که جابه‌جایی قابل توجه برای پرتو به‌منظور موفق نبودن در پر کردن آشکارساز در نظر گرفته می‌شود و مادامی که پرتو یکنواخت است، جابجایی اثر نسبتاً کمی دارد. در عمل بسیاری از تجهیزات آشکارساز را به طور کامل پر نکرده و یک جابه‌جایی کوچک می‌تواند آثار قابل توجهی داشته باشد. این آثار در نمونه‌های خمیده (منحنی) شکل نسبت به نمونه‌های تخت قابل توجه‌تر هستند.

اگر اثر قابل توجه باشد، می‌توان آن را با موارد زیر شناسایی کرد:

- الف) کج کردن یک نمونه آزمون با توجه به پرتو فرودی به عنوان محور و مشاهده یک افزایش واضح در عبور (معمولاً باید افت کند)؛
- ب) چرخاندن (بدون قطبی) نمونه آزمون با پرتو فرودی به عنوان محور و مشاهده تغییرات بزرگ‌تر از حد انتظار در عبور؛
- ج) حرکت یک نمونه آزمون با رنگ یکنواخت به سمت جانبی و مشاهده تغییرات بزرگ‌تر از حد انتظار در عبور؛
- د) حرکت نمونه آزمون از جلو به پشت محفظه نمونه و مشاهده تغییر در عبور دهی ظاهری (این مورد می‌تواند نشانه‌ای از نمونه آزمون با عبوردهی پراکنده قابل توجه باشد)؛
- ه) بررسی کردن با یک نمونه آزمون منحنی با عبور شناخته شده؛
- در بسیاری از دستگاه‌ها، اثر نمی‌تواند قابل اجتناب باشد. برای به حداقل رساندن مشکل، نمونه آزمون باید تا حد امکان نزدیک به آشکارساز قرار گیرد تا جابه‌جایی پرتو به حداقل برسد. اگر پرتو در مقایسه با درگاه ورودی کره کوچک باشد (که معمولاً این گونه است)، استفاده از یک

---

1- Over Filling

کره جمع کننده برای جمع آوری پرتو کمک می کند (همان طور که به طور معمول است)؛ در غیر این صورت اثر باید در  $\beta$  وارد شود.

### ب-۳-۴-۲. فلوتورسانس

به دلایلی که در ب-۲ توضیح داده شده است، فلوتورسانس در نمونه‌های آزمون به خطایی منجر می شود که به ویژه زمانی که با تابش تک رنگ در اشعه فرا بنفش تابش می کند. به خاطر وجود فلوتورسانس، ارزیابی بینایی تحت منبع UV-A باید با اپراتور همراه شود. فیلترهای مناسب بر روی آشکارساز در مقابل پرتو آزمون کنار نمونه به اندازه گیری‌های معتبر منجر می شود.

### ب-۳-۴-۳. کجی نمونه آزمون

نقطه مرجع برای اندازه گیری، اندازه گیری با یک باریکه نور فرودی (تابشی) به طور عمود الزامی است. کجی نمونه آزمون باعث می شود که طول مسیر بیشتری در نمونه آزمون طی شود که باعث کاهش عبور<sup>۱</sup> و جابه جایی پرتو<sup>۲</sup> نسبت به آشکارساز نور می شود و ممکن است پرتو را به نقطه ای با حساسیت بیشتر یا کمتر بر روی دستگاه منتقل کند یا باعث می شود که پرتو به طور جزئی یا کامل در خارج از آشکارساز نوری سقوط کند. اینها باعث خوانش اشتباه می شود.

### ب-۳-۴-۴. مکان نمونه

این امر به ویژه برای عدسی‌های رنگی یکنواخت<sup>۳</sup> مهم نیست؛ اما در عدسی‌های با رنگ غیر یکنواخت (تدریجی - سایه روشن)<sup>۴</sup> بسیار مهم است. بهتر است مکان نمونه در  $\pm 0/5$  میلی متر تکرار پذیر باشد.

- 
- 1- Transmittance
  - 2- Displacement of the Beam
  - 3- Uniformly Tinted Lenses
  - 4- Gradient Tint Lenses

### ب-۳-۴-۵. شکل و اندازه پرتو نمونه

این مورد نیز به ویژه در مورد عدسی های رنگی یکنواخت مهم نیست؛ اما در عدسی های با رنگ غیر یکنواخت بسیار مهم است. اگر باریکه نور در فاصله قابل توجهی از جهت عدسی غیریکنواخت گسترده شود و غیر یکنواختی یک تغییر عبور ثابت نداشته باشد؛ آنگاه تشخیص دقیق نقطه ای که اندازه گیری می شود؛ دشوار خواهد بود.

در امتداد عدسی غیر یکنواخت، اندازه پرتو باید تا حد امکان کوچک باشد. در تجهیزات با یک پرتو مستطیلی شکل، نمونه آزمون باید به گونه ای جهت گیری شود که بعد کوتاه در امتداد تغییر غیر یکنواختی باشد. ابعاد در امتداد عدسی غیر یکنواخت نباید از ۵/۰ میلی متر تجاوز کنند.

### ب-۳-۴-۶. قطبش<sup>۱</sup>

فرآیند تک رنگ سازی باریکه نور با یک توری نیز می تواند میزانی از قطبش را نشان دهد. بزرگی و به جهت قطبش در طول طیف تغییر می کند. برخی از تجهیزات دارای یک دپلاریزر<sup>۲</sup> هستند که می توان از آن استفاده کرد. در غیاب چنین وسیله ای (دپلاریزر)، اندازه گیری عبور طیفی قطبش کننده های خطی باید در دو جهت عمود متقابل نمونه انجام شود. جهت گیری مطلق مهم نیست؛ اما شرط عمود متقابل مهم است. عبور طیفی مفهوم دو عبور طیفی اندازه گیری شده است.

اندازه گیری های قطبش کننده های غیر خطی (به عنوان مثال قطبش دایره ای یا بیضوی)

بهتر است با دپلاریزر و یا توسط یک روش غیر طیف سنجی انجام شود.

---

1- Polarization

2- Depolarizer

پیوست ج (اطلاعاتی)

تعاریف به صورت جمع زنی

ج-۱. شرح

دستورالعمل فرآیندهای داده‌های طیفی را به یک مقدار یکپارچه به عنوان یک انتگرال با نمادهای  $\lambda$  و  $D\lambda$  تعریف می‌کند. در یک انتگرال، متغیرها، مانند  $\tau(\lambda)$ ،  $v(\lambda)$ ،  $S(\lambda)$  توابع ریاضی هستند؛ در حالی که هر یک از این متغیرها ممکن است با یک تابع ریاضی تطبیق داده شوند، فرآیند معمول در این محاسبات، جمع‌بندی در یک بازه طول موج معین  $\Delta\lambda$  در محدوده طول موج تعریف شده است. استانداردهای ارجاع دهنده به این روش‌های آزمون استفاده از فاصله طول موج ۵ نانومتر یا کمتر در نواحی فرابنفش و مرئی و ۱۰ نانومتر را که در ناحیه مادون قرمز است، الزام می‌کند. بنابراین، محاسبات در عمل به صورت جمع با استفاده از نمادهای  $\Sigma$  و  $\Delta\lambda$  نشان داده می‌شوند.

فرآیندها به صورت جمع و نتایج به صورت درصد بیان شده است.

ج-۲ راهنمای نمادها

$\lambda$  طول موج تابش بر حسب نانومتر؛

$\tau(\lambda)$  عبور طیفی نمونه آزمون؛

$\rho(\lambda)$  بازتاب طیفی نمونه آزمون؛

$V(\lambda)$  تابع بازده نوری طیفی CIE 2 برای دید فوتوپیک است؛

$S_A(\lambda)$  توزیع طیفی تابش فرودی روشنایی A استاندارد CIE است؛

$S_{D65}(\lambda)$  توزیع طیفی تابش فرودی روشنایی D65 استاندارد CIE است؛

$S_{900 K}(\lambda)$  توزیع طیفی تابش فرودی از یک تابش پلانکی با دمای توزیع ۱۹۰۰ کلوین؛

$E_S(\lambda)$  توزیع توان طیفی خورشیدی در سطح دریا برای توده هوا، ۲ است؛

$E_{\text{signal}}(\lambda)$  مقدار اندازه گیری پذیرفته شده توزیع طیفی نسبی روشنایی چراغ راهنمایی<sup>۱</sup> است؛

$S(\lambda)$  تابع اثربخشی طیفی نسبی برای تابش UV است که توسط ICNIRP تعریف شده

است؛

$W(\lambda) = E_S(\lambda) \cdot S(\lambda)$  تابع وزن دهی کامل این محصول است؛

$B(\lambda)$  تابع خطر نور آبی است که توسط ACGIH تعریف شده است؛

$W_B(\lambda) = E_S(\lambda) \cdot B(\lambda)$  تابع وزن دهی کامل این محصول است؛

مقادیر  $B(\lambda)$ ،  $S(\lambda)$ ،  $E_S(\lambda)$ ،  $S_{1900K}(\lambda)$ ،  $S_{D65}(\lambda)$ ،  $S_A(\lambda)$ ،  $V(\lambda)$  پیوست د فهرست

شده اند.

ج-۳. تعاریف به صورت جمع زنی

ج-۳-۱. عبور نوری

$$\tau_{vA} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \tau(\lambda) \cdot S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱}$$

$$\tau_{vD65} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \tau(\lambda) \cdot S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۲}$$

$$\tau_{v1900K} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \tau(\lambda) \cdot S_{1900K}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_{1900K}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۳}$$

ج-۳-۲. اشعه فرا بنفش

ج-۳-۲-۱. عبور UV خورشیدی

ج-۴-الف)

$$\tau_{\text{SUV380}} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{380} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{380} E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{380} \tau(\lambda) \cdot W(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{380} W(\lambda) \cdot d\lambda}$$

ج-۴-ب)

$$\tau_{\text{SUV400}} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{400} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{400} E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{400} \tau(\lambda) \cdot W(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{400} W(\lambda) \cdot d\lambda}$$

ج-۳-۲-۲. عبور UV-A خورشیدی

$$\tau_{\text{SUVA380}} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{380} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{380} E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{380} \tau(\lambda) \cdot W(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{380} W(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۵-الف)}$$

$$\tau_{\text{SUVA400}} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{400} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{400} E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{400} \tau(\lambda) \cdot W(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{400} W(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۵-ب)}$$

ج-۳-۲-۳. عبور UV-B خورشیدی

ج-۶)

$$\tau_{\text{SUVB}} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{315} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{315} E_s(\lambda) \cdot S(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{315} \tau(\lambda) \cdot W(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{315} W(\lambda) \cdot d\lambda}$$

ج-۳-۲-۴. میانگین عبور UV-A

$$\tau_{\text{mUVA380}} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{380} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{380} d\lambda} \quad \text{ج-۷-الف)}$$

$$\tau_{\text{mUVA400}} = 100 \times \frac{\sum_{315}^{400} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{315}^{400} d\lambda} \quad \text{ج-۷-ب)}$$

ج-۳-۲-۵. میانگین عبور UV-B

$$\tau_{mUVB} = 100 \times \frac{\sum_{280}^{315} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{280}^{315} d\lambda} \quad \text{ج-۸-۱}$$

ج-۳-۲-۶. میانگین عبور ۳۸۰ نانومتر تا ۴۰۰ نانومتر

$$\tau_{m380-400} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{400} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{400} d\lambda} \quad \text{ج-۹-۱}$$

ج-۳-۳. نور آبی

ج-۳-۳-۱. عبور نور آبی خورشیدی

$$\tau_{SB} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{500} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{500} E_s(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{500} \tau(\lambda) \cdot W_B(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{500} W_B(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۰-۱}$$

ج-۳-۳-۲. عبور نور آبی

$$\tau_B = 100 \times \frac{\sum_{380}^{500} \tau(\lambda) \cdot B(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{500} B(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۱-۱}$$

ج-۳-۴. مادون قرمز

ج-۳-۴-۱. عبور مادون قرمز نزدیک

$$\tau_{NIR} = 100 \times \frac{\sum_{780}^{3000} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{780}^{3000} d\lambda} \quad \text{ج-۱۲-۱}$$

ج-۳-۴-۲. عبور IR-A

ج-۱۳-۱

$$\tau_{IRA} = 100 \times \frac{\sum_{780}^{1400} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{780}^{1400} d\lambda}$$

ج-۳-۴-۳. عبور IR-B

$$\tau_{\text{IRB}} = 100 \times \frac{\sum_{1400}^{3000} \tau(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{1400}^{3000} d\lambda} \quad \text{ج-۱۴}$$

ج-۳-۴-۴. عبور IR خورشیدی

$$\tau_{\text{SIR}} = 100 \times \frac{\sum_{780}^{2000} \tau(\lambda) \cdot E_s(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{780}^{2000} E_s(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۵}$$

ج-۳-۵. چراغ راهنمایی<sup>۱</sup>

$$\tau_{\text{signal}} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \tau(\lambda) \cdot E_{\text{signal}}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} E_{\text{signal}}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۶}$$

ج-۳-۶. بازتاب

ج-۳-۶-۱. بازتاب نوری

$$\rho_{vA} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \rho(\lambda) \cdot S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_A(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۷}$$

$$\rho_{vD65} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \rho(\lambda) \cdot S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_{D65}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۸}$$

$$\rho_{v1900K} = 100 \times \frac{\sum_{380}^{780} \rho(\lambda) \cdot S_{1900K}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{380}^{780} S_{1900K}(\lambda) \cdot V(\lambda) \cdot d\lambda} \quad \text{ج-۱۹}$$

ج-۳-۶-۲. بازتاب مادون قرمز نزدیک<sup>۲</sup>

$$\rho_{\text{NIR}} = 100 \times \frac{\sum_{780}^{3000} \rho(\lambda) \cdot d\lambda}{\sum_{780}^{3000} d\lambda} \quad \text{ج-۲۰}$$

1- Traffic Signal Light

2- Near IR Reflectance

## ج-۳-۷. زمان تغییر

(ج-۲۱)

$$t_s = \frac{1}{\tau_{v0}} \sum_{t=0}^{t=t\{\tau_v(t)=3\tau_{v1}\}} \tau_v(t) \cdot dt$$

که:

$t = 0$  زمانی است که قوس در آن مشتعل می شود؛

$\tau_v(t)$  عبور نور در یک زمان  $t$ ، پس از احتراق قوس جوشکاری است؛

$t = t\{\tau_v(t) = 3\tau_{v1}\}$  زمانی است که در آن عبور نوری به سه برابر عبور نوری در حالت

تاریک می رسد؛

$\tau_{v,0}$  عبور نور در حالت روشن است؛

$\tau_{v,1}$  عبور نور در حالت تاریک است.

## پیوست د (الزامی)

توابع طیفی برای محاسبه مقادیر عبور و بازتاب

## د-۱. کلیات

این پیوست شامل توابع طیفی برای محاسبه مقادیر عبور و بازتاب است.

## د-۲. عبور فرا بنفش و نور آبی

برای توزیع طیفی تابش خورشیدی ( $E_s(\lambda)$ ) مقادیر از P. Moon باز تولید می شوند. این

مقادیر تا ۲۹۵ نانومتر گسترش می یابند و در صورت لزوم درون یایی می شوند. بین ۲۸۰ نانومتر

و ۲۹۰ نانومتر، مقادیر تابش آنقدر کم است که می توان آنها را برای همه اهداف عملی بر صفر

تنظیم کرد. توزیع طیفی تابع اثر نسبی طیف برای تشعشع UV،  $S(\lambda)$  از دستورالعمل ICNIRP

(2004). گرفته شده است. تابع وزن کامل برای محاسبه مقادیر مختلف عبور فرابنفش، حاصل

1- Is the Luminous Transmittance in the Light State

2- Is the Luminous Transmittance in the Dark State

ضرب تابع اثر نسبی طیفی برای تشعش UV،  $S(\lambda)$  و توزیع طیفی خورشیدی در سطح دریا برای توده هوای ۲  $ES(\lambda)$  است که در فرمول نشان داده شده است (د-۱):

(۱-د)

$$W(\lambda) = E_S(\lambda) \cdot S(\lambda)$$

این تابع وزنی نیز در جدول د-۱ آورده شده است.

تابع خطر نوری آبی  $B(\lambda)$  از (2013) ICN IRP گرفته شده است<sup>[6]</sup>. تابع نور آبی  $B(\lambda)$ ،

زیر ۴۰۰ نانومتر، بر یک مقیاس لگاریتمی به صورت خطی استقرار می‌یابد.

تابع وزنی کامل برای محاسبه عبور نور آبی محصولی از تابع خطر نور آبی  $B(\lambda)$  و توزیع

طیفی خورشیدی در سطح دریا برای توده هوای ۲ از تابش خورشیدی  $ES(\lambda)$  است که در فرمول

د-۲ نشان داده شده است.

(۲-د)

$$W_B(\lambda) = E_S(\lambda) \cdot B(\lambda)$$

این تابع وزنی نیز در جدول د-۱ آورده شده است.

جدول د-۱. توابع وزن دهی طیفی برای محاسبه عبور UV و نور آبی (جدول D.1 از

استاندارد ISO 18526-2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	تابیدگی طیفی خورشیدی $E_s(\lambda)$ $\text{mW}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$	تابع بازده طیفی نسبی $S(\lambda)$	تابع وزنی $W(\lambda) = E_s(\lambda) \cdot S(\lambda)$	تابع خطر نور آبی $B(\lambda)$	تابع وزنی $W_B(\lambda) = E_s(\lambda) \cdot B(\lambda)$
280	0	0,88	0		
285	0	0,77	0		
290	0	0,64	0		
295	$2,09 \cdot 10^{-4}$	0,54	0,000 11		
305	1,91	0,060	0,115	0,01	
310	11,0	0,015	0,165	0,01	
315	30,0	0,003	0,090	0,01	
320	54,0	0,001 0	0,054	0,01	
325	79,2	0,000 50	0,040	0,01	
330	101	0,000 41	0,041	0,01	
335	128	0,000 34	0,044	0,01	
340	151	0,000 28	0,042	0,01	
345	170	0,000 24	0,041	0,01	
350	188	0,000 20	0,038	0,01	
355	210	0,000 16	0,034	0,01	
360	233	0,000 13	0,030	0,01	
365	253	0,000 11	0,028	0,01	
370	279	0,000 093	0,026	0,01	
375	306	0,000 077	0,024	0,01	
380	336	0,000 064	0,022	0,01	2
385	365	0,000 053	0,019	0,013	4
390	397	0,000 044	0,017	0,025	10
395	432	0,000 036	0,016	0,05	22
400	470	0,000 030	0,014	0,10	47
405	562			0,20	112
410	672			0,40	269
415	705			0,80	564
420	733			0,90	660
425	760			0,95	722
430	787			0,98	771
435	849			1,00	849
440	911			1,00	911
445	959			0,97	930
450	1 006			0,94	946
455	1 037			0,90	933
460	1 080			0,80	864
465	1 109			0,70	776

طول موج $\lambda$ nm	تابیدگی طیفی خورشیدی $E_s(\lambda)$ $mW \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$	تابع بازده طیفی نسبی $S(\lambda)$	تابع وزنی $W(\lambda) = E_s(\lambda) \cdot S(\lambda)$	تابع خطر نور آبی $B(\lambda)$	تابع وزنی $W_B(\lambda) = E_s(\lambda) \cdot B(\lambda)$
470	1 138			0,62	706
475	1 161			0,55	639
480	1 183			0,45	532
485	1 197			0,40	479
490	1 210			0,22	266
495	1 213			0,16	194
500	1 215			0,10	122
505	1 211			0,079	97
510	1 206			0,063	76
515	1 202			0,050	60
520	1 199			0,040	48
525	1 193			0,032	38
530	1 188			0,025	30
535	1 193			0,020	24
540	1 198			0,016	19
545	1 194			0,013	16
550	1 190			0,010	12
555				0,008	
560				0,006	
565				0,005	
570				0,004	
575				0,003	
580				0,002	
585				0,001	
590				0,001	
595				0,001	
600-700				0,001	

## د-۳. عبور نور و بازتابش

د-۳-۱. روشنایی A استاندارد CIE (CIE Standard Illuminant A)

مقادیر  $S_A(\lambda) \cdot V(\lambda)$  در جدول د-۲.

جدول د-۲. محصول توزیع طیفی تابش  $S_A(\lambda)$  و تابع بازده نوری CIE Standard Illuminant A،  $V(\lambda)$  (جدول D.2 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	$S_A(\lambda) \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_A(\lambda) \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_A(\lambda) \cdot V(\lambda)$
380	0,000 0	515	1,951 9	650	0,818 3
385	0,000 0	520	2,385 3	655	0,637 2
390	0,000 1	525	2,785 9	660	0,486 1
395	0,000 1	530	3,161 0	665	0,362 3
400	0,000 3	535	3,498 4	670	0,265 1
405	0,000 5	540	3,799 7	675	0,195 8
410	0,001 0	545	4,061 9	680	0,146 1
415	0,001 9	550	4,283 9	685	0,104 2
420	0,003 9	555	4,469 3	690	0,073 0
425	0,007 7	560	4,611 0	695	0,051 7
430	0,013 3	565	4,697 4	700	0,037 7
435	0,020 8	570	4,728 6	705	0,027 3
440	0,030 6	575	4,700 4	710	0,019 8
445	0,042 6	580	4,613 7	715	0,014 3
450	0,058 3	585	4,466 8	720	0,010 2
455	0,078 8	590	4,270 4	725	0,007 3
460	0,105 1	595	4,037 7	730	0,005 2
465	0,138 0	600	3,773 4	735	0,003 7
470	0,180 7	605	3,485 4	740	0,002 6
475	0,237 5	610	3,178 2	745	0,001 8
480	0,310 8	615	2,862 2	750	0,001 3
485	0,400 5	620	2,535 7	755	0,000 9
490	0,519 7	625	2,190 2	760	0,000 6
495	0,681 3	630	1,852 3	765	0,000 5
500	0,896 0	635	1,552 8	770	0,000 3
505	1,187 8	640	1,281 2	775	0,000 2
510	1,539 9	645	1,034 4	780	0,000 2
				Total	100,000 0

د-۳-۲. روشنایی D65 استاندارد CIE

مقادیر  $SD65(\lambda) \cdot V(\lambda)$  در جدول د-۳.

جدول د.۳. محصول توزیع طیفی تابش  $SD65(\lambda)$  CIE Standard Illuminant D65 و تابع بازده نوری طیفی چشم انسان متوسط برای دید فوتوپیک،  $V(\lambda)$  (جدول D.3 از استاندارد-ISO 18526) (2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900K} \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900K} \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900K} \cdot V(\lambda)$
380	0,000	515	1,162	650	1,353
385	0,000	520	1,489	655	1,085
390	0,000	525	1,821	660	0,853
395	0,000	530	2,163	665	0,654
400	0,000	535	2,503	670	0,492
405	0,000	540	2,841	675	0,374
410	0,000	545	3,170	680	0,287
415	0,000	550	3,488	685	0,210
420	0,001	555	3,793	690	0,151
425	0,002	560	4,076	695	0,110
430	0,003	565	4,322	700	0,082
435	0,005	570	4,525	705	0,061
440	0,008	575	4,675	710	0,046
445	0,012	580	4,767	715	0,034
450	0,017	585	4,790	720	0,025
455	0,025	590	4,751	725	0,018
460	0,035	595	4,657	730	0,013
465	0,048	600	4,510	735	0,009
470	0,067	605	4,313	740	0,007
475	0,093	610	4,070	745	0,005
480	0,129	615	3,792	750	0,004
485	0,176	620	3,472	755	0,003
490	0,241	625	3,099	760	0,002
495	0,332	630	2,706	765	0,001
500	0,460	635	2,342	770	0,001
505	0,641	640	1,993	775	0,001
510	0,874	645	1,659	780	0,001
				Total	100,000

## د-۳-۳. تابش پلانکی با دمای توزیع ۱۹۰۰ کلوین

مقادیر  $S_{1900 K}(\lambda) \cdot V(\lambda)$  در جدول د-۴ را نیز ببینید.

جدول د-۴. محصول توزیع طیفی تابش تشعشع کننده پلانکی با دمای توزیع ۱۹۰۰ K،  $S_{1900 K}$

$K(\lambda)$  و تابع بازده نوری طیفی برای دید فوتوپیک،  $V(\lambda)$  (جدول D.4 از استاندارد-ISO 18526

(2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900 K} \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900 K} \cdot V(\lambda)$	طول موج $\lambda$ nm	$S_{1900 K} \cdot V(\lambda)$
380	0,000	515	1,162	650	1,353
385	0,000	520	1,489	655	1,085
390	0,000	525	1,821	660	0,853
395	0,000	530	2,163	665	0,654
400	0,000	535	2,503	670	0,492
405	0,000	540	2,841	675	0,374
410	0,000	545	3,170	680	0,287
415	0,000	550	3,488	685	0,210
420	0,001	555	3,793	690	0,151
425	0,002	560	4,076	695	0,110
430	0,003	565	4,322	700	0,082
435	0,005	570	4,525	705	0,061
440	0,008	575	4,675	710	0,046
445	0,012	580	4,767	715	0,034
450	0,017	585	4,790	720	0,025
455	0,025	590	4,751	725	0,018
460	0,035	595	4,657	730	0,013
465	0,048	600	4,510	735	0,009
470	0,067	605	4,313	740	0,007
475	0,093	610	4,070	745	0,005
480	0,129	615	3,792	750	0,004
485	0,176	620	3,472	755	0,003
490	0,241	625	3,099	760	0,002
495	0,332	630	2,706	765	0,001
500	0,460	635	2,342	770	0,001
505	0,641	640	1,993	775	0,001
510	0,874	645	1,659	780	0,001
				Total	100,000

د.۴. قابلیت دید نسبی علائم راهنمایی و رانندگی<sup>۱</sup>

مقادیر بصری نسبی علائم راهنمایی و رانندگی در جدول د-۵.

جدول د-۵. توزیع طیفی نسبی روشنایی چراغ های راهنمایی کوارتز - هالوژن التهایبی و LED،  $E_{\text{signal}}(\lambda)$ ، وزن شده توسط تابع بازده نوری طیفی برای دید فوتوپیک،  $V(\lambda)$ ، (جدول D.5 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	قرمز $E_{\text{red}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	زرد $E_{\text{yellow}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	سبز $E_{\text{green}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	آبی $E_{\text{blue}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	LED قرمز $E'_{\text{red}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	LED سبز $E'_{\text{yellow}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	LED زرد $E'_{\text{green}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$	LED آبی $E'_{\text{blue}}(\lambda)$ $\cdot V(\lambda)$
380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
385	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
395	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
400	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
405	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
410	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
415	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000
420	0,000	0,000	0,000	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000
425	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,010
430	0,000	0,000	0,000	0,440	0,000	0,000	0,000	0,050
435	0,000	0,000	0,010	0,680	0,000	0,000	0,000	0,170
440	0,000	0,000	0,020	0,970	0,000	0,000	0,010	0,550
445	0,000	0,000	0,030	1,260	0,000	0,000	0,010	1,650
450	0,000	0,000	0,050	1,600	0,000	0,000	0,020	4,470
455	0,000	0,000	0,080	1,950	0,000	0,000	0,040	9,600
460	0,000	0,000	0,120	2,350	0,000	0,000	0,090	14,170
465	0,000	0,000	0,180	2,760	0,000	0,000	0,190	13,990
470	0,000	0,000	0,270	3,230	0,000	0,000	0,450	11,180
475	0,000	0,010	0,380	3,720	0,000	0,000	1,010	9,070
480	0,000	0,010	0,540	4,240	0,000	0,000	2,130	7,370
485	0,000	0,020	0,740	4,650	0,000	0,000	4,000	5,470

ادامه جدول د ۵.

490	0,000	0,040	1,020	5,080	0,000	0,000	6,530	4,210
495	0,000	0,070	1,410	5,510	0,000	0,000	9,380	3,380
500	0,010	0,120	1,910	5,870	0,000	0,000	11,340	2,690
505	0,010	0,200	2,610	6,450	0,000	0,000	11,820	2,160
510	0,010	0,320	3,430	6,800	0,000	0,000	11,150	1,760
515	0,010	0,490	4,370	6,660	0,000	0,000	9,840	1,410
520	0,010	0,760	5,320	5,950	0,000	0,010	8,220	1,140
525	0,020	1,160	6,130	5,150	0,000	0,010	6,550	0,900
530	0,020	1,700	6,860	3,960	0,000	0,020	4,890	0,690
535	0,020	2,350	7,370	3,370	0,000	0,030	3,570	0,570
540	0,020	3,060	7,700	2,650	0,000	0,050	2,630	0,480
545	0,020	3,710	7,750	2,320	0,000	0,120	1,870	0,410
550	0,020	4,260	7,340	1,940	0,000	0,240	1,290	0,330
555	0,020	4,730	6,460	1,460	0,010	0,500	0,930	0,270
560	0,030	5,050	5,480	0,970	0,020	1,000	0,630	0,220
565	0,040	5,270	4,790	0,660	0,040	1,850	0,430	0,220
570	0,080	5,440	4,340	0,360	0,070	3,390	0,300	0,200
575	0,230	5,470	3,770	0,280	0,110	6,080	0,210	0,170
580	0,670	5,430	3,040	0,200	0,210	11,180	0,140	0,140
585	1,640	5,320	2,400	0,220	0,400	20,100	0,090	0,110
590	3,320	5,160	1,790	0,240	0,690	26,720	0,070	0,140
595	5,400	4,940	1,050	0,230	1,110	18,530	0,050	0,120
600	7,320	4,670	0,400	0,230	1,710	6,910	0,030	0,090
605	8,750	4,380	0,120	0,180	2,520	2,200	0,020	0,070
610	9,350	4,040	0,050	0,130	3,640	0,700	0,020	0,090
615	9,320	3,640	0,060	0,100	5,350	0,230	0,010	0,050
620	8,950	3,270	0,090	0,060	7,990	0,080	0,010	0,040
625	8,080	2,840	0,110	0,070	12,220	0,030	0,010	0,030
630	7,070	2,420	0,100	0,070	17,410	0,010	0,010	0,040
635	6,100	2,030	0,070	0,160	19,030	0,010	0,010	0,040
640	5,150	1,700	0,040	0,210	14,200	0,000	0,000	0,020
645	4,230	1,390	0,020	0,430	7,800	0,000	0,000	0,020
650	3,410	1,110	0,020	0,540	3,380	0,000	0,000	0,010
655	2,690	0,870	0,010	0,420	1,320	0,000	0,000	0,010
660	2,090	0,670	0,000	0,320	0,490	0,000	0,000	0,010
665	1,570	0,510	0,000	0,210	0,180	0,000	0,000	0,010
670	1,150	0,370	0,000	0,140	0,060	0,000	0,000	0,000
675	0,850	0,280	0,000	0,260	0,030	0,000	0,000	0,000
680	0,640	0,210	0,000	0,300	0,010	0,000	0,000	0,000
685	0,470	0,150	0,000	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000
690	0,330	0,100	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000
695	0,240	0,070	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000

ادامه جدول د- ۵.

700	0,180	0,060	0,010	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000
705	0,130	0,040	0,020	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000
710	0,090	0,030	0,020	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
715	0,070	0,020	0,020	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000
720	0,050	0,010	0,020	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000
725	0,030	0,010	0,020	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
730	0,020	0,010	0,010	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000
735	0,020	0,010	0,010	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000
740	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
745	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
750	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
755	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
760	0,010	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000
765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

د-۵. مقادیر طیفی خورشیدی برای محاسبه عبور مادون قرمز و بازتاب

مقادیر طیفی خورشیدی برای محاسبه عبور مادون قرمز و بازتاب در جدول د-۶ ارائه شده

است.

جدول د-۶ توزیع توان طیفی خورشیدی تابندگی در طیف مادون قرمز  
(جدول D.6 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

طول موج $\lambda$ nm	تابندگی طیفی خورشیدی $E_s(\lambda)$ $\text{mW}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$	طول موج $\lambda$ nm	تابندگی طیفی خورشیدی $E_s(\lambda)$ $\text{mW}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$	طول موج $\lambda$ nm	تابندگی طیفی خورشیدی $E_s(\lambda)$ $\text{mW}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{nm}^{-1}$
780	907	1 000	630	1 220	431
790	923	1 010	620	1 230	420
800	857	1 020	610	1 240	387
810	698	1 030	601	1 250	328
820	801	1 040	592	1 260	311
830	863	1 050	551	1 270	381
840	858	1 060	526	1 280	382
850	839	1 070	519	1 290	346
860	813	1 080	512	1 300	264
870	798	1 090	514	1 310	208
880	614	1 100	252	1 320	168
890	517	1 110	126	1 330	115
900	480	1 120	69,9	1 340	58,1
910	375	1 130	98,3	1 350	18,1
920	258	1 140	164	1 360	0,660
930	169	1 150	216	1 370	0
940	278	1 160	271	1 380	0
950	487	1 170	328	1 390	0
960	584	1 180	346	1 400	0
970	633	1 190	344	1 410	1,91
980	645	1 200	373	1 420	3,72
990	643	1 210	402	1 430	7,53

ادامه جدول د-۶

1 440	13,7	1 670	159	1 900	0
1 450	23,8	1 680	145	1 910	0,705
1 460	30,5	1 690	139	1 920	2,34
1 470	45,1	1 700	132	1 930	3,68
1 480	83,7	1 710	124	1 940	5,30
1 490	128	1 720	115	1 950	17,7
1 500	157	1 730	105	1 960	31,7
1 510	187	1 740	97,1	1 970	37,7
1 520	209	1 750	80,2	1 980	22,6
1 530	217	1 760	58,9	1 990	1,58
1 540	226	1 770	38,8	2 000	2,66
1 550	221	1 780	18,4		
1 560	217	1 790	5,70		
1 570	213	1 800	0,920		
1 580	209	1 810	0		
1 590	205	1 820	0		
1 600	202	1 830	0		
1 610	198	1 840	0		
1 620	194	1 850	0		
1 630	189	1 860	0		
1 640	184	1 870	0		
1 650	173	1 880	0		
1 660	163	1 890	0		

## پیوست ه (الزامی)

شرح کلی فیلترهای جوشکاری اتوماتیک و راهنمایی در مورد روشنایی در طول  
آزمون

## ۱-۵. کلیات

این پیوست توصیفی کلی از AWFها (گاهی اوقات به عنوان فیلترهای تاریک کننده خودکار یا فیلترهای جوشکاری فعال نیز نامیده می شود) و نحوه انجام وضعیت مشخص شده (روشن یا تاریک) یک AWF در طول آزمون بدون تأثیر گذاری بر نتیجه آزمون، ارائه می کند. انواع مختلفی از AWF موجود است و این توصیف ممکن است برای همه کاربرد نداشته باشد. ارتباط بین آزمایشگاه (آزمایشگاه) آزمون و تولید کننده ممکن است برای یافتن یک روش مناسب برای انجام وضعیت مشخص شده و اطمینان از اندازه گیری مناسب ضروری باشد.

## ۲-۵. شرح عمومی فیلترهای جوشکاری خودکار

AWF دارای فیلتری است که با احتراق قوس جوشکاری از حالت روشن به حالت تاریک تغییر می کند؛ در طول زمان جوشکاری در حالت تاریک باقی می ماند و پس از پایان جوشکاری به حالت روشن باز می گردد. در زیر شرح کلی برخی از عملکردهای یک AWF معمولی آمده است. نمونه ای از AWF در شکل ۱-۵ و ۲-۵ نشان داده شده است.

## ۱-۲-۵. کنترل توان

به طور کلی، یک AWF توسط باتری و/یا سلول فوتوالکتریک تغذیه می شود. کنترل توان ممکن است خودکار یا دستی باشد. فیلتر جوشکاری نشان داده شده در شکل ۲-۵ دارای کنترل دستی توان (روشن/خاموش) است. یک سلول خورشیدی برای تغذیه AWF را می توان در شکل ۱-۵ مشاهده کرد. هنگامی که برق روشن است و چراغ جوشکاری (چراغ ماشه) وجود ندارد، فیلتر جوشکاری به طور کلی در حالت روشن خود قرار دارد.

### ۲-۲-۵. تشخیص (آشکارسازی) جوشکاری


یک آشکارساز نوری در ترکیب با یک مدار آشکارساز عموماً برای تشخیص اپتیکی، نور تولید شده در حین جوشکاری (به اصطلاح نور جوشکاری) استفاده می‌شود. آشکارسازهای نوری در شکل ۱-۵ نشان داده شده است. انواع دیگر آشکارساز جوشکاری ممکن است به عنوان جایگزین یا در ترکیب با آشکارساز نوری استفاده شود.

### ۳-۲-۵. کنترل حساسیت

حساسیت آشکارسازی اپتیکی نور جوشکاری ممکن است ثابت، کنترل دستی یا خودکار باشد. AWF در شکل ۲-۵ دارای کنترل حساسیت دستی است.

### ۴-۲-۵. کنترل حالت تاریک


عدد سایه حالت تاریک ممکن است ثابت، به صورت دستی یا به طور خودکار کنترل شود. شکل ۲-۵ یک AWF را با کنترل دستی عدد سایه حالت تاریک نشان می‌دهد.

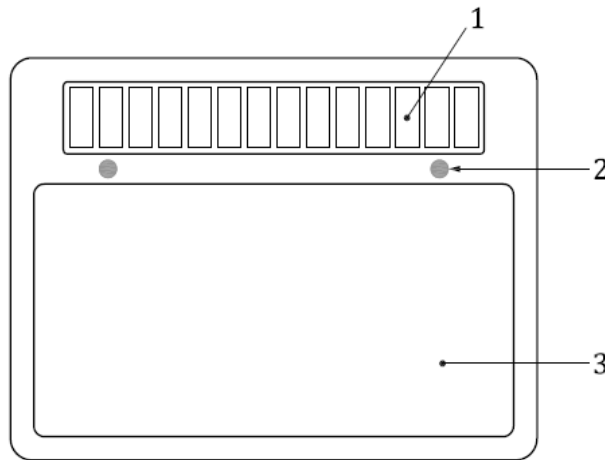

شکل ۱-۵. نمونه‌ای از AWF که از بیرون دیده می‌شود (سمت رو به قوس جوشکاری)  
(شکل E.1 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. سلول خورشیدی یا فوتوالکتریک؛ ۲. آشکارساز نوری؛ ۳. فیلتر.

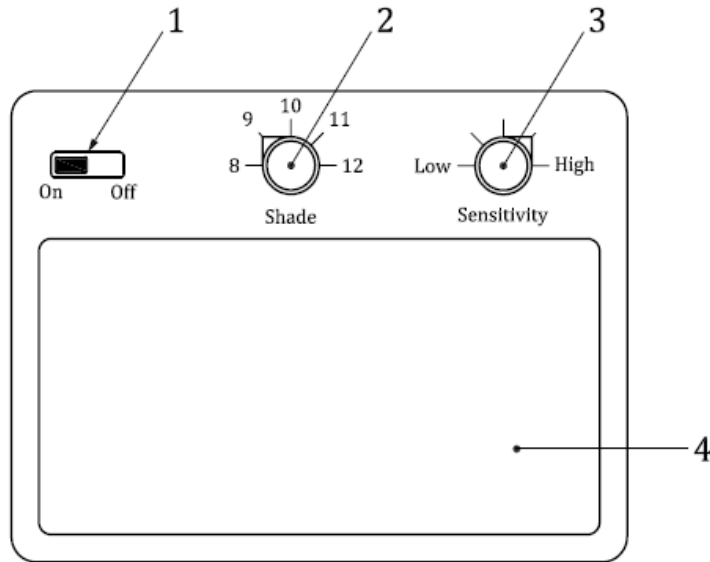

شکل ه-۲. نمونه ای از AWF که از داخل دیده می شود (سمت رو به جوشکار)

(شکل E.2 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. کلید برق؛
۲. کنترل حساسیت؛
۳. کنترل عدد سایه حالت تاریک؛
۴. فیلتر جوشکاری.

### ه-۳. روشنایی فیلترهای جوشکاری خودکار در حین آزمون

هنگام آزمون AWF، از انواع مختلفی از منابع نور برای تغذیه محصول، فعال کردن نمونه آزمون و اندازه گیری خواص نمونه آزمون استفاده می شود. توضیح کلی در مورد چگونگی استفاده از منابع نور مختلف برای روشن کردن نمونه آزمون در طول آزمون برای دستیابی به وضعیت مناسب مشخص شده توسط الزامات و نتایج آزمون دقیق آمده است.

### ۵-۳-۱. حالت روشن<sup>۱</sup>

حالت روشن به طور کلی زمانی به دست می آید که AWF بدون فعال شدن آشکارساز جوشکاری تغذیه می شود. گاهی اوقات روشنایی سلول های انرژی (توان) خورشیدی یا فوتوالکتریک (روشنایی محیط) برای توان کافی AWF ضروری است (شکل ۵-۳ را ببینید). بنابراین، مهم است که نور محیط را از نور اندازه گیری محافظت کنند تا تأثیری بر اندازه گیری نداشته باشید. هنگام اندازه گیری نمونه های آزمون بدون سلول های انرژی خورشیدی یا فوتوالکتریک، ممکن است به روشنایی محیط نیازی نباشد. حالت روشن ممکن است همان حالت بدون برق باشد. در این صورت، تغذیه AWF ضروری نخواهد بود.

### ۵-۳-۲. حالت تاریک

حالت تاریک را می توان با روشن کردن آشکارساز نوری با منبع نور ماشه ای مناسب برای شبیه سازی استفاده از جوشکاری مورد نظر به دست آورد. منبع نور ماشه ممکن است یک منبع فرا بنفش، نور مرئی یا دیود تابش IR با جریان AC مناسب باشد که قادر است نمونه آزمون را از حالت روشن به حالت تاریک تغییر دهد. عملکرد آشکارساز نور جوشکاری بین محصولات مختلف متفاوت است و ممکن است برای یافتن روش مناسب برای فعال کردن آشکارساز نوری و اطمینان از وضعیت صحیح تعیین شده برای اندازه گیری، گفت و گو بین آزمایشگاه (آزمایشگاه) آزمون و تولیدکننده لازم باشد. در حالت تاریک، ممکن است لازم باشد سلول های خورشیدی یا فوتوالکتریک نیز روشن شوند. در این مورد مهم است که از روشنایی محیط در برابر نور اندازه گیری محافظت شود تا تأثیری بر اندازه گیری نداشته باشد.

### ۵-۳-۳. اندازه گیری


مکان منابع مختلف روشنایی در طول آزمون در شکل ۵-۳ نشان داده شده است.

اندازه‌گیری‌ها عموماً در مرکز هندسی نمونه آزمون و در فرود عمود یا در نقاط مرجع (مراکز بینایی) و موازی با خط دید (محور بینایی) انجام می‌شود. با این حال، موقعیت‌ها و زوایای فرود دیگری ممکن است توسط روش مورد نیاز یا آزمون مشخص شود.

AWFها ممکن است به ویژه تحت تأثیر تغییرات زاویه تابش قرار گیرند. بنابراین، یک پرتو نور موازی شده مهم است. هرگونه گرایش (واگرایی، همگرایی) نور باید در برآورد عدم قطعیت در نظر گرفته شود. دقت زاویه تابش نیز باید در برآورد عدم قطعیت در نظر گرفته شود.

هنگام اندازه‌گیری میزان عبور AWF، باید به آثار قطبش روی نمونه آزمون و روش آزمون در حال استفاده (منبع نور و آشکارساز نوری) توجه ویژه‌ای داشت. اگر قطبش یک نگرانی باشد، دقت اندازه‌گیری را می‌توان با محاسبه مقدار میانگین دو اندازه‌گیری انجام شده با نمونه آزمون که در دو جهت متقابل عمود بر هم قرار گرفته اند، بهبود بخشید.

اندازه‌گیری عبور و اندازه‌گیری پراکندگی زاویه باریک پخش نور ممکن است به نور سرگردان حساس باشد. بنابراین، محافظت از سایر منابع نور مهم است و باید از بازتاب اجتناب شود.

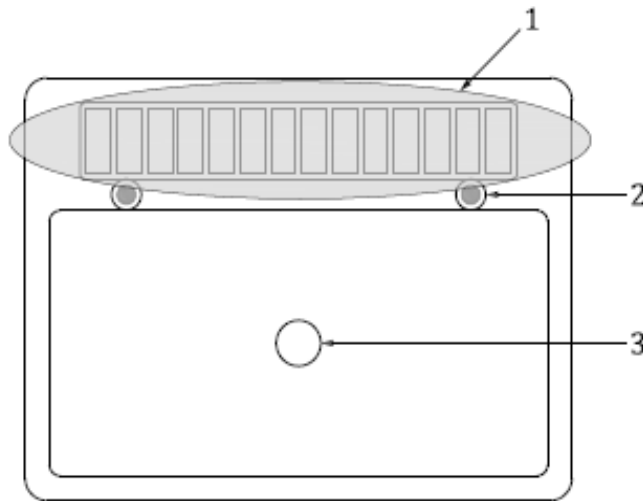

شکل ه-۳. نمونه‌ای از روشنایی یک AWF در طول آزمون (شکل E.3 از استاندارد ISO 18526-2:2020)

راهنما:

۱. نور محیطی که روی سلول خورشیدی می‌افتد؛
۲. پرتو نوری که بر روی آشکارسازهای نوری می‌افتد؛
۳. پرتو نور اندازه‌گیری که از فیلتر جوشکاری عبور می‌کند.

فصل سوم:

آزمون‌های استاندارد ISO18526-3



### ۱-۳. بازرسی فیزیکی - ISO18526-3

#### ۱-۱-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی عاری بودن محافظ از عیوب قابل مشاهده و یا لبه‌های تیز می‌باشد.

#### ۱-۲-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۱-۳-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

#### ۱-۴-۳. نام آزمون

بازرسی فیزیکی

طبق بند ۶-۱ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۱-۵-۳. نام دستگاه آزمون

-

#### ۱-۶-۳. مواد و تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۱-۷. موارد ایمنی

۱. برای پیشگیری از بریدگی دست باید از دستکش مناسب استفاده گردد؛
۲. در حد امکان از به دست کردن ساعت، جواهرات و انگشتر در محیط آزمایشگاه خودداری کنند؛
۳. وسایل مورد نیاز آزمون را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
۴. همه افراد باید از علائم و هشدارهای ایمنی آگاه باشند.

## ۳-۱-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- قاب 'ا' سطوح عدسی نمونه کامل آزمون را بررسی می‌کنیم؛
- تمام سطوح محافظ را از نظر برآمدگی‌های مربوط به لبه‌های تیز یا سایر ویژگی‌هایی که احتمالاً باعث ناراحتی یا آسیب به استفاده کننده (پوشنده) می‌شود، یا بینایی فرد را مختل می‌کند، بررسی می‌کنیم.

## ۳-۱-۹. گزارش آزمون

- عیوب سطحی و داخلی شناسایی شده در عدسی‌ها و سایر اجزای نمونه آزمون را که احتمالاً باعث ناراحتی یا آسیب به استفاده کننده (پوشنده) می‌شود، یا بینایی فرد را مختل می‌کند، ثبت می‌کنیم.

## ۲-۳. آیین کار آزمون میدان دید - ISO 18526-3

## ۱-۲-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، به منظور بررسی فراهم کردن حداقل میدان دید محافظ برای استفاده کننده است.

## ۲-۲-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۲-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۴-۲-۳. نام آزمون

میدان دید

طبق بند ۶-۲ استاندارد ISO18526-3

## ۵-۲-۳. نام دستگاه آزمون

-

## ۶-۲-۳. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- الگوی سر<sup>۱</sup>

- دستگاه گونیومتر، برای تعیین چرخش الگوی سر در صفحات افقی و عمودی؛

نکته: گونیومتر نوع A یا B را می‌توان برای اندازه‌گیری‌های کاملاً افقی یا عمودی استفاده

کرد.

- لیزر پیوسته CW، نور گسیلی در محدوده مرئی با قطر پرتو  $(1 \pm 2)$  میلی متر؛

- آشکارساز، قرار داده شده در راس قرنیه ۱ الگوی سر.

### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۲-۲-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی مناسب استفاده گردد.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند؛
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمون وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۴. خطرات احتمالی روش انجام آزمون و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی نموده و روش‌های مناسب مقابله با آنها را بیاموزند؛
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را مطابق با اطلاعاتی که توسط سازنده برای نصب ارائه کرده است، بر روی الگوی سر نصب می‌کنیم؛
- دستگاه گونیومتر را طوری تنظیم می‌کنیم که در حالی که محورهای چرخش آن از موقعیت راس قرنیه سمت راست الگوی سر می‌گذرد، صفر درجه را در جهت افقی و عمودی نشان دهد. تنظیم زاویه گونیومتر باید با عدم قطعیت اندازه‌گیری کمتر از ۱ درجه انجام شود؛

- پرتو لیزر را طوری هدایت می کنیم که از موقعیت راس قرنیه چشم راست سردیس، در امتداد خط افقی عمود بر صفحه صورت الگوی سر عبور کند؛
- نکته: منبع لیزر و موقعیت آشکارساز قابل تعویض هستند.
- الگوی سر را در اطراف محور عمودی به سمت چپ می چرخانیم تا جایی که لبه عدسی یا محل نصب مانع از رسیدن نیمی از باریکه لیزر به موقعیت راس قرنیه شود. این میدان دید گیجگاهی است. زاویه را با نزدیک ترین درجه ثبت می کنیم؛
- این عمل را با چرخاندن الگوی سر به سمت راست برای ایجاد میدان دید وابسته به بینی<sup>۱</sup>، تکرار می کنیم؛
- الگوی سر را به حالت صفر درجه در حالت افقی برمی گردانیم. الگوی سر را به سمت پایین می چرخانیم تا میدان فوقانی (بالایی)<sup>۲</sup> ایجاد شود و برای ایجاد میدان تحتانی (پایینی)<sup>۳</sup> الگوی سر را به بالا می چرخانیم؛
- این کار را برای چشم چپ نیز تکرار می کنیم؛
- برای محافظی که دارای یک عدسی است تا هر دو چشم را بپوشاند، میدان سمت راست را باید به عنوان میدان گیجگاهی برای چشم راست اندازه گیری کنیم و میدان سمت چپ باید به عنوان میدان گیجگاهی برای چشم چپ اندازه گیری شود. میدان های فوقانی (بالایی) و تحتانی (پایینی) را می توانیم برای هر دو چشم اندازه گیری کنیم.

---

1- Nasal Field

2- Superior Field

3- Inferior Field

### ۳-۲-۹. گزارش آزمون

اندازه زاویه‌ای میدان‌های دید گیجگاهی، بینی، فوقانی و تحتانی هر عدسی نمونه آزمون را یادداشت و برای یک عدسی که هر دو چشم را می‌پوشاند، میدان‌های دید راست، چپ، فوقانی و تحتانی را ثبت می‌کنیم.

### ۳-۳-۳. آیین کار آزمون ارزیابی بصری مواد و کیفیت سطح عدسی‌ها - ISO18526-3

#### ۳-۳-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مواد و کیفیت سطح عدسی‌های محافظ بصورت بصری است.

#### ۳-۳-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۳-۳-۴. نام آزمون

ارزیابی بصری مواد و کیفیت سطح عدسی‌ها

طبق بند ۶-۶ استاندارد ISO18526-3

#### ۳-۳-۵. نام دستگاه آزمون


-

#### ۳-۳-۶. مواد و تجهیزات

##### تجهیزات

تجهیزات مناسب در شکل ۱ نشان داده شده است.

ابعاد به میلی‌متر

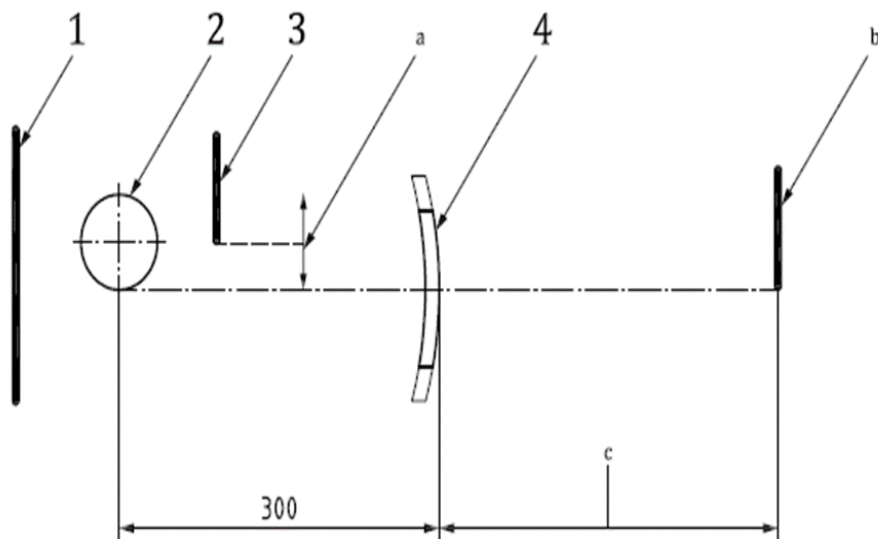

شکل ۱. آرایش تجهیزات برای ارزیابی کیفیت مواد و سطح (شکل ۱ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. پس زمینه مشکی مات (۱۵۰ میلی متر × ۳۶۰ میلی متر) محدود تنظیم؛  
a
۲. منبع نور خطی پراکنده  $\leq 400 \text{ lm}$  سطح چشم  
b
- ناظر (مشاهده گر) آموزش دیده؛ ۳. سایه یا ماسک مات قابل تنظیم؛  
c
- دید بدون مانع،  $\sim 400$  میلی متر؛

۴. نمونه آزمون متحرک.

مواد:

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۳-۳-۷ موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی مناسب باید استفاده گردد؛

۲. سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق باید در آزمایشگاه نصب و به صورت دوره‌ای بررسی شوند؛
  ۳. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند؛
  ۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
  ۵. خطرات احتمالی روش انجام آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی نموده و روش‌های مناسب مقابله با آنها را بیاموزید؛
  ۶. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
  ۷. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید؛
  ۸. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید؛
  ۹. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنند؛
- از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.
- ۳-۳-۸. روش آزمون**
- آزمون باید به شرح زیر انجام شود:
- کیفیت مواد و سطوح عدسی (های) نمونه آزمون را با بازرسی بصری با کمک تجهیزاتی مانند شکل ۱ ارزیابی می‌کنیم؛
- با استفاده از منبع نور خطی پراکنده عدسی را روشن می‌کنیم و با استفاده از ماسک سیاه مات قابل تنظیم، میزان روشنایی را تنظیم می‌کنیم؛

- به جز ناحیه حاشیه‌ای به عرض ۵ میلی‌متر در لبه عدسی وجود عیوبی (نواقص) را که احتمالاً بینایی را مختل می‌کنند ثبت می‌کنیم. نمونه‌هایی از عیوب عبارتند از: حباب‌ها، خراش‌ها، اینکلوزن‌ها، لکه‌های دوول، استریا، حفره‌ها، آثار کپک زدن، شست‌وشو، دانه‌ها، پوک شدن، پوسته پوسته شدن و موج دار شدن؛

نکته: یک روش جایگزین برای بازرسی در استفاده فعلی شامل یک شبکه روشن به عنوان پس‌زمینه برای مشاهده از طریق عدسی است که در فواصل مختلف از چشم نگه داشته می‌شود.

### ۳-۳-۹. گزارش آزمون

مطابق با استاندارد الزامات محصول، وجود عیوب را در ناحیه‌ای که باید بررسی شود، ثبت می‌کنیم.

### ۳-۳-۴. آیین کار آزمون جرم بالا برای محافظ‌های کامل - درجه حرارت شدید -

ISO18526-3

#### ۳-۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت محافظ در برابر ضربه پرتابه‌ای با جرم بالا<sup>۱</sup> که با سرعت متوسط در  $(23 \pm 5)$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

#### ۳-۴-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۴-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

## ۳-۴-۴. نام آزمون

آزمون محافظ‌های کامل چشم-آزمون جرم بالا برای محافظ‌های کامل<sup>۱</sup> - درجه حرارت

شدید (خیلی زیاد)

طبق بند ۷-۳-۳-۲ استاندارد ISO18526-3

## ۳-۴-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۴-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- الگوی سر به صورت افقی و رو به بالا نصب شده است. مواد نشانگر تماس را روی

الگوی سر در محل مشخص شده توسط استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول قرار

دهید. الگوی سر باید دارای سطحی با سختی  $(50 \pm 5)$  IRHD باشد.

نکته: مواد نشان دهنده تماس قابل قبول می‌تواند کاغذ کاربونی و کاغذ سفید چسبانده شده

به سطح سر، یا یک لایه نازک از خمیر تماس یا مواد مشابه با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر را

شامل باشد.

- پرتابه فولادی<sup>۲</sup>، دارای نوک مخروطی شکل که در استاندارد الزامات محصول مشخص

شده است. پرتابه ممکن است دارای نوک فولادی سخت شده باشد. برای حفظ

پیکربندی نوک و وزن پرتابه<sup>۳</sup> باید دقت شود.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

---

1- High Mass Test for Complete Protectors

2- Steel Projectile

3- Missile

## ۳-۴-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش مناسب استفاده کنند؛
۲. از عینک ایمنی مناسب استفاده کنند؛
۳. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم هستند؛
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند؛
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند؛
۶. همه افراد باید از محل جعبه کمک های اولیه آگاه باشند؛
۷. همه افراد باید از علائم و هشدارهای ایمنی آگاه باشند.

## ۳-۴-۸. روش آزمون

## آماده سازی نمونه آزمون

- الف. نمونه آزمون تا  $(55 \pm 2)$  درجه سانتی گراد گرم شده و حداقل یک ساعت در این دما نگهداری شود.
- ب. نمونه آزمون تا دمای  $(-5 \pm 2)$  درجه سانتی گراد خنک و حداقل یک ساعت در این دما نگهداری شود.
- در مواردی که دمای شدیدتر توسط سازنده مشخص شده باشد، دمای مناسب با دقت  $\pm 2$  درجه سانتی گراد باید جایگزین شرایط آزمون مربوط شود.
- ضربه (اصابت) باید در عرض ۳۰ ثانیه پس از حذف از شرایط دمایی اعمال شود.
- آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر در موقعیتی مطابق با استفاده معمولی قرار می‌دهیم و در صورت نصب سر بند، کشش سر بند را مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط سازنده تنظیم می‌کنیم.

- پرتابه فولادی باید در موقعیتی بر روی الگوی سر، نوک پایین و در ارتفاع آزمون مشخص شده نگه داشته شود. پرتابه ممکن است در سقوط خود با پرتاب شدن از طریق لوله‌ای که تا فاصله تقریباً ۱۸۰ میلی متری نمونه آزمایشی امتداد دارد، هدایت شود؛ اما نباید محدود به این روش شود.

یک نمونه آزمون جدید باید برای هر ضربه جداگانه و برای هر شرایط دمایی استفاده کنیم.

### ۳-۴-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا شکستگی، نفوذ یا جابه‌جایی عدسی رخ داده است یا اینکه آیا تماس نشان دهنده اختلال در ماده وجود دارد که نشانگر تماس نمونه آزمون با ناحیه محافظت شده باشد.

### ۳-۵. آیین کار آزمون جرم بالا برای محافظ‌های کامل - دمای معمولی محیط -

ISO18526-3

#### ۳-۵-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت محافظ در برابر ضربه پرتابه‌ای با جرم بالا<sup>۱</sup> که با سرعت متوسط در  $(5 \pm 23)$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

#### ۳-۵-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۵-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۵-۴. نام آزمون

آزمون محافظه های کامل چشم-آزمون جرم بالا برای محافظه های کامل<sup>۱</sup> - دمای معمولی

محیط

طبق بند ۷-۳-۳-۱ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۵-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۵-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- الگوی سر به صورت افقی و رو به بالا نصب شده است. مواد نشانگر تماس را روی

الگوی سر در محل مشخص شده توسط استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول قرار

دهید. الگوی سر باید دارای سطحی با سختی  $(50 \pm 5)$  IRHD باشد.

نکته: مواد نشان دهنده تماس قابل قبول، می تواند شامل کاغذ کاربونی و کاغذ سفید چسبانده

شده به سطح سر، یا یک لایه نازک از خمیر تماس یا مواد مشابه با ضخامت کمتر از ۰/۵

میلی متر باشد.

- پرتابه فولادی<sup>۲</sup>، دارای نوک مخروطی شکل که در استاندارد الزامات محصول مشخص

شده است. پرتابه ممکن است دارای نوک فولادی سخت شده باشد. برای حفظ

پیکربندی نوک و وزن پرتابه<sup>۳</sup> باید دقت شود.

1- High Mass Test for Complete Protectors

2- Steel Projectile

3- Missile

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۵-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی مناسب استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید.

## ۳-۵-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر در موقعیتی مطابق با استفاده معمولی قرار می‌دهیم و در صورت نصب سر بند، کشش سر بند را مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط سازنده تنظیم می‌کنیم.
- پرتابه فولادی باید در موقعیتی بر روی الگوی، نوک پایین و در ارتفاع آزمون مشخص شده نگه داشته شود. پرتابه ممکن است در سقوط خود با پرتاب شدن از طریق لوله‌ای که تا فاصله تقریباً ۱۸۰ میلی متری نمونه آزمایشی امتداد دارد هدایت شود؛ اما نباید محدود به این روش شود.

یک نمونه آزمون جدید باید برای هر ضربه جداگانه و برای هر شرایط دمایی استفاده کنیم.

**۳-۵-۹. گزارش آزمون**

گزارش می‌دهیم که آیا شکستگی، نفوذ یا جابه‌جایی عدسی رخ داده است یا اینکه تماس نشان دهنده اختلال در ماده وجود دارد که نشانگر تماس نمونه آزمون با ناحیه محافظت شده باشد.

**۳-۶-۳. آیین کار آزمون سقوط گلوله برای محافظ‌های کامل - 3-ISO18526****۳-۶-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت در برابر شکستگی عدسی بر اثر سقوط گلوله فولادی می‌باشد.

**۳-۶-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۳-۶-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۶-۴. نام آزمون**

آزمون محافظ‌های کامل چشم - آزمون سقوط گلوله برای محافظ‌های کامل

طبق بند ۷-۳-۱ استاندارد 3-ISO18526

**۳-۶-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۶-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

- الگوی سر، به صورت افقی، رو به بالا و همچنین موقعیت‌های تعریف شده در استاندارد

الزامات قابل کاربرد نصب شده است. الگوی سر باید دارای سطحی با سختی  $(50 \pm 5)$

IRHD باشد.

- گلوله فولادی، با قطر، وزن و ارتفاع سقوط برگرفته از استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد (جدول ۱).

- لوله راهنما، از تجهیزات آزمون سقوط گلوله

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۳-۶-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه‌دارید.
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

#### ۳-۶-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را حداقل به مدت یک ساعت در دمای مورد نیاز قرار می‌دهیم. اصابت (ضربه)<sup>۱</sup> (ضربه)<sup>۱</sup> باید در ۶۰ ثانیه پس از شرایط دمایی اعمال شود.
- نمونه آزمون را روی یک الگوی سر با اندازه مناسب نصب می‌کنیم و در صورت ارائه اطلاعات توسط سازنده مطابق با این اطلاعات، آن را برای تناسب ایمن تنظیم می‌کنیم.

- یک گلوله فولادی با قطر و وزن مشخص را در حالت سقوط آزاد از ارتفاع مشخص شده (جدول ۱) روی سطح جلوی نمونه آزمون می اندازیم. گلوله باید در دایره‌ای به قطر ۱۶ میلی‌متر در مرکز چارچوب مشخص شده نمونه آزمون برخورد کند. گلوله را می‌توان در زمان سقوط با انداختن از طریق لوله‌ای که تا حدود ۱۰۰ میلی‌متر از نمونه آزمون فاصله دارد هدایت کرد؛ اما نباید به این روش محدود شویم.

جدول ۱. خلاصه سطوح عملکرد مکانیکی (جدول ۲ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

عینک آفتابی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	نیرو (نیوتن)	روش					
حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	یار استاتیکی					
آزمون های رها کردن گلوله					آزمون های بالستیک				
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۱	توپ	۱۶	۱۶	۱/۲۷	استحکام سطح ۳	توپ	۶	۰/۸۶	۴۵
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۳	۱/۲۷					
تعلی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
Basic impact	توپ	۲۵/۴	۶۶/۸	۱/۲۷	Impact level C	توپ	۶	۰/۸۶	۴۵
					Impact level D	توپ	۶	۰/۸۶	۸۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	Impact level E	توپ	۶	۰/۸۶	۱۲۰
فیلترهای جویشکاری									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	نیرو (نیوتن)	روش					
حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	یار استاتیکی					
ورزشی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۳	۱/۲۷	اسکواتس	yellow dot ball	۴۰	۲۴	۴۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	راکتبال و اسکواتس ۵۷	توپ	۵۷/۳	۳۹/۲	۴۰
تکته: همه مقادیر در این جدول اسمی هستند. استاندارد مورد نیاز محصول قابل اجرا برای رواداری های مشخص شده را ببینید.									

**۳-۶-۹. گزارش آزمون**

گزارش می کنیم که آیا شکستگی عدسی، محفظه عدسی یا شکستگی قاب، شکست حفاظت جانبی و/یا جابه جایی محافظ رخ داده است یا خیر.

**۳-۷. آیین کار آزمون سقوط شیلدهای جوشکاری - ISO18526-3****۳-۷-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت شیلد جوشکاری است.

**۳-۷-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۳-۷-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

**۳-۷-۴. نام آزمون**

آزمون سقوط شیلدهای جوشکاری

طبق بند ۱۰-۲ استاندارد ISO18526-3:2020

**۳-۷-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۷-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

- صفحه فولادی صاف، این ورق نباید ابعادی کمتر از (۱۰ × ۵۰۰ × ۵۰۰) میلی متر داشته باشد.

- وسایل آویزان کردن کلاه جوشکاری!

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۷-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده گردد.
۲. از دستکش ایمنی استفاده گردد.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۵. مسیره‌های تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

## ۳-۷-۸. روش آزمون

## آماده سازی نمونه‌های آزمون

تعداد نمونه آزمون مورد نیاز باید به ترتیب به  $(120 \text{ min } +30 \text{ min }_0)$  مدت در دمای  $(-5 \pm 2)$  درجه سانتی‌گراد و  $(80 \pm 2)$  درجه سانتی‌گراد آماده سازی شوند.

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را از کابینت آماده سازی<sup>۱</sup> خارج و آن را از لبه بالایی آویزان می‌کنیم.
- ارتفاع پایین‌ترین نقطه نمونه آزمون را روی  $(1/50 \pm 0/01)$  متر بالای صفحه فولادی تنظیم می‌کنیم.

- نمونه آزمون را در مدت ۱۰ ثانیه پس از خارج کردن از کابینت آماده سازی روی صفحه

می‌ریزیم.

- بلافاصله پس از ریزش، نمونه آزمون به مدت حداقل ۳۰ دقیقه مجدداً آماده سازی می شود.

- این روش را تکرار می کنیم تا ۳ رها سازی کامل شود.

- آزمون نفوذ نور را تکرار می کنیم.

### روش اجرای آزمون نفوذ نور

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را با یک فیلتر توصیه شده نصب می کنیم و آن را مستقیماً در مقابل منبع نور

با حداقل خروجی ۱۲۰۰ لومن (lm) قرار می دهیم، به طوری که سطح جلویی آن رو به منبع نور باشد.

- نمونه آزمون را طوری قرار می دهیم که مرکز منبع نور ( $10 \pm 50.0$ ) میلی متر، روی یک

محور عمود بر هم، از مرکز عدسی فاصله داشته باشد.

نمونه آزمون را  $20 \pm 5$  درجه به بالا و پایین و سپس  $45 \pm 5$  درجه

به چپ و راست می چرخانیم؛ در حالی که داخل نمونه آزمون را مشاهده می کنیم، در هر دو حالت از موقعیت مستقیم جلو شروع می کنیم.

### ۳-۲-۹. گزارش آزمون

هرگونه تغییر شکل یا آسیب دائمی به شیلد جوشکاری را باید ثبت و گزارش کنیم که آیا

شیلد جوشکاری همچنان نیاز به نفوذ نور را برآورده می کند، یا خیر.

### ۳-۸. آیین کار آزمون سقوط گلوله برای عدسی های نصب نشده - ISO18526-3

#### ۳-۸-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور نشان دادن مقاومت عدسی در برابر شکستگی در اثر یک گلوله فولادی با

قطر اسمی مشخص می‌باشد. این گلوله از فاصله مشخصی روی عدسی که روی یک پایه سفت و محکم قرار دارد سقوط می‌کند.

### ۲-۸-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۳-۸-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

### ۴-۸-۳. نام آزمون

آزمون مکانیکی - آزمون سقوط گلوله برای عدسی‌های نصب نشده

از سری آزمون عدسی‌های نصب نشده

طبق بند ۷-۲-۲ استاندارد ISO18526-3:2020

### ۵-۸-۳. نام دستگاه آزمون

-

### ۶-۸-۳. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات


- لوله نگه دارنده و بلوک آزمون (شکل ۱ را ببینید)

بلوک آزمون باید از فولاد ساخته شده و برای اکثر عدسی‌ها، قابل استفاده باشد. با این حال،

اگر قطر عدسی از ۳۲/۰ میلی‌متر کمتر باشد، می‌توان از یک نگه دارنده جایگزین استفاده کرد

که قطر خارجی آن برابر کوچک‌ترین قطر عدسی یا کمتر از آن باشد.

ابعاد به میلی متر

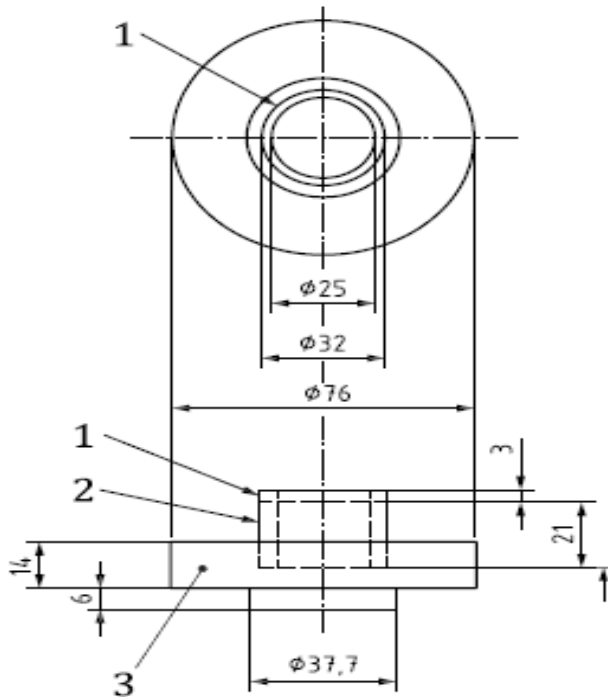

شکل ۱. لوله پشتیبانی و بلوک آزمون برای آزمون سقوط گلوله (شکل ۹ از استاندارد ISO 18526-3:2020) راهنما:

۱. واشر الاستومری؛

۲. لوله نگه دارنده؛

۳. بلوک آزمون.

نکته ۱: می توان لوله نگه دارنده را برای قرار دادن سطوح نمونه آزمون با سطوح غیر کروی

اصلاح کرد؛

نکته ۲: بلوک آزمون باید در صفحه پایه توضیح داده شده در شکل ۱۰ قرار داده شود.

- واشر الاستومری، با سختی  $(40 \pm 5)$  IRHD

این واشر باید به طور ایمن به لوله نگه دارنده که باید از مواد سفت و سختی ساخته شده باشد؛ متصل شود. تغییر لوله نگه دارنده ممکن است برای قرار دادن سطوح غیر کروی عدسی انجام شود. ضخامت نامی واشر الاستومری ۳/۲ میلی متر است.


- صفحه پایه ۱ (شکل ۲)، ساخته شده از فولاد

- گلوله فولادی

قطر و وزن گلوله فولادی و ارتفاع سقوط باید از استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد گرفته

شود. جدول ۲ را نیز ببینید.

ابعاد به میلی متر

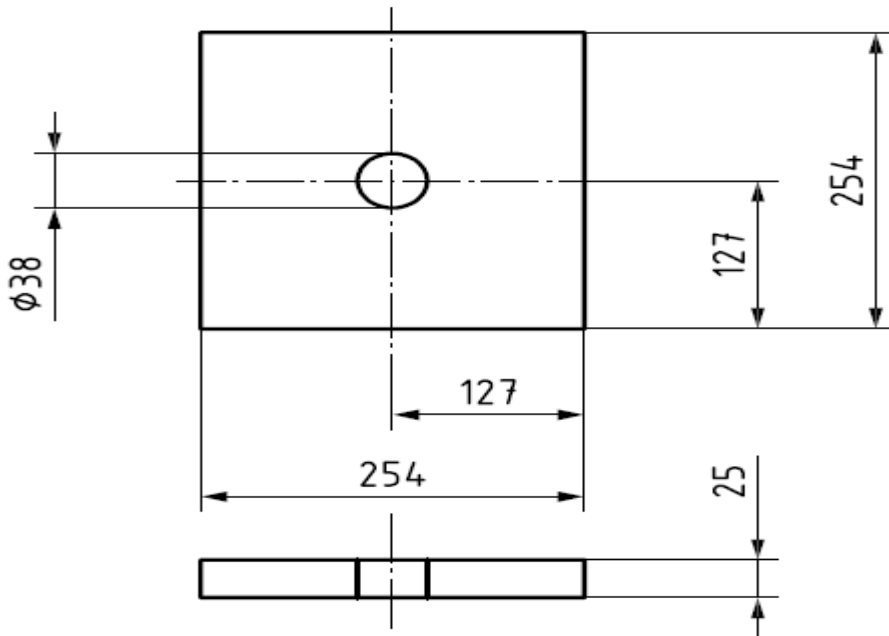

شکل ۲. صفحه پایه برای تجهیزات سقوط گلوله (شکل ۱۰ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۳-۸-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم هستند.
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۸-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را حداقل به مدت یک ساعت در دمای مورد نیاز حرارت می دهیم. ضربه ۱ را در ۶۰ ثانیه پس از شرایط دمایی اعمال می کنیم.
- نمونه آزمون را با سطح جلویی آن در بالاترین سطح و توسط لوله پشتیبانی آزمون می کنیم.
- یک گلوله فولادی با قطر و وزن مشخص را در حالت سقوط آزاد از ارتفاع مشخص شده روی سطح جلوی نمونه آزمون می اندازیم. گلوله باید در دایره ای به قطر ۱۶ میلی متر در مرکز چارچوب شده نمونه آزمون برخورد کند. گلوله را می توانیم در زمان سقوط با انداختن از طریق لوله ای که تا حدود ۱۰۰ میلی متر از نمونه آزمون فاصله دارد، هدایت کرد؛ اما نباید به این روش محدود شویم.

جدول ۱. خلاصه سطوح عملکرد مکانیکی (جدول ۲ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

عینک آفتابی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	تیرو (نیوتن)	روش					
حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	بار استاتیکی					
آزمون های رها کردن گلوله					آزمون های بالستیک				
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۱	توپ	۱۶	۱۶	۱/۲۷	استحکام سطح ۳	توپ	۶	۰/۱۸۶	۴۵
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۲	۱/۲۷					
تغلی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
Basic impact	توپ	۲۵/۴	۶۶/۸	۱/۲۷	Impact level C	توپ	۶	۰/۱۸۶	۴۵
					Impact level D	توپ	۶	۰/۱۸۶	۸۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	Impact level E	توپ	۶	۰/۱۸۶	۱۲۰
فیلترهای جوشکاری									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	تیرو (نیوتن)	روش					
حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	بار استاتیکی					
ورزشی									
رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلیمتر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۲	۱/۲۷	اسکواتس	yellow dot ball	۴۰	۲۴	۴۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	راکتبال و اسکواتس ۵۷	توپ	۵۷/۳	۳۹/۲	۴۰
تکنه: همه مقادیر در این جدول اسمی هستند. استاندارد مورد نیاز محصول قابل اجرا برای رواداری های مشخص شده را ببینید.									

## ۳-۸-۹. گزارش آزمون

گزارش می کنیم که آیا شکستگی عدسی رخ می دهد، یا خیر.

## ۳-۹. آیین کار آزمون ضربه پرتابه ای برای محافظ های کامل-درجه حرارت

شدید-ISO18526-3

## ۳-۹-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت یا عدم مقاومت محافظ در برابر ضربه گلوله می باشد.

## ۳-۹-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۹-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۹-۴. نام آزمون

آزمون محافظ های کامل چشم- آزمون ضربه پرتابه ای برای محافظ های کامل-درجه حرارت

شدید

طبق بند ۷-۳-۲-۲ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۹-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۹-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- الگوی سر

سردیس باید دارای سطحی با سختی  $(50 \pm 5)$  IRHD باشد.

- تجهیزات نیروی محرکه<sup>۱</sup>

تجهیزات باید بتواند سرعت یک گلوله فلزی با حداقل جرم ۰/۸۶ گرم و قطر اسمی ۶ میلی‌متر را به سرعت‌های مشخص با حداکثر سرعت ۱۲۰ متر بر ثانیه برساند. برای آزمون محافظ‌های چشم ورزشی، تجهیزات باید بتواند پرتابه‌ای مانند توپ اسکواش یا توپ راکت‌بال را به سرعت‌های مشخص تا  $(\pm 0/5) (40/0)$  متر بر ثانیه برساند.

نکته ۱. این تجهیزات معمولاً از یک لوله یا استوانه<sup>۲</sup> با طول کافی برای اطمینان از تکرار پذیری سرعت خروجی گلوله تشکیل شده است. با مکانیسم پرتابی<sup>۳</sup> یا بارگیری، اطمینان حاصل می‌شود که گلوله در موقعیت مشخصی نسبت به لوله یا انتهای استوانه قرار دارد و از فتر یا گاز فشرده برای ایجاد نیروی محرکه استفاده می‌شود.

نکته ۲. طول لوله برای اطمینان از دستیابی به سرعت مورد نیاز برای گلوله انتخاب می‌شود. انتهای استوانه یا لوله باید در برابر کمانه زدن<sup>۴</sup> محافظت شود. این تجهیزات همچنین شامل وسیله‌ای برای کالیبراسیون یا اندازه‌گیری سرعت خروج گلوله می‌باشند. به دلیل سرعت و فواصل انتخاب شده، یک زمان سنج برای ثبت در مضرب‌هایی که بیش از ۱۰ میکروثانیه نباشد، مورد نیاز است. اندازه‌گیری سرعت باید تا حد امکان نزدیک به نقطه برخورد باشد. فاصله بین اجزای حسگر نباید از ۱۵۰ میلی‌متر تجاوز کند.

نکته ۳. برای اندازه‌گیری زمان، روشی با استفاده از یک تایمر الکترونیکی که توسط سلول‌های فوتوالکتریک از طریق تقویت‌کننده‌ها کار می‌کند؛ مناسب تشخیص داده شده است.

- 
- 1- Propulsion Apparatus
  - 2- Barrel
  - 3- Breech
  - 4- Ricochets

- ناحیه اطراف نمونه آزمایش، الگوی سر و استوانه یا لوله باید محصور شود.

#### مواد

- مواد نشانگر

#### ۳-۹-۷. موارد ایمنی

۱. از محافظ صورت مناسب استفاده کنند.
۲. از دستکش ایمنی مناسب استفاده کنند.
۳. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید.
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.
۶. پیش از آزمایش از محصور بودن ناحیه اطراف الگوی سر و استوانه یا لوله اطمینان حاصل کنند.
۷. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم هستند.
۸. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۹. در صورت استفاده از گاز فشرده باید برگه اطلاعات ایمنی مربوط به گاز تهیه گردد.
۱۰. در صورت استفاده از گاز فشرده باید ایمنی مربوط (ایمنی حمل، ایمنی نگهداری و ...) به گاز مورد استفاده در نظر گرفته شود.

## ۳-۹-۸. روش آزمون

## آماده سازی نمونه آزمون

الف) نمونه آزمون تا  $(55 \pm 2)$  درجه سانتی‌گراد گرم شده و حداقل یک ساعت در این دما نگهداری شود.

ب) نمونه آزمون تا دمای  $(-5 \pm 2)$  درجه سانتی‌گراد خنک شود و حداقل یک ساعت در این دما نگهداری شود.

اگر دماهای شدید دیگری توسط استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد مشخص شده یا توسط سازنده ادعا شده باشد، این دماها باید جایگزین شوند. ضربه (اصابت)<sup>۱</sup> باید در عرض ۳۰ ثانیه پس از حذف از شرایط دمایی اعمال شود.

## روش اجرا:

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- مواد نشانگر تماس را روی الگوی سر در محل مشخص شده توسط استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد قرار می‌دهیم.

نکته: مواد نشانگر تماس قابل قبول می‌تواند کاغذ کاربونی و کاغذ سفید چسبانده شده به سطح الگوی سر، یا یک لایه نازک از خمیر تماس یا مواد مشابه با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر را شامل باشد.

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر در موقعیتی که مطابق با استفاده معمولی است (وضعیت استفاده) قرار می‌دهیم و در صورت نصب، کشش سربند را با توجه به اطلاعاتی که سازنده ارائه می‌کند، تنظیم می‌کنیم.

- نمونه آزمون/مجموعه الگوی سر را در مقابل تجهیزات نیروی محرکه قرار می دهیم، در حالی که نقطه برخورد از انتهای خروجی تجهیزات سنجش سرعت بیش از ۲۵۰ میلی متر نباشد.  
- گلوله را با سرعت مشخص شده در استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد در نقاط برخورد مشخص شده پرتاب می کنیم. دمای محیط باید  $(23 \pm 5)$  درجه سانتی گراد باشد.

### ۳-۹-۹. گزارش آزمون

گزارش می دهیم که آیا شکستگی عدسی، نفوذ، جابه جایی یا تماس با ناحیه ای که باید محافظت شود برای هر شرایط دمایی رخ می دهد یا خیر.

۳-۱۰-۱۰. آیین کار آزمون ضربه پرتابه ای برای محافظ های کامل - دمای معمولی محیط -  
ISO18526-3  
۳-۱۰-۱۰.۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت یا عدم مقاومت محافظ در برابر ضربه گلوله می باشد.

### ۳-۱۰-۱۰.۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

### ۳-۱۰-۱۰.۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

### ۳-۱۰-۱۰.۴. نام آزمون

آزمون محافظ های کامل چشم - آزمون ضربه پرتابه ای برای محافظ های کامل - دمای

معمولی محیط طبق بند ۷-۳-۲-۱ استاندارد ISO18526-3

### ۳-۱۰-۱۰.۵. نام دستگاه آزمون

-

### ۳-۱۰-۱۰.۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- الگوی سر

سرديس بايد داراي سطحي با سختي  $(5 \pm 5)$  IRHD باشد.

- تجهيزات نيروي محرکه<sup>۱</sup>

تجهيزات بايد بتواند سرعت يك گلوله فلزي با حداقل جرم  $0.186$  گرم و قطر اسمي  $6$  ميلي متر را به سرعت هاي مشخص با حداكثر سرعت  $120$  متر بر ثانيه برساند. براي آزمون محافظ هاي چشم ورزشي، تجهيزات بايد بتواند پرتابه اي مانند توپ اسكواش يا توپ راکت بال را به سرعت هاي مشخص تا  $(5 \pm 0.4)$  متر بر ثانيه برساند.

نکته ۱. اين تجهيزات معمولاً از يك لوله يا استوانه با طول كافي براي اطمينان از تكرر پذيري سرعت خروجي گلوله تشكيل شده است. با مكانيسم پرتابي يا بارگيري اطمينان حاصل مي شود كه گلوله در موقعيت مشخصي نسبت به لوله يا انتهاي استوانه قرار دارد و از فتر يا گاز فشرده براي ايجاد نيروي محرکه استفاده مي شود.

نکته ۲. طول لوله براي اطمينان از دستيابي به سرعت مورد نياز براي گلوله انتخاب مي شود. انتهاي استوانه يا لوله بايد در برابر كمانه زدن محافظت شود. اين تجهيزات همچنين وسيله اي براي كالبراسيون يا اندازه گيري سرعت خروج گلوله را شامل مي باشند. به دليل سرعت و فواصل انتخاب شده، يك زمان سنج براي ثبت در مضرب هايي كه بيش از  $10$  ميكروثانيه نباشد، مورد نياز است. اندازه گيري سرعت بايد تا حد امكان به نقطه برخورد نزديك باشد. فاصله بين اجزاي حسگر نبايد از  $150$  ميلي متر تجاوز كند.

نکته ۳. براي اندازه گيري زمان، روشي با استفاده از يك تايمر الكترونيكي كه توسط سلول هاي فوتوالكترريك از طريق تقويت كننده ها كار مي كند، مناسب تشخيص داده شده است.

- ناحيه اطراف نمونه آزمائش، الكوي سر و استوانه يا لوله بايد محصور شود.

## مواد

مواد نشانگر.

## ۳-۱۰-۷. موارد ایمنی

۱. از محافظ صورت استفاده کنند.
۲. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۳. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.
۶. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم هستند.
۷. در صورت استفاده از گاز فشرده باید برگه اطلاعات ایمنی مربوط به گاز تهیه گردد.
۸. در صورت استفاده از گاز فشرده باید ایمنی مربوط (ایمنی حمل، ایمنی نگهداری و ...) به گاز مورد استفاده در نظر گرفته شود.

## ۳-۱۰-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- مواد نشانگر تماس را روی الگوی سر در محل مشخص شده توسط استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد قرار می دهیم.

نکته: مواد نشانگر تماس قابل قبول می تواند کاغذ کاربونی و کاغذ سفید چسبانده شده به سطح سردیس، یا یک لایه نازک از خمیر تماس یا مواد مشابه با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی متر شامل باشد.

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر در موقعیتی که مطابق با استفاده معمولی است (وضعیت استفاده) قرار می‌دهیم و در صورت نصب، کشش سربند را با توجه به اطلاعاتی که سازنده ارائه می‌کند تنظیم می‌کنیم.
- نمونه آزمون/مجموعه الگوی سر را در مقابل تجهیزات نیروی محرکه قرار می‌دهیم، در حالی که نقطه برخورد از انتهای خروجی تجهیزات سنجش سرعت بیش از ۲۵۰ میلی‌متر نباشد.
- گلوله را با سرعت مشخص شده در استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد در نقاط برخورد مشخص شده پرتاب می‌کنیم. دمای محیط باید  $(23 \pm 5)$  درجه سانتی‌گراد باشد.

### ۳-۱۰-۹. گزارش آزمون

- گزارش می‌دهیم که آیا شکستگی یا تغییر شکل عدسی، خرابی محفظه یا قاب عدسی و/یا خرابی حفاظت جانبی رخ داده است، یا خیر و آیا تماس نشان دهنده اختلال در ماده وجود دارد که نشان دهد نمونه آزمون با ناحیه محافظت‌شده تماس داشته است.

### ۳-۱۱-۱۱. اطلاعاتی که باید توسط سازنده ارائه شود - ISO18526-3

#### ۳-۱۱-۱۱-۱. هدف

- هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی تطابق اطلاعات ارائه شده روی بسته بندی با الزامات استاندارد محصول است.

#### ۳-۱۱-۱۱-۲. دامنه شمول

- کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۱۱-۱۱-۳. مراجع

- ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۱۱-۴. نام آزمون**

اطلاعاتی که باید توسط سازنده ارائه شود.

طبق بند ۹ استاندارد ISO18526-3:2020

**۳-۱۱-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۱۱-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

**مواد**

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

**۳-۱۱-۷. موارد ایمنی**

۱. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۲. وسایل مورد نیاز آزمایش را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنید.
۳. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

**۳-۱۱-۸. روش آزمون**

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- بسته بندی و درج بسته بندی ارائه شده به همراه نمونه آزمون توسط سازنده را بررسی

می کنیم.

**۳-۱۱-۹. گزارش آزمون**

گزارش می کنیم که آیا اطلاعاتی که باید توسط سازنده ارائه شود مطابق با استاندارد مورد

نیاز محصول است یا خیر.

### ۱۲-۳. آیین کار آزمون تعداد روزنه‌ها در یک محافظ توری - ISO18526-3

#### ۱-۱۲-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از لحاظ وجود تعداد روزنه در هر سانتی متر مربع در محافظ‌های توری (یا محافظ‌های از نوع توری) می‌باشد.

#### ۲-۱۲-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۱۲-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۴-۱۲-۳. نام آزمون

روش‌های اضافی آزمون برای محافظ‌های از نوع توری - تعداد روزنه‌ها در یک توری

طبق بند ۱۱-۱ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۵-۱۲-۳. نام دستگاه آزمون

-

#### ۶-۱۲-۳. مواد و تجهیزات

##### تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

##### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۷-۱۲-۳. موارد ایمنی

۱. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه‌دارید.

۲. وسایل مورد نیاز آزمایش را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و

تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنید.

۳. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنید.

### ۳-۱۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- یک روزنه مربعی با مساحت شناخته شده برحسب سانتی متر مربع را روی هر موقعیت اسمی مردمک نمونه آزمون قرار می دهیم. پس از تراز کردن دو لبه مجاور مربع با لبه های روزنه های توری، با بزرگنمایی اسمی  $\times 4$ ، تعداد کل روزنه در توری که در روزنه مربع قابل مشاهده است، را می شماریم.

- این کار را برای حداقل ۴ موقعیت دیگر اطراف مردمک در ناحیه محافظ جلوی هر چشم تکرار می کنیم.

### ۳-۱۲-۹. گزارش آزمون

تعداد روزنه ها در هر سانتی متر مربع را در هر موقعیت گزارش می کنیم.

### ۳-۱۳. آیین کار آزمون تماس با قسمت های فلزی ISO18526-3.

#### ۳-۱۳-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی عدم تماس قسمت های فلزی محافظ توری با سر یا صورت پوشنده می باشد.

#### ۳-۱۳-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۱۳-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

**۳-۱۳-۴. نام آزمون**

روش‌های اضافی آزمون برای محافظ‌های توری - تماس با قسمت‌های فلزی

طبق بند ۱۱-۲ استاندارد ISO18526-3

**۳-۱۳-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۱۳-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

**مواد**

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

**۳-۱۳-۷. موارد ایمنی**

۱. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۲. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنید.
۳. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنید.

**۳-۱۳-۸. روش آزمون**

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه کامل آزمون را در وضعیت استفاده<sup>۱</sup> روی الگوی سر قرار می‌دهیم.
- نقاط تماس بین قطعات فلزی محافظ توری و الگوی سر را بررسی می‌کنیم.

**۳-۱۳-۹. گزارش آزمون**

مکان‌هایی را گزارش می‌کنیم که قطعات فلزی نمونه آزمون با سطح الگوی سر در تماس

هستند.

## ۳-۱۴. حداقل استحکام عدسی های نصب نشده (آزمون بار استاتیکی) -

ISO18526-3

## ۳-۱۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی استحکام نمونه آزمون هنگامی که یک بار استاتیکی ( $100 \pm 2$ ) نیوتن بر روی سطح جلویی آن اعمال می شود.

## ۳-۱۴-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۱۴-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

## ۳-۱۴-۴. نام آزمون

آزمون مکانیکی - حداقل استحکام عدسی های نصب نشده (آزمون بار استاتیکی)

از سری آزمون عدسی های نصب نشده

طبق بند ۷-۲-۱ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۱۴-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۱۴-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- گلوله فولادی (شکل ۱) با قطر اسمی ۲۲ میلی متر به انتهای پایین لوله ای به طول

اسمی ۷۰ میلی متر بسته می شود. لوله یک جرم بارگذاری را حمل می کند به طوری که

نیروی اعمال شده به نمونه آزمون ( $100 \pm 2$ ) نیوتن است.

- نگه دارنده نمونه و حلقه های نگه دارنده الاستومری<sup>۱</sup>

1- Specimen Support and Elastomer Supporting Rings

متشکل از یک صفحه (نگه دارنده فولادی و یک حلقه فشاری) سطح بالایی صفحه نگاه دارنده فولادی و سطح پایینی حلقه فشاری هر کدام با یک حلقه لاستیکی سیلیکونی دایره‌ای IRHD (۴۰±۵) با قطر داخلی (۳۵/۰±۰/۱) میلی‌متر و سطح مقطع اسمی (۳×۳) میلی‌متر محکم شده است.

- واسطه‌های تطابقی<sup>۲</sup>


باید در صورتی استفاده شوند که نمونه آزمون دارای ابعاد کافی به منظور نگهداری تمام پیرامون آن وجود نداشته باشد.

- حلقه فشاری<sup>۲</sup> با جرم (۲۵۰ ± ۵) گرم

با وزن خود، حلقه نگاه دارنده الاستومری را روی سطح بالایی نمونه آزمون فشار می‌دهد. نکته: مواد نشانگر تماس قابل قبول می‌تواند کاغذ کربن<sup>۳</sup> و کاغذ سفید چسبانده شده به صفحه فولادی نگاه دارنده یا یک لایه نازک از خمیر تماس یا مواد مشابه با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلی‌متر را شامل باشد.

ابعاد به میلی‌متر

- 
- 1- International Rubber Hardness Degree
  - 2- Adaptor Sleeves
  - 3- Pressure Ring
  - 4- Carbon Paper

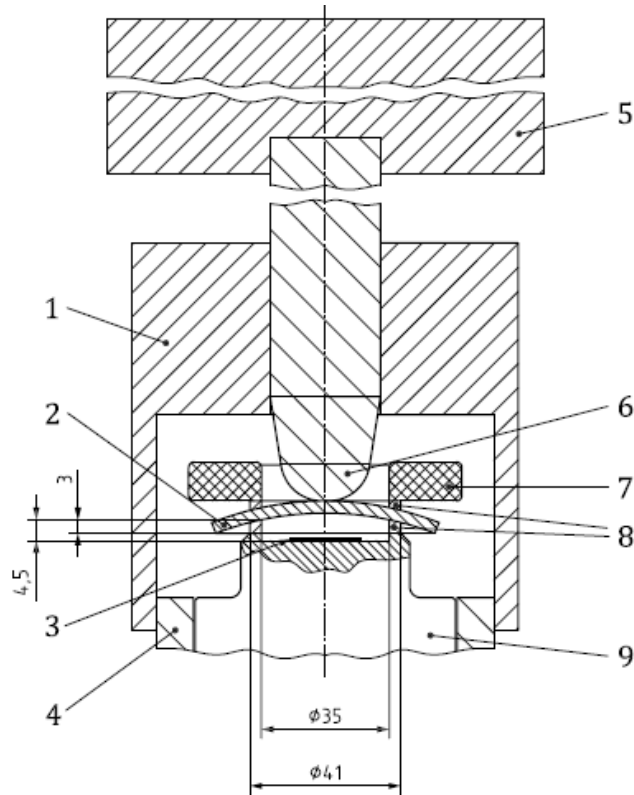

شکل ۸. تجهیزات برای آزمون حداقل استحکام (تغییر شکل بار استاتیکی)

(شکل ۷ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۶. گلوله فولادی؛

۱. بلوک راهنما؛

۷. حلقه فشار؛

۲. نمونه آزمون (می تواند به شکل منحنی

باشد)؛

۸. حلقه نگه دارنده الاستومری؛

۳. کاغذ کاربن روی کاغذ سفید یا مواد مشابه

نشانگر تماس؛

۹. پایه استیل<sup>۲</sup>.

۴. حلقه مرکزی<sup>۱</sup>؛

۵. جرم بارگیری؛

#### مواد

- مواد نشانگر تماس<sup>۳</sup>، بر روی صفحه فولادی نگه دارنده در حفره‌ای به عمق ۱/۵ میلی‌متر قرار می‌گیرد.

#### ۳-۱۴-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی مناسب باید استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه‌دارید.
۶. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنند.
۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

#### ۳-۱۴-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- 
- 1- Centering Ring
  - 2- Steel Base
  - 3- Contact Indicating Material

- محور عمودی مرکزی لوله بارگیری<sup>۱</sup> را با محور تکیه گاه نمونه آزمون تراز می کنیم.

- نمونه آزمون را روی حلقه نگه دارنده با سطح عقبی رو به پایین و حلقه فشاری را روی نمونه آزمون قرار می دهیم. عدسی های منحنی شکل، با دو سطحی که به صورت استوانه ای یا حلقوی (چنبره ای)<sup>۲</sup>، سطح بالایی پایه فولادی ممکن است منحنی شود تا با سطح نمونه آزمون مطابقت داشته باشد و حلقه نگه دارنده ممکن است خم شود تا مطابقت ایجاد شود. ابعاد ۳/۰ میلی متر و ۴/۵ میلی متر باید به ترتیب برای فاصله عمودی بین پایین ترین نقطه نمونه آزمون که بر روی حلقه نگه دارنده قرار دارد و صفحه نگه دارنده فولادی و سطح بالایی ماده نشانگر تماس اعمال شود.

- موقعیت نمونه آزمون را طوری تنظیم می کنیم که محور حلقه فشاری از مرکز چارچوب شده<sup>۲</sup> نمونه آزمون عبور کند.

- جرم بارگذاری را روی نمونه آزمون با سرعتی که بیش از ۴۰۰ میلی متر در دقیقه نباشد پایین می آوریم. نیروی  $N (2 \pm 100)$  برای  $(2 \pm 10)$  ثانیه حفظ می شود.

- سپس جرم بارگیری را بر می داریم.

جدول ۱. خلاصه سطوح عملکرد مکانیکی (جدول ۲ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

عینک آفتابی									
رده	شکل	قطر (میلی متر )	نیرو (نیوتن )	روش					

1- Loading Tube

2- Toroidal

3- Boxed Centre

حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	بار استاتی کی					
آزمون های رها کردن توپ					آزمون های بالستیک				
رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۱	توپ	۱۶	۱۶	۱/۲۷	استحکام سطح ۳	توپ	۶	۱۸۶۰	۴۵
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۳	۱/۲۷					
شغلی									
رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	سرعت (متر بر ثانیه)
Basic impact	توپ	۲۵/۴	۶۶/۸	۱/۲۷	Impact level C	توپ	۶	۱۸۶۰	۴۵
					Impact level D	توپ	۶	۱۸۶۰	۸۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	Impact	توپ	۶	۱۸۶۰	۱۲۰

level E									
فیلترهای جوشکاری									
رده	شکل	قطر (میلی متر)	نیرو (نیوتن)	روش					
حداقل استحکام	توپ وزن دار	۲۲	۱۰۰	بار استاتی کی					
ورزشی									
رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	ارتفاع رها کردن (متر)	رده	شکل	قطر (میلی متر)	جرم (گرم)	سرع ت (متر بر ثانیه)
استحکام سطح ۲	توپ	۲۲	۴۳	۱/۲۷	اسکواش	yellow dot ball	۴۰	۲۴	۴۰
High Mass	مخروط		۵۰۰	۱/۲۷	راکتبال و اسکواش ۵۷	توپ	۵۷/۳	۳/۲ ۹	۴۰
نکته: همه مقادیر در این جدول اسمی هستند. استاندارد مورد نیاز محصول قابل اجرا برای رواداری های مشخص شده را ببینید.									

### ۳-۱۴-۹. گزارش آزمون

گزارش می کنیم که آیا نمونه آزمون شکسته و/یا تماس نشان دهنده اختلال ماده وجود دارد

یا نه.

### ۱۵-۳. آیین کار آزمون حفاظت در برابر گازها و گرد و غبار ریز - ISO18526-3

#### ۱۵-۳.۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین توانایی محافظ در جلوگیری از رسیدن ذرات ریز گرد و غبار به چشم استفاده کننده در نظر گرفته شده است. هدف این آزمون، ارزیابی تناسب محافظ با صورت استفاده کننده نیست.

#### ۱۵-۳.۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۱۵-۳.۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

#### ۱۵-۳.۴. نام آزمون

حفاظت در برابر گازها و گرد و غبار ریز<sup>۱</sup>

طبق بند ۶-۱۵ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۱۵-۳.۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۱۵-۳.۶. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات

- محفظه گاز محصور و غیر قابل نفوذ، با شیشه در قسمت جلو و ابعاد اسمی (۵۶۰ × ۵۶۰)

۵۶۰ × ۵۶۰ میلی‌متر باید استفاده شود.

محفظه غیرقابل نفوذ گاز باید با استفاده از یک دمنده که قادر به انتقال تقریباً ۱/۴ متر مکعب هوا در دقیقه است و مجهز به یک لوله تهویه به منظور هدایت به یک سیستم مناسب انتقال /عمل آوری گاز می باشد.

- تشخیص / ناحیه آزمون روی الگوی سر<sup>۱</sup>

باید توسط کاغذ سفید جاذب<sup>۲</sup> با حداقل جذب آب ۰/۰۲ گرم بر سانتی متر مربع، دارای اندازه کافی برای پوشش ناحیه چشم و قابلیت گسترش حداقل ۲۰ میلی متر فراتر از محیط محافظ مورد آزمون تعریف شود.

- گاز پنبه‌ای جاذب (پانسمان جراحی)، با جرم در واحد سطح تقریبی ۱۸۵ گرم بر متر مربع، برای قرار دادن محافظ به صورت محکم تر در برابر الگوی سر استفاده می شود.

- برای آزمون، یک منبع گاز آمونیاک به محفظه گاز متصل است.

منابع مناسب شامل سیلندرهای گاز آمونیاک یا حباب هوا از طریق یک بطری شست و شو حاوی محلول غلیظ (تقریباً ۰/۹ گرم در میلی لیتر آب) آمونیاک است. محلول تشخیص باید با حل کردن (۵/۰ ± ۰/۵) گرم فنل فتالین در (۵۰ ± ۵۰) میلی لیتر اتانول و اضافه کردن (۵۰ ± ۵۰) میلی لیتر آب و هم زدن پیوسته محلول تهیه شود، (در صورت تشکیل رسوب آن را فیلتر کنند) تا (۰/۱ ± ۱/۰) لیتر محلول به دست آید.

- الگوی سر

- کاغذ سفید جاذب

#### مواد

فنل فتالین، اتانول و آب.

1- Detection/test Area on the Headform.

2- White Blotting Paper

## ۳-۱۵-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش مناسب استفاده کنند.
۲. از تماس محلول با دهان جلوگیری کنند.
۳. از حفاظ‌های چشم و صورت استفاده کنند.
۴. تهویه باید مناسب باشد.
۵. منبع آمونیاک باید به دور از شعله باشد.
۶. از حضور منابع ایجاد جرقه باید جلوگیری کرد.
۷. از استعمال دخانیات اجتناب کنند.
۸. بعد از هر بار آزمون باید دست‌ها مرتب شسته شوند.
۹. جعبه کمک‌های اولیه باید در دسترس باشد.
۱۰. از خوردن و آشامیدن هنگام آزمایش اجتناب کنند.
۱۱. سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق باید در آزمایشگاه نصب و به صورت دوره‌ای بررسی شوند.
۱۲. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۱۳. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.
۱۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۱۵. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۱۶. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۱۷. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه‌دارید.

۱۸. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

۱۹. برگه اطلاعات شیمیایی مواد شیمیایی باید در آزمایشگاه نصب شود.

۲۰. محل نگهداری سیلندرها بایستی به طور واضح قابل شناسایی باشند. و در صورت

نیاز با تابلو «محل نگهداری سیلندرها گاز فشرده» مشخص شود.

۲۱. در محل نگهداری سیلندرها بایستی تابلوهای هشدار دهنده مورد نیاز مانند «

سیگار نکشید»، «خطر انفجار»، «آتش نیفروزید»، «انجام دادن کار گرم ممنوع»

نصب گردد.

۲۲. درپوش سیلندرها بایستی در زمان نگهداری و در موقعی که از سیلندر استفاده

نمی‌شود، بر روی آنها بسته باشد.

۲۳. محل نگهداری سیلندرها بایستی به دور از هر نوع منبع جرقه یا شعله، خشک،

دارای تهویه مناسب، به دور از راهرو و پلکان و ... باشد.

### ۳-۱۵-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- الگوی سر را با چند لایه پنبه جذب می‌پوشانیم.

- کاغذ سفید جذب را در محلول تشخیص آغشته می‌کنیم و هر مقدار اضافی آن را تکان

می‌دهیم.

- کاغذ مرطوب را روی پنبه جذب نصب می‌کنیم و سپس نمونه آزمون را روی الگوی سر

قرار می‌دهیم.

- سربند را روی یک درجه کشش معمولی تنظیم می‌کنیم. تعداد لایه‌های پنبه جاذب را در صورت لزوم تنظیم می‌کنیم تا از مهر و موم خوب بین محافظ و الگوی سر اطمینان حاصل کنیم.

- یک نوار نشانگر دوز جداگانه<sup>۲</sup> از کاغذ جاذب آغشته به محلول تشخیص را در کف محفظه قرار می‌دهیم.

- الگوی سر را در محفظه قرار می‌دهیم.

دریچه محفظه را خیلی کم باز می‌کنیم و سپس به آرامی گاز آمونیاک را وارد می‌کنیم تا محفظه پر شود. هنگامی که نوار نشان دهنده دوز به رنگ زرشکی<sup>۳</sup> تغییر کرد، دریچه را می‌بندیم و فرم سر را به مدت  $(\pm 0/2) (5/0)$  دقیقه در محفظه بسته نگه می‌داریم. در پایان این زمان، با استفاده از دمنده، محفظه را کاملاً تخلیه می‌کنیم. پس از پاک شدن محفظه از آمونیاک، الگوی سر را بر می‌داریم.

- کاغذ جاذب آزمون را از نظر رنگ آمیزی بررسی می‌کنیم.

### ۳-۱۵-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنند که آیا رنگی در ناحیه تحت پوشش نمونه آزمون، به جز فاصله‌ای کمتر از ۶ میلی متری در داخل لبه محافظ، وجود دارد، یا خیر.

---

1- Headband

2- Dose-Indicating Strip

3- Crimson Colour

### ۳-۱۶. عایق الکتریکی کلاه های جوشکاری و شیلدهای دستی جوشکاری -

ISO18526-3

#### ۳-۱۶-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی عدم هدایت جریان الکتریکی به داخل کلاه جوشکاری و شیلدهای دستی جوشکاری می باشد.

#### ۳-۱۶-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۱۶-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

#### ۳-۱۶-۴. نام آزمون

عایق الکتریکی هلمت های جوشکاری و شیلدهای دستی جوشکاری<sup>۱</sup>

طبق بند ۱۰-۴ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۳-۱۶-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۳-۱۶-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

-فیلتر توصیه شده

-الکتروود

-میلی آمپرسنج

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۱۶-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش های عایق برق استفاده کنند.
۲. از کفش ایمنی عایق برق استفاده کنند.
۳. روی سکوی پلاستیکی یا چوبی آزمون را انجام دهید.
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

## ۳-۱۶-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را با فیلتر توصیه شده و صفحات پشتیبان / پوشش نصب می کنیم و آن را روی صفحه فلزی قرار می دهیم تا از بیشترین تماس ممکن بین پارچه مرطوب و صفحه اطمینان حاصل کنیم.
- یک الکتروود را روی صفحه فلزی قرار می دهیم و از یک الکتروود دیگر به عنوان پروب آزمون تماس استفاده می کنیم. یک میلی آمپرسنج را به صورت سری به هر یک از الکتروودها وصل می کنیم.
- ولتاژ متناوب ( $10 \pm 440$ ) ولت و ( $15 \pm 55$ ) هرتز را به الکتروودها اعمال می کنیم. حداقل ۱۰ تماس با پروب آزمایش به نقاط مختلف داخل نمونه آزمون برقرار می کنیم.
- در همه موارد محفظه فیلتر را لمس می کنیم. به مناطقی که از اجزای فلزی در ساخت آن استفاده شده است توجه ویژه ای باید داشته باشیم و جریان نشتی را اندازه گیری کنیم.

## ۳-۱۶-۹. گزارش آزمون

هرگونه جریان نشتی را که بیش از ۱/۲ میلی آمپر باشد، گزارش می کنیم.

## ۳-۱۷-۱۷. آیین کار آزمون نشانه گذاری و بسته بندی - ISO18526-3

## ۳-۱۷-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی تطابق علائم روی محافظ و اطلاعات روی بسته بندی با الزامات استاندارد محصول می باشد.

## ۳-۱۷-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۱۷-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۱۷-۴. نام آزمون

نشانه گذاری و بسته بندی<sup>۱</sup>

طبق بند ۸ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۱۷-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۱۷-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

**۲-۱۷-۳. موارد ایمنی**

۱. اصول 5S یا همان نظام آراستگی را رعایت کنند.
۲. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه‌دارید.
۳. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

**۳-۱۷-۸. روش آزمون**

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- علائم روی اجزای نمونه آزمون، از جمله عدسی یا فیلتر را بررسی و با برچسب‌ها و سایر اطلاعات روی بسته بندی مقایسه می‌کنیم.

**۳-۱۷-۹. گزارش آزمون**

گزارش می‌کنیم که آیا نشانه گذاری و بسته بندی مطابق استاندارد الزامات محصول است، یا خیر.

**۳-۱۸-۱۸. آیین کار آزمون محافظت در برابر جریان مایعات ISO18526-3****۳-۱۸-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین ممانعت محافظ از رسیدن جریان مایع با فشار بالا به چشم کاربر می‌باشد. این آزمون همچنین محافظت در برابر پاشش را تأیید می‌کند.

**۳-۱۸-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۳-۱۸-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۱۸-۴. نام آزمون**

محافظت در برابر جریان مایعات

طبق بند ۶-۱۳ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۱۸-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۱۸-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- تامین کننده آب

- الگوی سر

- کاغذ سفید جاذب غیر فلورسنت<sup>۱</sup>، با حداقل جذب آب ۰/۰۲ گرم بر سانتی متر مربع، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند یک حاشیه به اندازه حداقل ۲۰ میلی‌متر در سراسر محیط نمونه آزمایش ایجاد کند. کاغذ جاذب به وسیله مداد در فاصله بین مردمکی مشخص شده توسط الگوی سر (در محدوده رواداری  $\pm 1$  میلی‌متر) با دو دایره (با قطری مطابق با جدول ۱) مربوط به نواحی چشمی با اندازه مناسب الگوی سر علامت گذاری شده است.

جدول ۱. قطر اسمی دایره و PD روی کاغذ جاذب  
(رواداری در ابعاد  $\pm 0/5$  میلی‌متر)

سردیس	نوع ۱		نوع ۲	
	قطر دایره	PD	قطر دایره	PD
C6	36	52	—	—
C12	41	58	—	—
S	47	60	43	63
M	52	64	45	64
L	55	68	51	70


---

1- White non-fluorescent blotting paper

ابعاد به میلی متر

- تجهیزات اسپری کننده (شکل ۱ و پیوست ج را ببینید).

تجهیزات اسپری کننده باید از طریق محور اصلی<sup>۱</sup> خود به صورت افقی و در ارتفاع مرکز مردمک های الگوی سر به طور محکم نصب و محور فرعی<sup>۲</sup> باید از طریق مرکز الگوی سر با زاویه عمود تراز شود. سردیس باید به گونه ای قابل تنظیم باشد که سطح نوک نازل های مرکزی تجهیزات اسپری بتوانند در  $(150 \pm 6)$  میلی متری از سطح جلویی عدسی محافظ قرار گیرند.

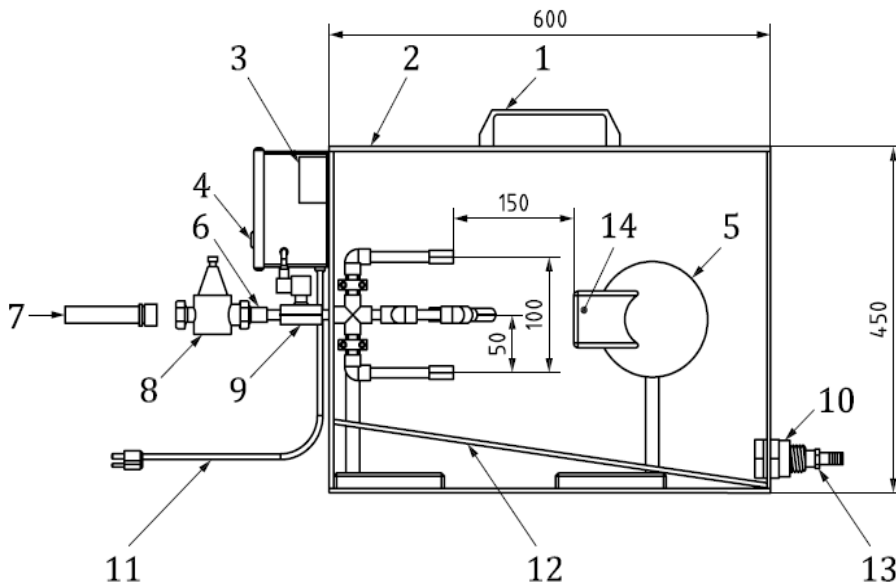

شکل ۱. نمای جانبی تجهیزات آزمون جریان مایعات (شکل ۴ از استاندارد ISO 18526-3:2020) راهنما:

۱. هندل؛ ۹) شیر سولونیدی (به طور معمول بسته)؛

1- Major Axis

2- Minor Axis

۲. جعبه اکریلیک شفاف با ضخامت ۶ میلی‌متر (۶۰۰ × ۶۰۰ × ۴۵۰ ارتفاع) میلی‌متر ساختار ضد آب با پوشش قابل جابه‌جایی؛
۳. رله تایمر سطحی تک شات (۰/۵ تا ۱۰) ۱۱. منبع تغذیه الکتریکی؛ ثانیه؛
۴. تماس لحظه‌ای دکمه فلاش؛
۵. الگوی سر؛
۶. کانکتور تامین آب؛
۷. آبرسانی به سیستم؛
۸. تنظیم کننده فشار؛
۱۰. از طریق اتصالات دیواری؛
۱۱. منبع تغذیه الکتریکی؛
۱۲. سطح شیبدار برای اهداف زهکشی؛
۱۳. اتصالات زهکشی؛
۱۴. محافظ.

#### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

#### ۲-۱۸-۳. موارد ایمنی

۱. از دستکش و عینک ایمنی مناسب استفاده کنند.
۲. از ایمنی تجهیزات الکتریکی اطمینان حاصل کنند.
۳. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.

۶. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی کنند و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۷. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۸. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۱۸-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- کاغذ جاذب نشان دهنده آب را بر روی ناحیه صورت الگوی سر همان طور که در استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول تعریف شده است ثابت می کنیم.
- نمونه آزمون را همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، روی الگوی سر قرار می دهیم.
- بر روی نمونه آزمون آب به مدت  $(\pm 0/5)$  (۳/۰) ثانیه با فشار  $(\pm 10)$  کیلو پاسکال اسپری می کنیم.
- بدون برداشتن نمونه آزمون و در عرض ۱۵ ثانیه پس از پایان اسپری، کاغذ جاذب را از نظر وجود علائم آب بررسی می کنیم.

### ۳-۱۸-۹. گزارش آزمون

- گزارش می دهیم که آیا کاغذ جاذب در پشت نمونه آزمون علائم آب را نشان می دهد، یا خیر.

### ۳-۱۹-۱۹. آیین کار آزمون محافظت در برابر ذرات بزرگ گرد و غبار - ISO18526-3

#### ۳-۱۹-۱. هدف

- هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی توانایی محافظ برای جلوگیری از رسیدن ذرات بزرگ گرد و غبار به ناحیه چشم کاربر می باشد.

## ۳-۱۹-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۱۹-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۱۹-۴. نام آزمون

محافظت در برابر ذرات گرد و غبار بزرگ

طبق بند ۶-۱۴ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۱۹-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۱۹-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات


- محفظه گرد و غبار (شکل ۱ را ببینید)، داری شیشه در جلو و با ابعاد داخلی اسمی (۵۶۰ ×

۵۶۰ × ۵۶۰) میلی متر، به شکل یک قیف رو به پایین و یک در لولایی مهر و موم

شده. یک دمنده به پایین قیف پایینی متصل است که می‌تواند تقریباً ۲/۸ متر مکعب

هوا را در دقیقه با فشار ۲۲۵۰ Pa در جهت بالا منتقل کند.

- خروجی محفظه گرد و غبار به ورودی دمنده متصل است. محفظه دارای میله‌هایی برای پشتیبانی از سر الگو است، فاصله میله‌ها اجازه می‌دهد تا گرد و غبار در داخل محفظه گردش آزاد داشته باشد.

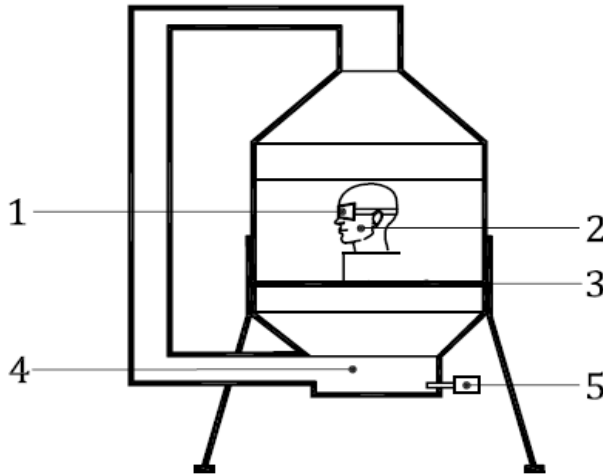

شکل ۱. تجهیزات آزمون برای محافظت در برابر ذرات بزرگ گرد و غبار  
(شکل ۵ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. نمونه آزمون؛ ۲. سردیس؛ ۳. میله‌ها؛  
۴. غبارگیر (جمع کننده غبار)؛ ۵. دمنده.

- گرد و غبار آزمون، گرم زغال سنگ پودر شده باید در داخل محفظه گرد و غبار قرار گیرد. اندازه ذرات گرد و غبار زغال سنگ نباید از  $0/3$  میلی متر بیشتر باشد.

1- Dust Collector

2- Blower


- الگوی سر، باید با لایه‌هایی از پنبه جاذب (پانسمان جراحی) با جرم در واحد سطح تقریبی ۱۸۵ گرم در متر مربع پوشانده شود. این پنبه باید توسط یک ورق کاغذ جاذب سفید مرطوب پوشانده شود.
- کاغذ جاذب به وسیله مداد در فاصله بین دو مردمک مشخص شده توسط الگوی (در محدوده رواداری ۱ ± میلی متر) با دو دایره (با قطری مطابق با جدول ۱) مربوط به نواحی چشمی با اندازه مناسب الگوی سر علامت گذاری شده است.

جدول ۱. قطر اسمی دایره و PD روی کاغذ جاذب (رواداری در ابعاد ۵/۰ ± میلی متر)  
(جدول ۱ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

سر دیس	نوع ۱		نوع ۲	
	قطر دایره	PD	قطر دایره	PD
C6	36	52	—	—
C12	41	58	—	—
S	47	60	43	63
M	52	64	45	64
L	55	68	51	70

ابعاد به میلی‌متر

- بازتاب سنج فوتوالکتریک<sup>۱</sup>، دارای منبع نوری با انرژی تابشی در محدوده  $(50 \pm 550)$  نانومتر و آشکارساز با حساسیت فقط در محدوده نور مرئی با بیشترین حساسیت در قسمت سبز طیف. نمونه‌ای از چیدمان مناسب در شکل ۲ نشان داده شده است.

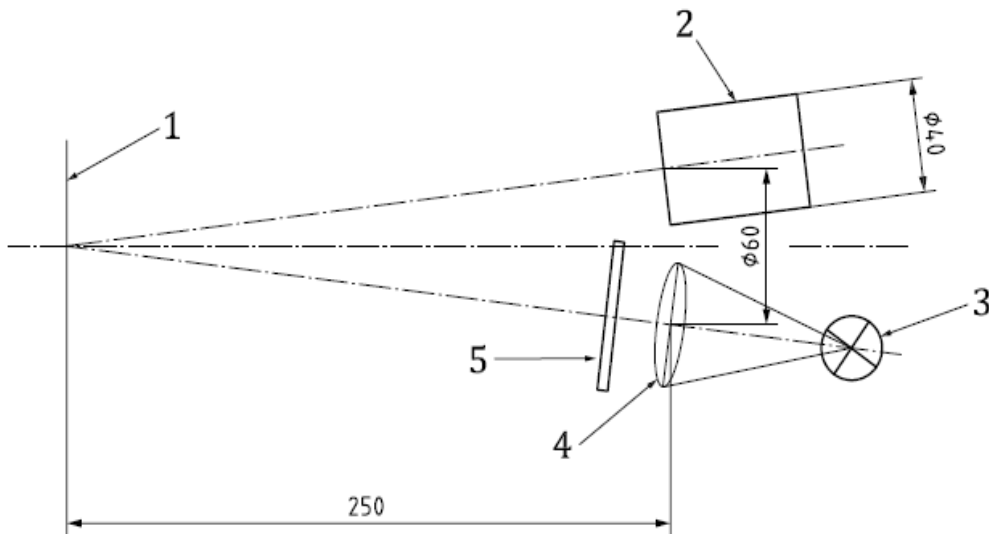

شکل ۲. نمونه‌ای از بازتاب سنج فوتوالکتریک (شکل ۶ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. کاغذ آزمون؛
  ۲. آشکارساز نوری
  ۳. منبع نور مناسب، به
  - عنوان مثال. LED سبز با شدت بالا؛
  ۴. عدسی همگرا؛
  ۵. فیلتر تداخل  $(\lambda =)$
- 546 نانومتر اسمی) (فقط در صورت استفاده از منبع نور سفید لازم است).

- نمونه مقایسه‌ای سفید، هر ماده سفیدی که بتواند بازتاب ثابتی را در طول مدت آزمون حفظ کند، به عنوان مثال شیشه عقیق سفید، کاشی و سرامیک، سولفات باریوم فشرده، بلوک کربنات منیزیم، کاغذ سفید تمیز و خشک با چند ضخامت.
- کاغذ جذب<sup>۲</sup>، کاغذ جذب مناسب کاغذی است که حداقل جذب آب ۰/۰۲ گرم بر سانتی متر مربع را داشته باشد.

### مواد

هر ماده سفیدی که بتواند بازتاب ثابتی را در طول مدت آزمون حفظ کند، به عنوان مثال شیشه عقیق سفید، کاشی و سرامیک، سولفات باریوم فشرده، بلوک کربنات منیزیم، کاغذ سفید تمیز و خشک با چند ضخامت.

### ۳-۱۹-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده کنند.
۲. قبل از هر آزمونی باید ارزیابی ریسک ایمنی صورت بگیرد و خطرات موجود شناسایی شوند و افراد از خطرات و نحوه کنترل آن‌ها اطلاع داشته باشند.
۳. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۴. محل کپسول‌های آتش نشانی باید مشخص باشد و همه افراد باید روش استفاده از آنها را بیاموزند.
۵. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آن‌ها ملزم هستند.

---

1- White Comparison Sample

2- Blotting paper

۶. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.

۷. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.

۸. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.

۹. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.

۱۰. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۱۱. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

۱۲. در محل آزمون نباید شعله باز یا منابع جرقه الکتریکی وجود داشته باشد و سیگار کشیدن ممنوع می‌باشد.

۱۳. تمامی مواد شیمیایی باید دارای برگه اطلاعات شیمیایی بوده و تمامی ظروف مواد شیمیایی باید دارای برچسب باشند.

### ۳-۱۹-۸. روش آزمون

آزمون‌ها در دمای محیط ( $23 \pm 5$ ) درجه سانتی‌گراد انجام می‌شوند. آزمون باید به شرح زیر

انجام شود:

- کاغذ جاذب را با آب خیس می‌کنیم و سپس با اجرای یکی از دو روش زیر، مقدار اضافی

آن را بر می‌داریم:

- فشردن کاغذ با غلتک،
- کاغذ را آویزان می‌کنیم تا حدود ۵ دقیقه چکه کند.

- در روش دوم زمانی در نظر گرفته می شود که آب اضافی وجود ندارد که هیچ قطره ای در عرض ۶۰ ثانیه از کاغذ چکه نکند.
- با استفاده از بازتاب سنج فوتوالکتریک، بازتاب هر یک از دو ناحیه دایره ای را روی کاغذ جاذب مرطوب شده نسبت به نمونه مقایسه سفید اندازه گیری و میانگین را محاسبه می کنیم.
- الگوی سر را با لایه هایی از پنبه جاذب و سپس ورق کاغذ جاذب مرطوب می پوشانیم.
- نمونه آزمون را روی الگوی سر قرار می دهیم.
- تعداد لایه های پنبه جاذب را در صورت لزوم تنظیم می کنیم تا از مهر و موم خوب بین نمونه آزمون و الگوی سر اطمینان حاصل شود.
- این مجموعه را در محفظه گرد و غبار قرار می دهیم.
- دومین تکه کاغذ جاذب مرطوب را که به صورت عمودی روی الگوی سر یا روی هر تکیه گاه نزدیک الگوی سر وصل شده است، نصب می کنیم.
- باید دمنده به مدت  $(2 \pm 60)$  ثانیه کار کند. اجازه می دهیم تا محفظه گرد و غبار به مدت  $(2 \pm 30)$  دقیقه دست نخورده بماند و سپس آن را باز و نمونه آزمون و کاغذ جاذب را از الگوی سر خارج می کنیم، باید مراقب باشیم که گرد و غبار بیشتری روی نواحی داخل دایره ها رسوب نکند.
- در عرض ۲ دقیقه، بازتاب دو ناحیه دایره ای را نسبت به نمونه مقایسه سفید دوباره اندازه گیری و دوباره میانگین را محاسبه می کنیم.
- بازتاب دومین تکه کاغذ جاذب مرطوب را اندازه گیری می کنیم. مقدار بازتاب کمتر از ۳۰ درصد نشان می دهد که گرد و غبار زغال سنگ کافی در طول آزمایش در گردش بوده است.

**هشدار:** گرد و غبار زغال سنگ هنگام استفاده به این روش بسیار انفجاری است. قبل از این آزمون، ارزیابی خطر انفجار باید انجام شود. در محل آزمون نباید شعله باز یا منابع جرقه الکتریکی وجود داشته باشد و سیگار کشیدن باید ممنوع شود.

### ۹-۱۹-۳. گزارش آزمون

نسبت میانگین بازتاب پس از قرار گرفتن در محفظه گرد و غبار به میانگین بازتاب قبل از قرار گرفتن در محفظه را محاسبه می‌کنیم، این نسبت را به صورت درصد بیان و گزارش می‌کنیم که آیا الزامات برآورد شده است، یا خیر.

### ۲۰-۳. محافظت در برابر فلزات مذاب و جامدات داغ - ISO18526-3

#### ۱-۲۰-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی عدم چسبندگی فلزات مذاب به اجزای محافظ می‌باشد.

#### ۲-۲۰-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۲۰-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۴-۲۰-۳. نام آزمون

محافظت در برابر فلزات مذاب و جامدات داغ - چسبندگی فلز مذاب

طبق بند ۷-۶-۱ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۵-۲۰-۳. نام دستگاه آزمون

-

#### ۶-۲۰-۳. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات

تجهیزات باید شامل موارد زیر باشد (شکل ۱ را نیز ببینید).

- سیستم پرتاب کننده<sup>۱</sup>، مجهز به سر پرتاب کننده که در مرکز قرار دارد تا بوته‌ای از فلز مذاب را در خود جای دهد.

خروج انرژی<sup>۲</sup> و موقعیت سکوی ثابت توقف باید به گونه‌ای باشد که فلز مذاب بتواند از سر پرتاب کننده به سمت بالا تا ارتفاع  $(25 \pm 250)$  میلی‌متر بالاتر از موقعیتی که سطح نمونه آزمون در آن آزمون می‌شود، پرتاب شود.

- سکوی توقف ثابت<sup>۳</sup>، نصب شده در بالای سر پرتاب کننده دارای یک دهانه مرکزی به اندازه کافی بزرگ برای عبور بار فلز مذاب (قطر اسمی ۷۵ میلی‌متر)

- حلقه فلزی نشیمن<sup>۴</sup>، ثابت شده به سکوی توقف و دارای دهانه مرکزی با قطر اسمی ۷۵ میلی‌متر برای عبور بار فلز. حلقه نشیمن از نمونه آزمون پشتیبانی می‌کند.

- حلقه بست فلزی استوانه‌ای<sup>۵</sup>، با دهانه به قطر اسمی ۷۵ میلی‌متر، در صورت لزوم با وزن بست اضافی ترکیب می‌شود تا مجموع جرم اسمی بست ۷/۵ کیلوگرم به دست آید.


نکته: در صورت لزوم، سطوح حلقه نشیمن و حلقه بست باید منحنی شود تا با نمونه آزمون مطابقت داشته باشد.

- بوته آهنگری سرامیکی<sup>۶</sup>، با ظرفیت تقریبی ۶۰ میلی‌لیتر، عمق اسمی ۴۰ میلی‌متر، ضخامت اسمی ۲ میلی‌متر و قطر لبه اسمی ۵۸ میلی‌متر.

نکته: هنگام پرتاب، بوته و محتویات آن بر روی نمونه آزمون قرار می‌گیرد.

- 
- 1 - Ejection System
  - 2-The Energy of Ejection
  - 3 - Fixed Stop Platform
  - 4 - Metal Seating Ring
  - 5 - Metal Seating Ring
  - 6 Metal Cylindrical Clamping Ring-

- آهن خاکستری، با جرم  $(100 \pm 5)$  گرم.
- آلومینیوم، با جرم  $(38 \pm 2)$  گرم.
- محفظه محافظ که کل مجموعه را برای اطمینان از عملکرد ایمن در بر می گیرد.

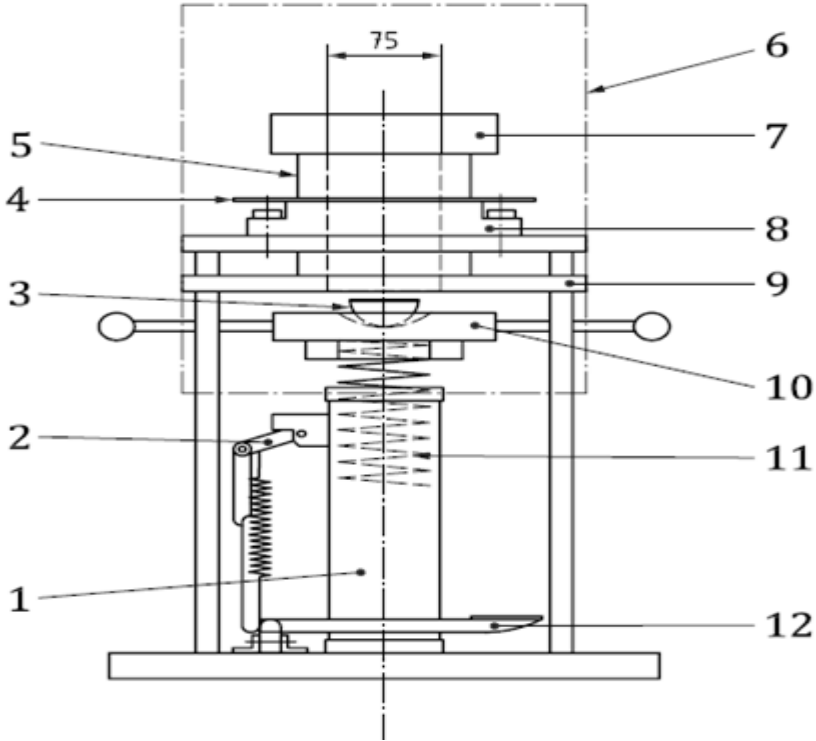

شکل ۱. نمونه‌ای از یک نوع تجهیزات برای ارزیابی عدم چسبندگی فلز مذاب

(شکل ۱۴ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱) وزن بست؛

۲) سیلندر پرتاب کننده؛

1 - Ejector cylinder

2- Clamping weight

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲. ماشه رهاسازی فنر <sup>۱</sup> ؛ | ۸. حلقه فلزی نشیمن <sup>۲</sup> ؛ |
| ۳. بوته آهنگری <sup>۳</sup> ؛      | ۹. سکوی توقف <sup>۴</sup> ؛       |
| ۴. نمونه آزمون؛                    | ۱۰. سر پرتاب کننده؛               |
| ۵. حلقه بست <sup>۵</sup> ؛         | ۱۱. فنر پرتاب کننده؛              |
| ۶. محفظه محافظ <sup>۶</sup> ؛      | ۱۲. پدال رهایش <sup>۷</sup> .     |

## مواد

آهن خاکستری، آلومینیوم.

## ۳-۲۰-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده کنند.
۲. از دستکش عایق گرما استفاده کنند.
۳. از روپوش عایق گرما استفاده کنند.
۴. سیستم های اعلام و اطفاء حریق باید در آزمایشگاه نصب شده و به صورت دوره ای بررسی شوند.
۵. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.

---

1-Spring release trigger

2- Metal seating ring

3- Crucible

4- Stop platform

5- Clamping ring

6- Protective housing

7- Release pedal

۶. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.

۷. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.

۸. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.

۹. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۱۰. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنید.

۱۱. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنید.

### ۳-۲۰-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را بالای دهانه نصب می‌کنیم تا ناحیه مورد آزمون بلافاصله بالای مرکز سر پرتاب کننده قرار گیرد.

- نمونه آزمون را با وزن حلقه بست یا تسمه‌های لاستیکی/الاستیک محکم می‌کنیم. سر پرتاب کننده را با یک بوته آهنگری سرامیکی حاوی  $(5 \pm 100)$  گرم آهن خاکستری در دمای  $(20 \pm 1450)$  درجه سانتی‌گراد قرار می‌دهیم.

- بست را آزاد می‌کنیم، به طوری که سر پرتاب کننده به صورت عمودی به سمت بالا رانده شود تا زمانی که به سکوی توقف برخورد کند و بوته فلز مذاب را روی نمونه آزمون پرتاب کند.

- نمونه آزمون را برداشته و آن را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا فلز مذاب به قسمتی از آن چسبیده است یا خیر.

- آزمون را با استفاده از سر پرتاب کننده دوم و با استفاده از  $(38 \pm 2)$  گرم آلومینیوم در  $(75.0 \pm 2.0)$  درجه سانتی گراد تکرار کنند.

### ۳-۲۰-۹. گزارش آزمون

گزارش می کنیم که آیا فلز مذابی به قسمتی از نمونه آزمون چسبیده است یا خیر.

### ۳-۲۱. آیین کار آزمون محافظت در برابر قطرات - ISO18526-3

#### ۳-۲۱-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی توانایی ممانعت محافظ از رسیدن قطرات مایع به چشم می باشد.

#### ۳-۲۱-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۲۱-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

#### ۳-۲۱-۴. نام آزمون

محافظت در برابر قطرات

طبق بند ۶-۱۲ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۳-۲۱-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۳-۲۱-۶. مواد و تجهیزات

##### تجهیزات

- الگوی سر

- افشانه<sup>۱</sup> دستی برای تولید قطرات ریز (نه مه).

- کاغذ جاذب سفید غیر فلورسنت<sup>۱</sup>، با حداقل جذب آب  $0.2 \pm 0.1$  گرم بر سانتی متر مربع، باید به اندازه‌ای باشد که بتواند یک حاشیه به اندازه حداقل ۲۰ میلی‌متر در سراسر محیط نمونه آزمایش ایجاد کند. کاغذ جاذب به وسیله مداد در فاصله بین مردمکی مشخص شده توسط الگوی سر (در محدوده رواداری  $1 \pm$  میلی متر) با دو دایره (با قطری مطابق با جدول ۱) مربوط به نواحی چشمی با اندازه مناسب الگوی سر علامت گذاری شده است.

جدول ۱. قطر اسمی دایره و PD روی کاغذ جاذب (رواداری در ابعاد  $0.5 \pm$  میلی متر)  
(جدول ۱ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

ابعاد به میلی‌متر

سردیس	نوع ۱		نوع ۲	
	قطر دایره	PD	قطر دایره	PD
C6	36	52	—	—
C12	41	58	—	—
S	47	60	43	63
M	52	64	45	64
L	55	68	51	70

- محلول شناسایی<sup>۲</sup>، که  $(1 \pm 0.1)$  لیتر محلول با حل کردن  $(5 \pm 0.5)$  گرم نمک سدیم تیمول آبی در  $(50 \pm 500)$  میلی لیتر اتانول و اضافه کردن  $(50 \pm 500)$  میلی لیتر آب و هم‌زدن مداوم تهیه می‌شود (در صورت تشکیل رسوب، آن را فیلتر کنند).

- پنبه جاذب<sup>۳</sup> (پانسمان جراحی)، با جرم در واحد سطح تقریبی ۱۸۵ گرم در متر مربع.

1- White Non-Fluorescent Blotting Paper

2- Detecting Solution

3- Absorbent Cotton Lint

## مواد

محلول اسپری ۱، محلول ۰/۱ مول بر لیتر کربنات سدیم در آب.

## ۳-۲۱-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش ایمنی استفاده کنند.
۲. از عینک ایمنی به منظور جلوگیری از پاشش اسپری استفاده کنند.
۳. از کارکرد مناسب سیستم‌های تهویه آزمایشگاه اطمینان حاصل کنند.
۴. از خوردن و آشامیدن در هنگام کار اجتناب کنند.
۵. از تماس محلول با دهان جلوگیری کنید.
۶. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۷. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۸. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۹. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۱۰. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.
۱۱. برگه اطلاعات مواد شیمیایی باید در آزمایشگاه موجود باشد.

## ۳-۲۱-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- ناحیه صورت الگوی سر را همان‌طور که در استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول تعریف شده است با لایه‌هایی از پنبه جذب‌کننده می‌پوشانیم که بعداً با کاغذ جاذب که قبلاً در محلول تشخیص آغشته کرده ایم پوشانده شود.

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر در وضعیت پوشیدن معمول و مطابق با اطلاعاتی که سازنده ارائه می‌کند، قرار می‌دهیم، به طوری که کاغذ جاذب حداقل ۲۰ میلی‌متر از اطراف آن بیرون زده باشد.

- سر بند را روی میزان کشش معمولی تنظیم می‌کنیم.

- تعداد لایه‌های پنبه را در صورت لزوم تنظیم می‌کنیم تا از مهر و موم خوب بین نمونه آزمون و الگوی سر اطمینان حاصل کنیم.

- با وسیله اسپری کننده که در فاصله تقریباً ۶۰۰ میلی‌متری از الگوی سر قرار دارد محلول را بر روی نمونه آزمون از همه جهات اسپری می‌کنیم. اسپری با حجم ۵ تا ۱۰ میلی‌لیتر محلول اسپری، انجام می‌شود تا زمانی که کاغذ جاذب در اطراف محیط نمونه آزمون به رنگ آبی یکنواخت درآید. کاغذ جاذب نباید بیش از حد خیس شود تا چکه کند.

### ۳-۲۱-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا کاغذ جاذب رنگ آبی را در هر یک از دو دایره نشان می‌دهد، در واقع آیا محلول اسپری به محافظ نفوذ کرده است یا خیر.

### ۳-۲۲. آیین کار آزمون محافظت در برابر گرمای تابشی - ISO18526-3

#### ۳-۲۲-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین اینکه آیا محافظ صورت کاربر را در برابر گرمای تابشی برای مدت زمان مشخصی محافظت می‌کند یا خیر، می‌باشد.

**۳-۲۲-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.  
این آزمون بر اساس مطالعات شرایط آتش سوزی معمولی است.

**۳-۲۲-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

**۳-۲۲-۴. نام آزمون**

محافظت در برابر گرمای تابشی<sup>۱</sup>

طبق بند ۶-۱۶ استاندارد ISO18526-3:2020

**۳-۲۲-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۲۲-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

- الگوی سر،

- تابش سنج<sup>۲</sup>

یک تابش سنج کالیبره شده که جهت عمود سطح حسگر آن رو به منبع گرما نصب شده است. تابش سنج باید پاسخ طیفی قله را در سراسر باند موج بین ۱/۵ میکرومتر و ۳/۵ میکرومتر داشته باشد.


نکته ۱. تابش سنج باید دور از سطوحی قرار گیرد که می‌توانند گرمای تابشی را منعکس کنند، یا اجازه دهند مقادیر قابل اندازه‌گیری گرما را به ناحیه اطراف آن عبور کند.

---

1- Protection Against Radiant Heat

2- Radiometer

نکته ۲. آثار جریان هوا (باد) باید به حداقل برسد.

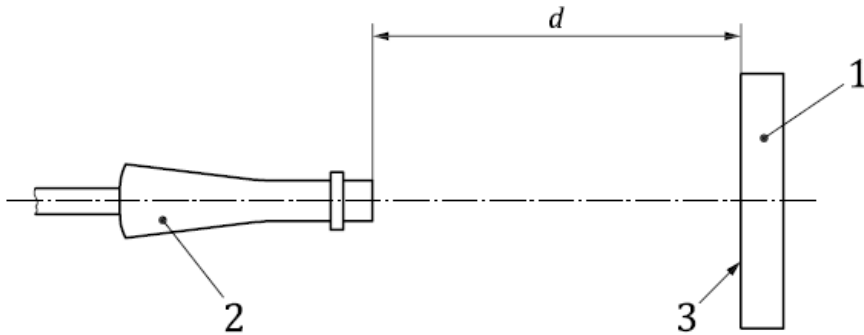

شکل ۱. شماتیک آزمون گرمای تابشی (شکل ۷ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. منبع گرما؛ ۲. تابش سنج؛ ۳. سطح تابشی؛

d. فاصله بین تابش سنج و سطح تابش.

تابش سنج با نمونه آزمون که روی الگوی سر در موقعیت استفاده نصب شده است؛ جایگزین

می‌شود.

- منبع حرارت

یک منبع حرارت با سطح تابشی عمود و رو به الگوی سر نصب می‌شود. سطح تابش باید

یک سطح مسطح با ابعاد  $(250 \pm 5)$  میلی‌متر در  $(250 \pm 5)$  میلی‌متر باشد. دمای مؤثر تشعشع

گرمایی تابش شده باید بین ۹۵۰ تا ۱۴۵۰ باشد. تابش منبع باید یکنواخت و قابل تنظیم باشد.

- آشکارسازهای تابش سنج

دو آشکارساز تابش سنج کالیبره شده (هر کدام ترجیحاً متشکل از یک ترموکوپل نصب شده بر روی یک دیسک مسی دایره‌ای با قطر  $(1 \pm 7)$  میلی متر) باید با چسب عایق الکتریکی به موقعیت مردمک<sup>۱</sup> الگوی سر محکم متصل شوند.

- محفظه عایق محصور شده،

به اندازه‌ای که حاوی صفحه تابشی و تابش سنج یا الگوی سر با نمونه آزمون نصب شده باشد.

#### مواد

چسب عایق الکتریکی.

#### ۳-۲۲-۷. موارد ایمنی

۱. سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق باید در آزمایشگاه نصب شده و به صورت دوره‌ای بررسی شوند.
۲. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. خطرات احتمالی روش آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی را شناسایی کنند و روش‌های مناسب مقابله با آنها را بیاموزید.
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۶. در حد امکان از به دست کردن ساعت، جواهرات و انگشتر در محیط آزمایشگاه خودداری کنند.

۷. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۸. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۹. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۱۰. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۲۲-۸. روش آزمون

#### آماده سازی نمونه آزمون

- نمونه آزمون باید در دمای  $(30 \pm 3)$  درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۲۵ تا ۵۰ درصد برای حداقل ۴ ساعت آماده شود. نمونه آزمون باید در مدت ۵ دقیقه پس از خارج شدن از حالت آماده سازی<sup>۱</sup> آزمون شود.

- قبل از آزمون، محیط داخلی محفظه باید دارای دمای  $(30 \pm 3)$  درجه سانتی‌گراد با رطوبت نسبی ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد باشد. آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون آماده سازی شده را در وضعیت استفاده روی الگوی سر قرار می‌دهیم و آنها را به داخل محفظه عایق منتقل می‌کنیم. فاصله  $d$  را از سطح تابشی منبع گرما تا سطح بیرونی محافظ اندازه‌گیری می‌کنیم (شکل ۱ را ببینید).

- درجه حرارت را در موقعیت‌های راس قرنیه الگوی سر،  $T_1$  ثبت می‌کنیم.

- الگوی سر را برمی‌داریم تا تابش تنظیم شود.

1- Conditioning

2- As-Worn Position

- تابش سنج را در محفظه عایق بندی شده با سطح سنسور گیرنده آن در فاصله d، در موقعیت تقریبی مربوط به نقطه میانی بین مردمک های الگوی سر و در صفحه عمودی موازی با سطح تابشی مؤثر منبع گرما قرار می دهیم.

- منبع گرما را روشن و با تغییر منبع تغذیه آن را تنظیم می کنیم تا تابش پایدار  $(10 \pm 0/1)$  کیلووات بر متر مربع در یک دایره با قطر حداقل ۵۰ میلی متر در مرکز موقعیت سنسور ایجاد شود. هنگامی که تابش کمتر از ۰/۵ کیلووات بر متر مربع در طول یک دوره ۳ دقیقه تغییر کند، پایداری باید حاصل شود.

- پس از دستیابی به پایداری، تابش سنج را با الگوی سر و نمونه آزمون نصب شده جایگزین می کنیم.

- نمونه آزمون را در مواجهه گرمای تابشی  $(10 \pm 0/1)$  کیلووات بر متر مربع برای مدت زمان مشخص قرار داده و سپس منبع حرارت را خاموش می کنیم. بلافاصله دماها،  $T_2$  را در موقعیت های راس قرنیه الگوی سر در پایان زمان نوردهی ثبت می کنیم.

### ۹-۲۲-۳. گزارش آزمون

تفاوت بین دمای اندازه گیری شده ( $T_1$  و  $T_2$ ) را در نتیجه مواجهه گزارش و همچنین گزارش می کنیم که آیا بخشی از محافظ آسیب دیده است، یا خیر (مانند ذوب شدن، نرم شدن یا چکیدن مواد).

### ۳-۲۳. مقاومت در برابر آسیب سطحی ناشی از برخورد ذرات ریز سریع -

ISO18526-3

### ۱-۲۳-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی مقاومت سطح عدسی در برابر سایش توسط برخورد ذرات ریز می باشد.

## ۳-۲۳-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۲۳-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

## ۳-۲۳-۴. نام آزمون

مقاومت در برابر آسیب سطحی ناشی برخورد ذرات ریز<sup>۱</sup>

طبق بند ۷-۴ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۲۳-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۲۳-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- وسیله ریزش ماسه<sup>۲</sup>، همان‌طور که در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است.

لوله گرانشی از سه لوله پی وی سی (PVC) صلب و سخت مجزا با قطر یکسان ساخته شده

که بین آنها دو الک<sup>۳</sup> پلی‌آمید قرار داده شده است. اندازه مش الک‌ها ۱/۶ میلی‌متر است.

سرعت چرخش صفحه  $r / \text{min} (250 \pm 10)$  است.

**نکته:** توصیه می‌شود موتوری که نگه دارنده نمونه دوار را به حرکت در می‌آورد، دارای

پوشش مناسب برای جلوگیری از نفوذ ماسه باشد.

---


1- Resistance to Surface Damage Due to Flying Fine Particles

2- Falling Sand Apparatus

3- Sieves

- ماسه کوارتز طبیعی، اندازه دانه ۰/۵ میلی متر تا ۰/۷ میلی متر، بدون اندازه بزرگ، با الک کردن روی کف الک سیمی به دست می آید. ماسه را می توان برای تا ۱۰ آزمون استفاده کرد.


ابعاد به میلی متر

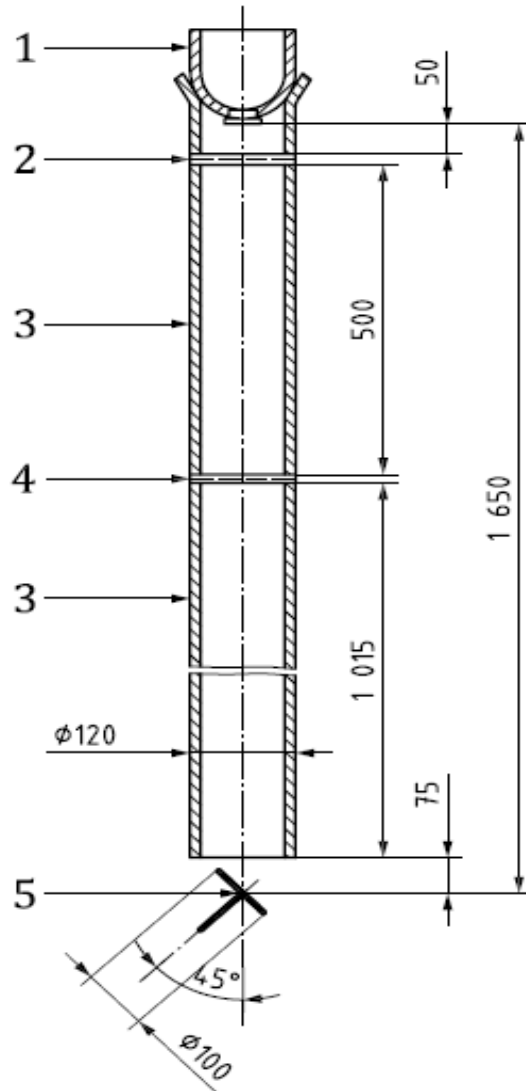

شکل ۱. وسیله آزمون ریزش ماسه (شکل ۱۱ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. ظرف برای نگهداری حداقل ۳ کیلوگرم ماسه با یک نازل خروجی مانند شکل ۱۲؛
  ۲. الک بالایی؛
  ۳. جزء لوله جاذبه؛
  ۴. الک پایینی؛
  ۵. نگه دارنده نمونه (صفحه چرخان متصل به موتور الکتریکی).
- ابعاد به میلی متر

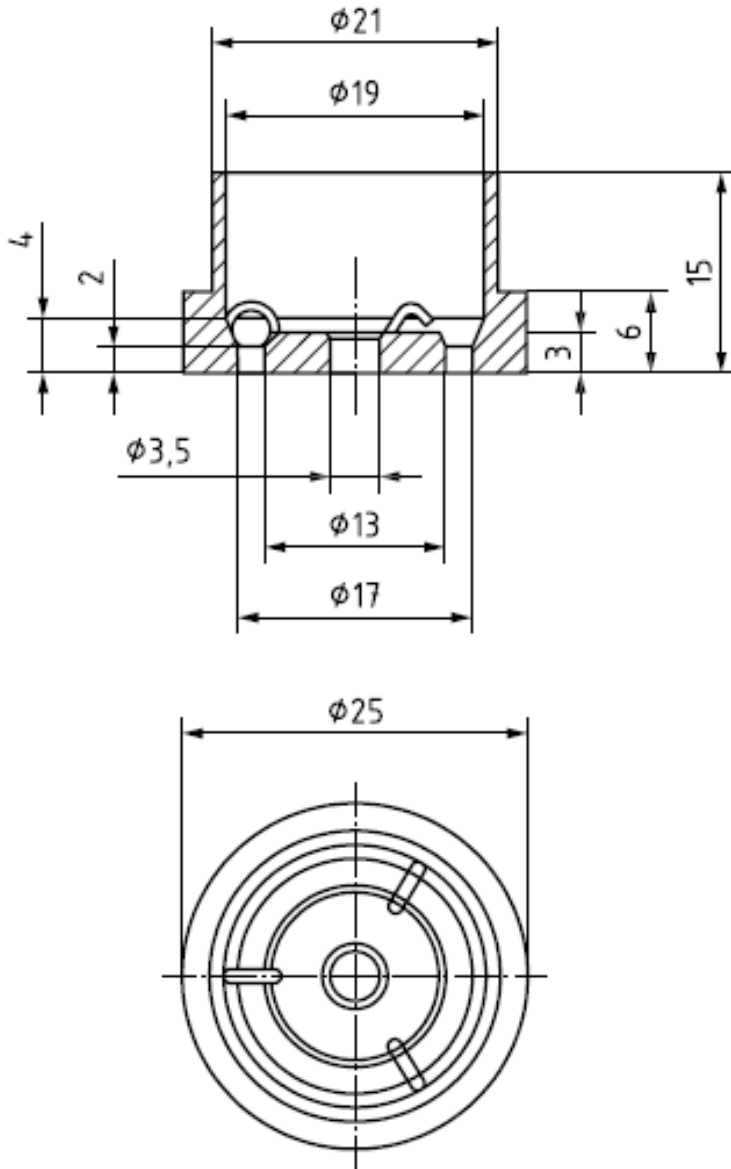

شکل ۲. نازل خروجی برای تجهیزات ریزش شن و ماسه (ساخته شده از برنج با صفحات سوراخ دار که در مرکز توسط سه قطعه اتصال نگه داشته می‌شوند) (شکل ۱۲ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

### تهیه نمونه‌های مرجع برای اندازه‌گیری پراکندگی نور نمونه‌های مرجع

دو نمونه مرجع با قطر تقریبی ۴۰ میلی‌متر یا در اندازه ۴۰ میلی‌متر مربع ساخته شده از موادی که افزایش پراکندگی نور ناشی از آزمون آسیب سطحی برای آنها مشخص است. مواد مناسب برای نمونه‌های مرجع عبارتند از: شیشه کراون B270<sup>۲</sup> با سطوح طبیعی پولیش شده و ریخته‌گری PMMA.

#### مقادیر مرجع برای پراکندگی نور با زاویه باریک<sup>۳</sup>

$$\text{B270} = (3 \pm 0.3) \text{ cd} / (\text{m}^2\text{lx})$$

$$\text{PMMA} = (23 \pm 2) \text{ cd} / (\text{m}^2\text{lx})$$

#### مقادیر مرجع برای پراکندگی نور با زاویه پهن<sup>۴</sup>

$$\text{B270} = (4/5 \pm 0/4) \%$$

$$\text{PMMA} = (29 \pm 2) \%$$

#### مواد

از B270 شیشه کراون با سطوح طبیعی پولیش شده ریخته‌گری PMMA.

### ۳-۲۳-۷. موارد ایمنی

۱. از عینک ایمنی استفاده گردد.

#### 1- Brass

Schott B270-۲ نام تجاری محصولی است که توسط SCHOTT عرضه شده است. این اطلاعات برای راحتی کاربران این سند ارائه شده است و به منزله تاییدیه دستورالعمل برای محصول نامگذاری شده نیست. اگر نشان داده شود که به نتایج یکسانی منجر می‌شود، ممکن است از محصولات معادل استفاده شود.

#### 3- Narrow

#### 4- Wide

۲. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۳. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی کند و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

### ۳-۲۳-۸. روش آزمون

#### آماده سازی نمونه های آزمون

شکل نمونه های آزمون را باید به گونه ای انتخاب کنیم که نواحی اندازه گیری نمونه های آزمون از صفحه گردان خارج نشوند. بسته به اندازه نمونه ها، حداکثر ۴ نمونه با قطر ۴۰ میلی متر ممکن است بر روی صفحه گردان ثابت شود. دو مورد از این نمونه ها باید نمونه مرجع باشند. نمونه های آزمون ممکن است تخت یا محدب و با ضخامت های مختلف باشند.

سطوح نمونه های آزمون را باید با محلول  $(\pm 0.2 / 1.0)$  درصد مواد شوینده در آب در دمای  $(27 \pm 3)$  درجه سانتی گراد تمیز کنیم. بقایای مایع تمیز کننده را باید ابتدا زیر آب جاری و سپس با آب مقطر یا دیونیزه بشوییم. سپس نمونه ها را باید با احتیاط با پارچه ای عاری از گرد و غبار و چربی خشک کنیم.

پس از تمیز کردن، نمونه ها فقط باید توسط لبه ها نگه داشته شوند و باید به گونه ای نگهداری شوند که سطوح آنها آسیب نبیند یا کثیف نشود.

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- مقدار  $(\pm 0.1 / 3.00)$  کیلوگرم شن و ماسه را در تجهیزات آزمون قرار می دهیم.
- نمونه های آزمون را به گونه ای روی صفحه گردان ثابت می کنیم که ناحیه اندازه گیری از صفحه گردان خارج نشود.

- در حالی که صفحه در حال چرخش است، شن و ماسه را روی نمونه های آزمون می ریزیم.<sup>۱</sup>  
 - پس از ریزش شن و ماسه بر روی آنها، نمونه های آزمون را از صفحه گردان خارج کرده و نمونه های آزمون را همان طور که در بخش آماده سازی نمونه توضیح داده شده است، تمیز می کنیم.

پراکندگی با زاویه پهن یا باریک نمونه ها باید طبق روش شرح داده شده در آیین کار آزمایش محافظ های چشم و صورت بخش ویژگی های فیزیکی اپتیکی اندازه گیری شود، همان طور که توسط استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول مشخص شده است.

#### - ارزیابی پراکندگی با زاویه باریک نمونه آزمون

هنگامی که توسط استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول مشخص می شود، پراکندگی با

زاویه باریک نمونه آزمون باید به شرح زیر ارزیابی شود:

ضریب درخشندگی کاهش یافته  $I^{*2}$  نمونه با استفاده از فرمول (۱) زیر به دست می آید:

$$I^{*} = I_{mv}^{*} \frac{(I_1^{*} - I_{mv}^{*}) \frac{23}{I_2^{*}} + (I_{mv}^{*} - I_2^{*}) \frac{3}{I_1^{*}}}{(I_1^{*} - I_2^{*})} \quad (1)$$

$I_1^{*}$  مقدار اندازه گیری شده نمونه B270 است.

$I_2^{*}$  مقدار اندازه گیری شده نمونه PMMA است.

$I_{mv}^{*}$  مقدار اندازه گیری شده نمونه تحت آزمون است.

1- Trickle

2- The Reduced Luminance Coefficient

نکته: آزمون همزمان دو نمونه مرجع و تنظیم نتایج شناخته شده؛ آنها برای از بین بردن اثر کیفیت‌های مختلف ماسه در نظر گرفته شده است.

- ارزیابی پراکندگی با زاویه پهن نمونه آزمون هنگامی که توسط استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول مشخص می‌شود، پراکندگی زاویه پهن نمونه‌های آزمون باید مطابق آیین کار آزمایش محافظ‌های چشم و صورت بخش ویژگی‌های فیزیکی اپتیکی ارزیابی شود.

پراکندگی زاویه پهن،  $w$ ، نمونه را با استفاده از فرمول (۲) محاسبه کنند:

$$w = I_{mv}^* \frac{(I_3^* - I_{mv}^*) \frac{29}{I_4^*} + (I_{mv}^* - I_4^*) \frac{4,5}{I_3^*}}{(I_3^* - I_4^*)} \quad (2)$$

$I_3^*$  مقدار اندازه‌گیری شده نمونه B270 است.

$I_4^*$  مقدار اندازه‌گیری شده نمونه PMMA است.

$I_{mv}^*$  مقدار اندازه‌گیری شده نمونه تحت آزمون به صورت درصد است.

نکته: آزمون همزمان دو نمونه مرجع و تنظیم نتایج شناخته شده آنها برای از بین بردن اثر کیفیت‌های مختلف ماسه در نظر گرفته شده است.

### ۳-۲۳-۹. گزارش آزمون

مقادیر اندازه‌گیری شده ضریب درخشندگی کاهش یافته یا میزان پراکندگی با زاویه پهن نمونه‌های آزمون را همان‌طور که مشخص شده است، ثبت می‌کنیم.

### ۳-۲۴. آیین کار آزمون مقاومت در برابر اشتعال - ISO18526-3

#### ۳-۲۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به‌منظور نشان دادن مقاوم بودن اجزای مشخص شده محافظ در برابر اشتعال هستند.

## ۳-۲۴-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۲۴-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۲۴-۴. نام آزمون

مقاومت در برابر اشتعال<sup>۱</sup>

طبق بند ۶-۱۰ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۲۴-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۲۴-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

- میله فولادی، با  $(50 \pm 300)$  میلی‌متر طول و  $(5 \pm 0.6)$  میلی‌متر قطر با وجوه انتهایی صاف و عمود بر محور طولی آن.
- منبع گرما<sup>۲</sup>
- ترموکوپل و تجهیزات نشانگر دما
- زمان سنج، که قادر است یک زمان  $10/0$  ثانیه سپری شده را با تفکیک پذیری  $1/0 \pm 0.1$  ثانیه اندازه‌گیری کند.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

- 
- 1- Resistance to Ignition
  - 2- Heat Source
  - 3- Resolution

## ۳-۲۴-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش عایق گرما استفاده گردد.
۲. سیستم‌های اعلام و اطفای حریق باید در آزمایشگاه نصب و به صورت دوره‌ای بررسی شوند.
۳. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۶. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی کنند و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۷. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۸. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۹. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.
۱۰. موارد زیر را در کار با اون رعایت کنند:

- به‌منظور خنک شدن دستگاه از باز گذاشتن درب جداً خودداری کنند.
- از محکم شدن کابل در محل سوکت مطمئن شوید؛ زیرا سبب جرقه زدن و ذوب شدن کابل شده و امکان آتش سوزی دارد.
- از ریختن مایعات در کف دستگاه جداً خودداری نمایید.
- از گذاشتن وسایل اشتعال‌زا در دستگاه جداً خودداری کنند.

## ۳-۲۴-۸ روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- یک سر میله فولادی را با طول حداقل ۵۰ میلی‌متر تا دمای  $(۶۵۰ \pm ۲۰)$  درجه سانتی‌گراد گرم می‌کنیم.

- برای آزمون متداول، میله فولادی ممکن است در ابتدا در آون/کوره تا دمای بالاتر به عنوان مثال حدود ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم کنیم. پس از برداشتن، دمای میله فولادی که اجازه می‌دهیم برای شبیه‌سازی آزمون تا دمای مورد نیاز سرد شود، باید با استفاده از ترموکوپل که در فاصله  $(۲۰ \pm ۱)$  میلی‌متر از انتهای گرم شده میله فولادی متصل شده، اندازه‌گیری کنیم. برای شبیه‌سازی یک آزمون سپس میله فولادی را مجدداً تا دمای بالاتر برای مدت زمان مشخصی گرم می‌کنیم و سپس میله فولادی را برمی‌داریم و اندازه‌گیری مراحل سرد سازی را تکرار می‌کنیم.

- زمان صرف شده پس از خارج کردن میله فولادی از آون برای کاهش دمای آن تا کاهش به مقدار لازم را باید ثبت کنیم. استفاده از این زمان‌های گرمایش و سرمایش از اندازه‌گیری سیستماتیک دمای میله فولادی در طول هر تماس با نمونه آزمون جلوگیری می‌کند؛ زیرا منحنی گرمایش و سرمایش (دما در مقابل زمان) انتهای گرم شده میله فولادی مشخص است.

- صفحه گرم شده میله فولادی (محور بلند عمودی) را در برابر سطح نمونه آزمون (نیروی تماس برابر با وزن میله فولادی) برای مدت  $(۵/۰ \pm ۰/۵)$  ثانیه فشار می‌دهیم و سپس آن را بر می‌داریم.

- آزمون را روی تمام قسمت‌های خارجی محافظ که در معرض مواجهه هستند انجام می‌دهیم.

**۳-۲۴-۹. گزارش آزمون**

گزارش می‌کنیم که آیا هر نمونه آزمون مشتعل می‌شود یا به سوختن پیوسته خود ادامه می‌دهد.

**۳-۲۵-۲۵. آیین کار آزمون مقاومت در برابر تابش فرا بنفش - ISO18526-3****۳-۲۵-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین توانایی عدسی‌ها یا فیلترها برای مقاومت در برابر آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه فرا بنفش با شدت بالا می‌باشد. در این آزمون ممکن است برای تشعشعات فرابنفش از منابع خورشیدی و/یا مصنوعی استفاده شود.

**۳-۲۵-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۳-۲۵-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۲۵-۴. نام آزمون**

مقاومت در برابر تابش فرا بنفش<sup>۱</sup>

طبق بند ۶-۸ استاندارد ISO18526-3:2020

**۳-۲۵-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۲۵-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

- لامپ زنون فشار بالا با غلاف (یا حباب) فیوز سیلیکا<sup>۲</sup>

1- Resistance to Ultraviolet Radiation

2- Fused-Silica Envelope High-Pressure Xenon Lamp

- توان لامپ باید بین  $(450 \pm 50)$  وات باشد.

- عبور طیفی غلاف لامپ باید حداقل ۳۰ درصد در ۲۰۰ نانومتر باشد.


- لامپ های جدید باید حداقل به مدت ۱۵۰ ساعت روشن باشند.

لامپ نباید بعد از ۲۰۰۰ ساعت کارکرد استفاده شود.

نکته: XBO-450 OFR لامپ مرجع مناسب می باشد.

- فیلتر عبوری طول موج بلند، این لامپ و نمونه آزمایش قرار گیرد. تغییر مکان  $5 \pm 2$  نانومتر

مجاز است. ( عبور طیفی باید همان طور که در شکل ۱ و پیوست ب تعریف شده است، باشد)

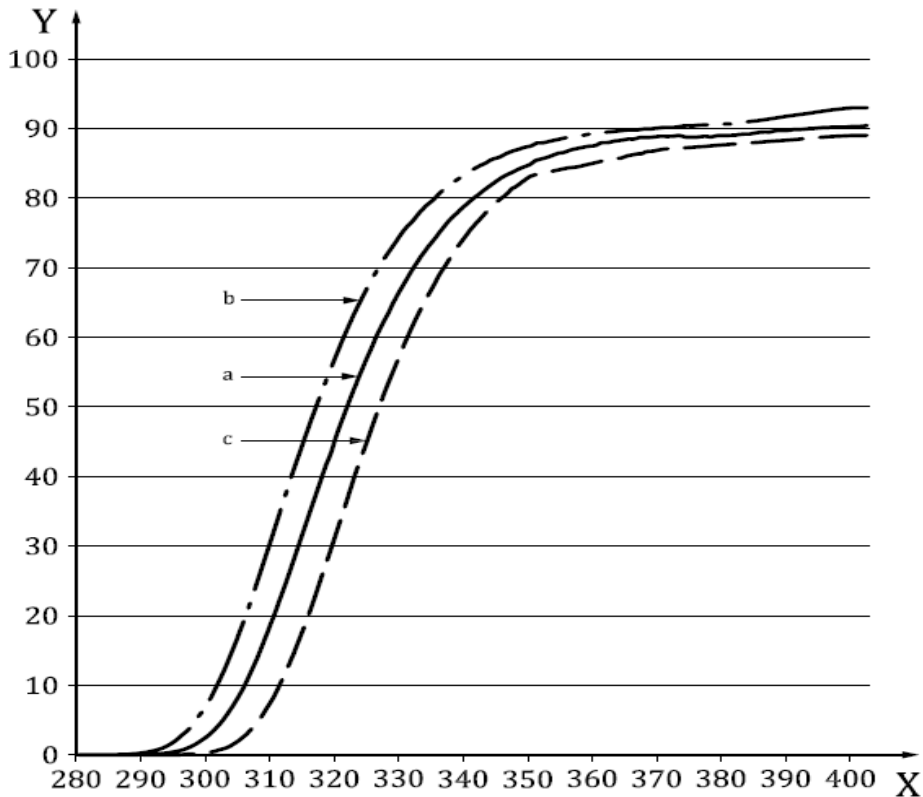

شکل ۱. عبور طیفی فیلتر عبوری طول موج بلند (شکل ۲ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

1- Long Wavelength Pass Filter

2- Shift

راهنما:

X طول موج، بر حسب نانومتر؛ Y عبور طیفی، بر حسب درصد؛

a مقدار اسمی؛ b حد بالا؛

c حد پایین.

نکته: برش  $\lambda_c$  مساوی ۳۲۰ نانومتر به عنوان طول موجی تعریف می شود که در آن  $\tau_{\lambda, c}$

برابر با ۴۶ درصد است.

### مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۲-۲۵-۷. موارد ایمنی

۱. باید دستورالعمل ایمنی تجهیزات در دسترس باشد.
۲. سیستم های اعلام و اطفاء حریق باید در آزمایشگاه نصب و به صورت دوره ای بررسی شوند.
۳. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۶. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۷. از ایمنی تجهیزات الکتریکی (مانند سیم کشی ها) و وجود سیستم ارت اطمینان حاصل کنند.

**۳-۲۵-۸. روش آزمون**

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- جریان لامپ را در A ( $25/0 \pm 0/2$ ) تثبیت می کنیم.

- دمای هوا در ناحیه نزدیک نمونه آزمون باید ( $28 \pm 5$ ) درجه سانتی گراد باشد.

- سطح جلوی نمونه آزمون را در معرض تابش لامپ قرار می دهیم. زاویه فرود تابش در

سطح جلوی نمونه آزمون حتماً باید عمود باشد. فاصله از محور لامپ تا نزدیکترین نقطه نمونه

آزمون باید ( $300 \pm 10$ ) میلی متر باشد. زمان مواجهه باید ( $50/0 \pm 0/2$ ) ساعت در لامپی با قدرت

( $450 \pm 50$ ) وات باشد، مگر اینکه در الزامات به صورت دیگری مشخص شده باشد.

**نکته ۱:** تلقی می شود که تابیدگی مورد نیاز بدون کالیبراسیون یا تأیید بیشتر انجام می شود،

مشروط بر اینکه تجهیزات و روش های آزمون مشخص شده اعمال شود.

**نکته ۲:** این روش آزمون می تواند به عنوان یک مواجهه آماده سازی برای سایر روش های

آزمون استفاده شود.

**۳-۲۵-۹. گزارش آزمون**

هرگونه آسیبی را که رخ می دهد، ثبت و گزارش می کنیم.

**۳-۲۶-۲۶. آیین کار آزمون مقاومت در برابر خوردگی - ISO18526-3****۳-۲۶-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور تعیین توانایی اجزای فلزی متصل شده یا ثابت به هر محافظی برای

مقاومت در برابر خوردگی می باشد.

**۳-۲۶-۲. دامنه شمول**

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

این روش آزمون برای عدسی ها (از جمله آنهایی که دارای پوشش فلزی هستند) و تجهیزات الکتریکی مانند فیلترهای جوشکاری خودکار اعمال نمی شود.

### ۳-۲۶-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

### ۴-۲۶-۳. نام آزمون

مقاومت در برابر خوردگی

طبق بند ۶-۹ استاندارد ISO18526-3:2020

### ۵-۲۶-۳. نام دستگاه آزمون

-

### ۶-۲۶-۳. مواد و تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

مواد

محلول نمکی جوششی و محلول نمکی در دمای محیط<sup>۱</sup>

هر دو محلول باید در ظرفی با ابعاد کافی برای غوطه ور شدن قطعات فلزی باشند. محلول

نمکی باید حاوی ۱۰ درصد جرمی فنی<sup>۲</sup> NaCl یا بالاتر (کلرید سدیم) در آب مقطر/دیونیزه شده

باشد.

### ۷-۲۶-۳. موارد ایمنی

۱. از دستکش مناسب استفاده گردد.

1- Boiling Saline Solution and Saline Solution at Ambient Temperature

2- By Mass of Technical

۲. برگه اطلاعات ایمنی مواد باید در آزمایشگاه نصب شوند و همه ظروف حاوی مواد شیمیایی دارای برچسب باشند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۵. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۶. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۲۶-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- با استفاده از یک پارچه خشک تمیز، قطعات فلزی نمونه آزمون را تمیز می کنیم تا همه آلودگی ها، به ویژه روغن و گریس پاک شود.
- نمونه آزمون را به مدت  $(1 \pm 15)$  دقیقه در محلول نمکی در حال جوش غوطه ور می کنیم.
- نمونه آزمون را از محلول نمکی در حال جوش خارج و بلافاصله در محلول نمک در دمای محیط برای  $(1 \pm 15)$  دقیقه غوطه ور می کنیم.
- پس از خارج کردن از محلول نمکی در دمای محیط و بدون پاک کردن مایع چسبنده، نمونه آزمون را می توان تا  $(1 \pm 24)$  ساعت در دمای  $(5 \pm 23)$  درجه سانتی گراد خشک کرد.
- قطعات فلزی در آب ولرم شسته شده و قبل از بازرسی خشک می شوند.

**۳-۲۶-۹. گزارش آزمون**

گزارش می‌کنیم که آیا قطعات فلزی نمونه آزمون به دلیل خوردگی از نظر عملکردی دچار اختلال شده‌اند یا اینکه برخی از قطعات فلزی که ممکن است در استفاده معمولی با صورت استفاده کننده در تماس باشند، علائم خوردگی را نشان می‌دهند یا خیر.

**۳-۲۷-۲۷. آیین کار آزمون مقاومت در برابر مه گرفتگی عدسی‌ها یا فیلترها -**

ISO18526-3

**۳-۲۷-۱. هدف**

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور نشان دادن مقاومت عدسی‌ها در برابر مه گرفتگی است.

**۳-۲۷-۱ دامنه شمول**

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

**۳-۲۷-۳. مراجع**

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۲۷-۴. نام آزمون**

مقاومت در برابر مه گرفتگی عدسی‌ها یا فیلترها<sup>۱</sup>  
طبق بند ۶-۱۱ استاندارد ISO18526-3:2020

**۳-۲۷-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۲۷-۶. مواد و تجهیزات****تجهیزات**

وسایل برای تعیین تغییر در مقدار عبور مستقیم، در شکل ۱ نشان داده شده است.

پرتو و تقسیم کننده پرتو<sup>۱</sup>

قطر اسمی پرتو موازی ۱۰ میلی متر است. اندازه تقسیم کننده پرتو، بازتاب کننده R و عدسی  $L_3$  باید به گونه ای انتخاب شود که نور بازتاب شده تا زاویه  $0.75^\circ$  درجه گرفته شود. اگر از عدسی  $L_3$  با فاصله کانونی اسمی  $f_3 = 400$  میلی متر استفاده شود، قطر اسمی دیافراگم ۱۰ میلی متر است. صفحه دیافراگم باید در صفحه کانونی عدسی  $L_3$  قرار گیرد. فاصله کانونی  $f_1$  و  $f_2$  ( $f_1 = 10$  میلی متر و  $f_2 = 100$  میلی متر) عدسی های  $L_1$  و  $L_2$  مثال های اسمی هستند و مقادیر متفاوت در نتایج آزمون تأثیری نخواهد داشت.

منبع نور، لیزر کلاس ۲ با طول موج  $(600 \pm 70)$  نانومتر  
حمام آب

حجم هوای بالای حمام آب حداقل ۴ لیتر است. حلقه نشیمنگاه دارای قطر اسمی ۳۵ میلی متر و ارتفاع اسمی ۲۴ میلی متر از سطح زیرین درب حمام آب است. اگر نمونه ها به صورت منحنی استوانه ای یا حلقوی (چمبره ای)<sup>۲</sup> هستند، انحنای سمت بالایی حلقه نشیمنگاهی باید متناسب با منحنی نمونه تنظیم شود. سپس ارتفاع ۲۴ میلی متر تا بالاترین نقطه حلقه نشیمن اندازه گیری می گردد. یک درزبند<sup>۳</sup> حلقوی نرم با ابعاد اسمی ۳ میلی متر ضخامت و عرض ۳ میلی متر بین نمونه و حلقه نشیمنگاه قرار داده شده است.


---

1- Beam and Beam Splitter

2- Toroidally

3- Seal

ظرف حمام آب همچنین دارای یک فن گردش هوا است. علاوه بر این، باید تجهیزاتی برای تثبیت دمای حمام آب وجود داشته باشد.

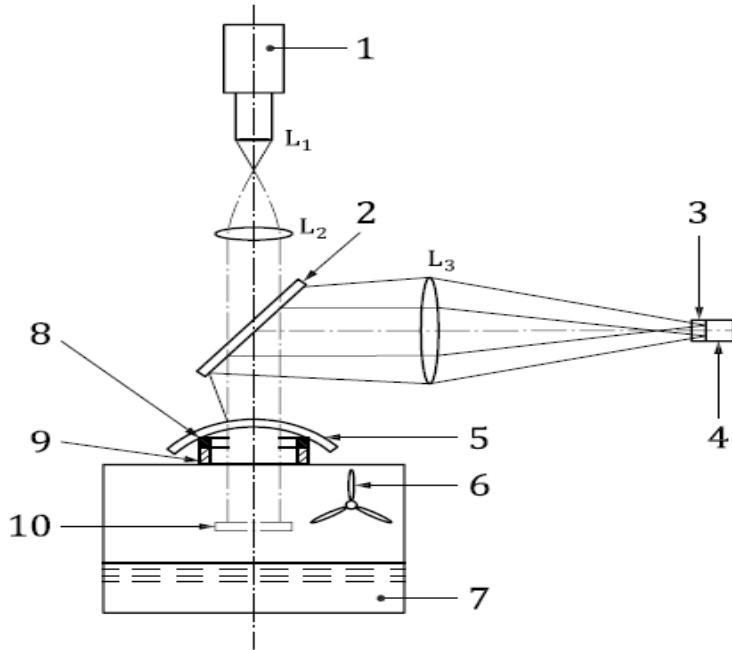

شکل ۱. تجهیزات آزمون برای مقاومت در برابر مه (شکل ۳ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ۱. لیزر؛             | ۶. فن؛               |
| ۲. تقسیم کننده پرتو؛ | ۷. حمام آب؛          |
| ۳. دیافراگم؛         | ۸. درزبند حلقوی نرم؛ |
| ۴. آشکارساز؛         | ۹. حلقه نشیمن؛       |
| ۵. نمونه آزمون؛      | ۱۰. آینه.            |
- L عدسی

آماده سازی<sup>۱</sup>

اگر استاندارد الزامات محصول، الزامات آماده سازی را برای این آزمون مشخص نکرده باشد، روش زیر اعمال می شود:

نمونه های آزمون را به مدت  $(5 \pm 120)$  دقیقه در آب مقطر یا دیونیزه شده (حداقل ۵ سانتی متر مکعب آب در هر سانتی متر مربع سطح نمونه) در دمای  $(5 \pm 23)$  درجه سانتی گراد قرار می دهیم. نمونه ها را خشک می کنیم و سپس به مدت ۱۲ ساعت تا ۲۴ ساعت در هوا در دمای  $(5 \pm 23)$  درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  $(20 \pm 50)$  درصد در هوا قرار می دهیم. اگر سازنده یک روش تمیز کردن محصول را قبل از هر بار استفاده مشخص کند، این روش باید پس از شرایط فوق اعمال شود.

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۲۷-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش مناسب استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد به پیروی از آنها ملزم هستند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۶. از ایمنی سیم کشی‌ها و وجود ارت در تجهیزات اطمینان حاصل کنند.

### ۳-۲۷-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- دمای محیط در حین اندازه‌گیری باید  $(23 \pm 5)$  درجه سانتی‌گراد باشد.
- دمای حمام آب باید  $(50 \pm 0.5)$  درجه سانتی‌گراد باشد. هوای بالای حمام آب باید با استفاده از فن به گردش در آید تا با بخار آب اشباع شود. در این مدت، دهانه اندازه‌گیری باید پوشانده شود. فن باید قبل از اندازه‌گیری خاموش شود.
- نمونه آزمون باید در ۲ ثانیه پس از باز شدن دهانه روی حلقه نشیمنگاه در موقعیت آزمون قرار گیرد.

- برای اندازه‌گیری "زمان قبل از مه"، شار اولیه عبوری را بلافاصله پس از قرار دادن نمونه آزمون روی حلقه نشیمن ثابت و سپس زمان را اندازه‌گیری می‌کنیم تا شار عبوری به (فقط کمتر از) ۸۰ درصد مقدار اولیه کاهش یابد. مه‌پاشی اولیه با مدت زمان حداکثر ۰/۵ ثانیه نباید در ارزیابی در نظر گرفته شود.

### ۳-۲۷-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا این الزام برآورد شده است یا خیر.

### ۳-۲۸. آیین کار آزمون مقاومت در برابر مواجهه با حرارت - ISO18526-3

#### ۳-۲۸-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور تعیین توانایی مقاومت در برابر تغییر شکل اجزای محافظ پس از قرار گرفتن در معرض دمای بالا در محیط است.

#### ۳-۲۸-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۲۸-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۲۸-۴. نام آزمون

مقاومت در برابر مواجهه با حرارت

طبق بند ۶-۷ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۲۸-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۲۸-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- آون

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۲۸-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش های عایق گرما هنگام کار با آون استفاده شود.
۲. تمامی پرسنل آزمایشگاه باید از نحوه کار با تجهیزات آتش نشانی آگاه باشند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۵. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۶. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۷. وسایل مورد نیاز آزمایش را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و

تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنید.

۸. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنید.

### ۸-۲۸-۳. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه کامل آزمون را در آن که از قبل تا دمای مشخصی گرم شده قرار می دهیم و برای مدت زمان مقرر در این دما نگهداری می نماییم.

- نمونه آزمون را از آن خارج کرده و فوراً اجزای آن را از نظر تغییر شکل بررسی می کنیم.

### ۹-۲۸-۳. گزارش آزمون

هرگونه تغییر شکل اجزای نمونه آزمون را ثبت می کنیم.

### ۲۹-۳. مقاومت در برابر نفوذ به محافظ توسط جامدات داغ - ISO18526-3

#### ۱-۲۹-۳. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور نشان دادن مقاومت اجزای محافظ در برابر نفوذ یک جسم جامد داغ است.

#### ۲-۲۹-۳. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۲۹-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۴-۲۹-۳. نام آزمون

مقاومت در برابر نفوذ به محافظ توسط جامدات داغ<sup>۱</sup>

طبق بند ۷-۶-۲ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۲۹-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۲۹-۶. مواد و تجهیزات

## تجهیزات

تجهیزات باید شامل موارد زیر باشد (شکل ۱ را نیز ببینید).

- سیلندر فلزی، برای پشتیبانی از نمونه آزمون.

- قیفی از مواد عایق حرارت، برای در مرکز قرار دادن یک گلوله فولادی بر روی نمونه


آزمون.

- گلوله فولادی با قطر اسمی ۶ میلی متر.

- منبع گرما، که می تواند گلوله فولادی را در دمای  $(900 \pm 20)$  درجه سانتی گراد نگه دارد.

- زمان سنج، قادر به اندازه گیری زمان سپری شده با عدم قطعیت اندازه گیری  $\pm 0.1$  ثانیه.

ابعاد به میلی متر

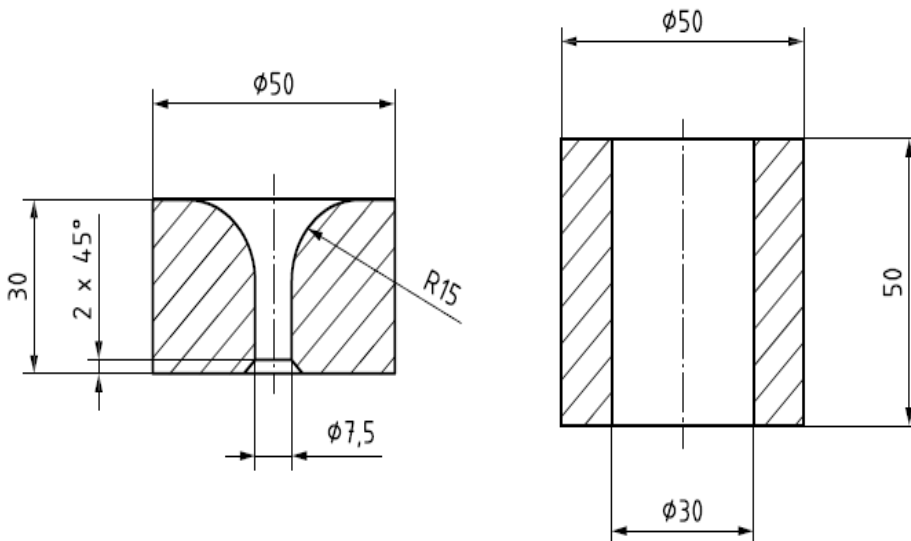

1- Funnel of Heat Insulating Material

R شعاع انحنای سطح قیف<sup>۱</sup>

شکل ۱. تجهیزات برای آزمون مقاومت در برابر نفوذ جامدات داغ (شکل ۱۵ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۲۹-۷. موارد ایمنی

۱. از دستکش عایق حرارت استفاده شود.
۲. از محافظ صورت استفاده گردد.
۳. مواد مشتعل در محیط کار وجود نداشته باشند.
۴. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۵. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس‌های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۶. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول‌های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.
۷. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۸. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۹. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

## ۳-۲۹-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را روی استوانه و قیف را روی نمونه آزمون قرار می‌دهیم.

---

1- Radius of Curvature of Surface of Funnel

- گلوله فولادی را تا دمای  $(90.0 \pm 2.0)$  درجه سانتی گراد گرم می کنیم.

- گلوله را از منبع گرما خارج می کنیم و به موقع داخل قیف می اندازیم.

نکته: اگر عدسی نمونه آزمون منحنی باشد، سمت منحنی رو به بالا، روی استوانه نگه دارنده

نصب می شود.

- زمان سنج را راه اندازی و زمان لازم قبل از افتادن گلوله از محافظ یا مقاومت آن در برابر

گلوله برای ۲۰ ثانیه یا بیشتر را ثبت می کنیم.

### ۳-۲۹-۹. گزارش آزمون

برای هر نمونه آزمون، گزارش می کنیم که آیا گلوله فولادی در کمتر از حداقل زمان لازم

در ثانیه به آن نفوذ کرده است یا خیر و آیا زمان مشخص شده در استاندارد الزامات قابل کاربرد

محصول را برآورده می کند یا خیر.

### ۳-۳۰ آیین کار آزمون مقاومت شیمیایی - ISO18526-3

#### ۳-۳۰-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و

بهداشت کار به منظور بررسی عدم تغییرات در عملکرد محافظها در آزمایش های مکانیکی،

فیزیکی یا نوری به دنبال قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فهرست شده در استاندارد الزامات

محصول قابل کاربرد یا مواد شیمیایی مشخص شده توسط سازنده محافظ است.

#### ۳-۳۰-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳۰-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:

Physical and mechanical properties.

#### ۳-۳۰-۴. نام آزمون

مقاومت شیمیایی

طبق بند ۶-۱۷ استاندارد ISO18526-3:2020

### ۳-۳۰-۵. نام دستگاه آزمون

-

### ۳-۳۰-۶. مواد و تجهیزات

#### تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

#### مواد

- ماده شیمیایی مورد نیاز بر اساس مواد شیمیایی فهرست شده در استاندارد الزامات محصول قابل کاربرد یا مواد شیمیایی مشخص شده توسط سازنده محافظ

### ۳-۳۰-۷. موارد ایمنی

۱. از تماس مواد شیمیایی با دهان اجتناب کنند.
۲. از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه اجتناب کنند.
۳. هرگز بدون روپوش، دستکش، ماسک، عینک و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نکنند. باید بدانیم که برای کار با برخی مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی لازم است؛ یعنی باید از دستکش و ماسک و سایر وسایل مخصوص برای کار با آن مواد استفاده کنیم و تجهیزات ایمنی معمول کارآیی لازم را ندارند.
۴. برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی باید در آزمایشگاه موجود باشد.
۵. تمامی ظروف مواد شیمیایی باید دارای برچسب باشند.
۶. از وجود سیستم تهویه مناسب اطمینان حاصل کنند.

۷. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.

۸. محل چشم شور، دوش اضطراری و کپسول های آتش نشانی را شناسایی و روش استفاده از آنها را بیاموزید.

۹. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۱۰. وسایل مورد نیاز آزمایش را به طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع آوری کنید.

### ۳-۳۰-۸. روش آزمون

مواد شیمیایی آزمون باید در دمای محیط باشند. مجموعه باید با نمونه آزمون در وضعیت استفاده آزمون شود، طوری که گویی توسط یک فرد ایستاده پوشیده شده است. آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- ۱۰۰ میلی لیتر از ماده شیمیایی مورد آزمون را بر روی نمونه آزمون و هر قسمتی از وسایل در معرض وسایل ثابت یا نصب شده می ریزیم. ماده شیمیایی باید در امتداد لبه های در معرض بالای مجموعه نمونه آزمون ریخته شود، با استفاده از نصف مقدار ماده شیمیایی از یک طرف به سمت دیگر حرکت کند و بقیه به عقب برگردد؛ بنابراین مجموعه را دو بار بیوشاند. این عملیات باید  $(10 \pm 3)$  ثانیه طول بکشد.

- ۵ دقیقه پس از استفاده از ماده شیمیایی، باقیمانده ها را حذف می کنیم (با استفاده از هر روش مناسب مانند شست و شو در آب تمیز و خشک کردن).

- آزمون های مکانیکی و فیزیکی را، همان طور که در استاندارد الزامات قابل کاربرد مشخص شده است، انجام می دهیم.

### ۳-۳۰-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا عملکرد در آزمون‌های لازم پس از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی تغییر کرده است، یا خیر.

### ۳-۳۱-۳. آیین کار آزمون ناحیه‌ای که باید محافظت شود - ارزیابی از جهت

#### جانبی-ISO18526-3

#### ۳-۳۱-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی برآورده کردن الزامات حفاظت از سمت جانبی می‌باشد.

#### ۳-۳۱-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳۱-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۳-۳۱-۴. نام آزمون

ناحیه‌ای که باید محافظت شود - ارزیابی از جهت جانبی<sup>۱</sup>

طبق بند ۶-۴ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۳-۳۱-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۳-۳۱-۶. مواد و تجهیزات

##### تجهیزات

- الگوی سر

- میله فولادی با قطر اسمی ۲ میلی متر، (۲۵ ± ۱۲۵) میلی‌متر طول با انتهای صاف،

بدون نوک تیز.

---

1- Assessment from the Lateral Direction

## مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۳۱-۷. موارد ایمنی

۱. هنگام کار با میله باید احتیاط کنند.
۲. از دستکش مناسب استفاده کنند.
۳. از عینک ایمنی استفاده کنند.
۴. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید.
۶. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

## ۳-۳۱-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- در صورت ارائه اطلاعات، نمونه آزمون را مطابق با اطلاعاتی که توسط سازنده برای نصب ارائه کرده است، بر روی سردیس نصب می کنیم.
- میله فولادی را به صورت افقی و موازی با خط اتصال به راس قرنیه نصب می کنیم.
- سعی می کنیم سطح الگوی سر را لمس کنیم تا محدوده های ناحیه ای که باید محافظت شود و در استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول مشخص شده است، بررسی کنیم.
- اگر موقعیت نمونه آزمون در طرف جانبی صورت الگوی سر قابل تنظیم است، ارزیابی را در بیشترین فاصله پوشیدن برای الگوی سر مشخص شده، انجام دهید.
- روش را از جهت جانبی در دو طرف نمونه آزمون تکرار می کنیم.

## ۳-۳۱-۹. گزارش آزمون

- گزارش می کنیم که آیا نمونه آزمون مانع از تماس هر بخشی از انتهای میله با ناحیه مشخص شده برای محافظت در الگوی سر می شود یا خیر.

۳-۳۲. ناحیه‌ای که باید محافظت شود- ارزیابی از جهت جلو- ISO18526-3

۳-۳۲-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی برآورده کردن الزامات حفاظت از جلو می‌باشد.

۳-۳۲-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

۳-۳۲-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

۳-۳۲-۴. نام آزمون

ناحیه‌ای که باید محافظت شود- ارزیابی از جهت جلو

طبق بند ۶-۳ استاندارد ISO18526-3:2020

۳-۳۲-۵. نام دستگاه آزمون

-

۳-۳۲-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- سردیس،

- میله فولادی<sup>۱</sup> با ۲ میلی‌متر قطر اسمی، ( $125 \pm 25$ ) میلی‌متر طول با انتهای صاف، بدون

نوک تیز<sup>۲</sup>.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

---

1- Steel Rod

2- Untampered

### ۳-۳۲-۷. موارد ایمنی

۱. هنگام کار با میله باید احتیاط کنند.
۲. از دستکش و عینک ایمنی مناسب استفاده کنند.
۳. در آزمایشگاه از پوشیدن لباس های آویزان و گشاد اجتناب کنند.
۴. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگه دارید.
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۳۲-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- در صورت ارائه اطلاعات، نمونه آزمون را مطابق با اطلاعاتی که توسط سازنده برای نصب ارائه کرده است، بر روی الگوی سر نصب می کنیم.
- در صورت ارائه، نمونه آزمون را بر روی الگوی سر مشخص شده مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط سازنده نصب می کنیم.
- میله فولادی را به صورت افقی و عمود بر خطی که به راس قرنیه متصل می شود، نصب می کنیم.
- سعی می کنیم تا سطح الگوی سر را لمس کنیم و محدوده های ناحیه ای که باید محافظت شود و در استاندارد الزامات قابل کاربرد محصول مشخص شده است، بررسی کنیم.
- اگر موقعیت نمونه آزمون در جلوی صورت الگوی سر قابل تنظیم است، ارزیابی را در بیشترین فاصله پوشیدن برای الگوی سر مشخص شده، انجام می دهیم.

### ۳-۳۲-۹. گزارش آزمون

- گزارش می کنیم که آیا نمونه آزمون مانع از تماس هر بخشی از انتهای میله با ناحیه مشخص شده برای محافظت در الگوی سر می شود یا خیر.

### ۳-۳۳. نفوذ از هواکش‌ها (تهویه) و شکاف‌ها - ISO18526-3

#### ۳-۳۳-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور نشان دادن این است که محافظ‌های چشم با دهانه‌های تهویه دار یا دارای شکاف بین اجزا (حفاظ جلویی و جانبی) نباید مسیر مستقیمی به ناحیه‌ای که باید از طریق هواکش‌ها یا شکاف‌ها محافظت شود، داشته باشند.

#### ۳-۳۳-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳۳-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

#### ۳-۳۳-۴. نام آزمون

نفوذ از هواکش‌ها (تهویه) و شکاف‌ها<sup>۱</sup>

طبق بند ۷-۵ استاندارد ISO18526-3:2020

#### ۳-۳۳-۵. نام دستگاه آزمون

-

#### ۳-۳۳-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

- الگوی سر


- میله، با قطر  $D_p$  (  $1,5^{+0,02}_0$  ) میلی‌متر و نوک گرد به شعاع R (شکل ۱ را

بینید).

ابعاد به میلی‌متر

ب) نمای جلو

الف) نمای جانبی

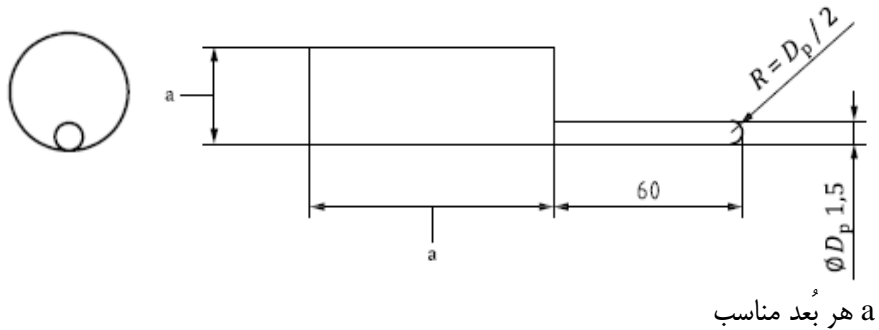

شکل ۱. نمونه‌ای از میله با دسته<sup>۱</sup> (شکل ۱۳ از استاندارد ISO 18526-3:2020)

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

### ۳-۳۳-۷. موارد ایمنی

۱. باید از دستکش مناسب استفاده کنند.
۲. با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا شوید.
۳. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.
۴. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی‌خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنید.
۵. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۳۳-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را بر روی الگوی سر قرار می‌دهیم و در صورت ارائه اطلاعات توسط سازنده، آن را تنظیم می‌کنیم.

- در حالی که نمونه آزمون در جای خود روی الگوی سر قرار گرفته است، تمام دهانه‌های نمونه آزمون را با میله بررسی می‌کنیم تا بدون نیروی محسوس به ناحیه‌ای که باید از الگوی سر محافظت شود، برسیم. اگر میله بدون حرکت نمونه آزمون بتواند ناحیه‌ای را که باید از الگوی سر محافظت شود لمس کند، نشان می‌دهد که یک مسیر بالقوه برای نزدیک شدن پرتابه‌ها وجود دارد و باید در نظر بگیریم که نمونه آزمون نیاز را برآورده نمی‌کند. یک نقطه تماس توسط میله در لبه ناحیه‌ای که باید روی الگوی سر محافظت شود را باید به عنوان ناتوانی در برآورده کردن الزامات در نظر بگیریم.

### ۳-۳۳-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا میله با ناحیه‌ای که باید از الگوی سر محافظت شود تماس داشته است یا خیر.

### ۳-۳۴-۳. آیین کار آزمون نفوذ نور شیلدهای جوشکاری - ISO18526-3

#### ۳-۳۴-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور عدم ورود نور خارجی به چشم کاربر هنگام استفاده از شیلد جوشکاری مجهز به فیلتر توصیه شده می‌باشد.

#### ۳-۳۴-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

#### ۳-۳۴-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3: Physical and mechanical properties.

**۳-۳۴-۴. نام آزمون**

نفوذ نور شیلدهای جوشکاری<sup>۱</sup>

طبق بند ۱۰-۳ استاندارد ISO18526-3:2020 (این بند استاندارد مربوط به همه

محافظهای جوشکاری است نه فقط شیلدها)

**۳-۳۴-۵. نام دستگاه آزمون**

-

**۳-۳۴-۶. مواد و تجهیزات**

**تجهیزات**

-فیلتر توصیه شده

**مواد**

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

**۳-۳۴-۷. موارد ایمنی**

۱. از عینک ایمنی مناسب باید استفاده کنند.
۲. باید برای تمامی تجهیزات دستورالعمل کار ایمن تهیه شود و افراد ملزم به پیروی از آنها باشند.
۳. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کرده و روش صحیح استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور نمایند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته استفاده نکنند.
۴. افراد باید با علائم و هشدارهای ایمنی آشنا باشند.
۵. مسیرهای تردد در آزمایشگاه را خالی از اشیای مزاحم نگاه دارید.

۶. وسایل مورد نیاز آزمایش را به‌طور مناسب و بی خطر روی میز قرار دهید و تجهیزات و مواد غیر لازم را از روی میز جمع‌آوری کنید.
۷. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

### ۳-۳۴-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

- نمونه آزمون را با یک فیلتر توصیه شده نصب می‌کنیم و آن را مستقیماً در مقابل منبع نور با حداقل خروجی ۱۲۰۰ لومن (lm) قرار می‌دهیم، به طوری که سطح جلویی آن رو به منبع نور باشد.

- نمونه آزمون را طوری قرار می‌دهیم که مرکز منبع نور در فاصله  $(10 \pm 500)$  میلی‌متر، در جهت محور عمود بر مرکز عدسی قرار داشته باشد.

نمونه آزمون را ۲۰ و خورده‌ای  $(20 \pm 5)^\circ$  درجه به بالا و پایین و سپس ۴۵ و خورده‌ای درجه به  $(45 \pm 5)^\circ$  چپ و راست می‌چرخانیم، در حالی که داخل نمونه آزمون را مشاهده می‌کنیم، در هر دو حالت از موقعیت مستقیم جلو شروع می‌کنیم.

### ۳-۳۴-۹. گزارش آزمون

گزارش می‌کنیم که آیا نور ضعیف نشده از طریق نمونه آزمون در حین چرخش از زوایای مشخص شده قابل مشاهده است یا خیر.

### ۳-۳۵. نگه‌داشتن توسط سربندها و مهارها - ISO18526-3

#### ۳-۳۵-۱. هدف

هدف از این آزمون بررسی نمونه‌های ارسالی به مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به منظور بررسی انعطاف و راحتی و تناسب محافظ‌ها می‌باشد.

#### ۳-۳۵-۲. دامنه شمول

کلیه محافظ‌های ارسالی از واحدهای متقاضی برای آزمون.

## ۳-۳۵-۳. مراجع

ISO 18526-3: 2020. Eye and face protection - Test methods Part 3:  
Physical and mechanical properties.

## ۳-۳۵-۴. نام آزمون

نگه داشتن توسط سربندها و مهارها<sup>۱</sup> (نشستن و جا افتادن<sup>۲</sup>)

طبق بند ۶-۵ استاندارد ISO18526-3:2020

## ۳-۳۵-۵. نام دستگاه آزمون

-

## ۳-۳۵-۶. مواد و تجهیزات

تجهیزات

تجهیزات خاصی مورد نیاز نیست.

مواد

ماده خاصی مورد نیاز نیست.

## ۳-۳۵-۷. موارد ایمنی

۱. افراد باید قبل از شروع هر آزمایش وسایل مورد نیاز را آماده کنند و روش صحیح

استفاده از آنها را یاد بگیرند و مرور کنند و هرگز از وسایل معیوب و شکسته

استفاده نکنند.

۲. از شوخی در آزمایشگاه اجتناب کنند.

۳. اصول ارگونومی را در حین انجام آزمایش رعایت کنند.

## ۳-۳۵-۸. روش آزمون

آزمون باید به شرح زیر انجام شود:

---

1- Headbands and Harnesses

2- Sit And Fit

- نمونه آزمون باید توسط دو ناظر (آزمونگر) آموزش دیده مختلف اجرا و به طور مناسب تنظیم شود.

- هنگام پوشیدن نمونه آزمون حرکات سریع زیر را از حالت ایستاده شروع می کنیم:
- چرخش سر به چپ و راست؛
- سر را به عقب و جلو خم می کنیم.
- پنج بار در جا ایستاده پرش می کنیم.

### ۳-۳۵-۹. گزارش آزمون

هرگونه ناراحتی فیزیکی قابل توجه یا ناامنی مربوط به تناسب نمونه آزمون را ثبت و گزارش می کنیم.

### ۳-۳۶. پیوست های مربوط به استاندارد ISO 18526-3

#### پیوست الف (الزامی)

#### کاربرد عدم قطعیت اندازه گیری


#### الف-۱. کلیات

این پیوست مشخص می کند که چگونه عدم قطعیت اندازه گیری باید در هنگام بیان انطباق در نظر گرفته شود.

#### الف-۲. روش اجرا

به منظور تعیین اینکه آیا اندازه گیری انجام شده مطابق با روش های آزمون با حدود مشخصات ارائه شده در استانداردهای الزامی محصول محافظ چشم و صورت مطابقت دارد یا خیر؛ باید پروتکل زیر اعمال شود.

اگر اندازه گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه گیری (U) به طور کامل در داخل یا خارج از محدوده ویژگی برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول قرار گیرد؛ آن گاه نتیجه به عنوان نتیجه مورد قبول یا رد مستقیم تلقی می شود (شکل های الف- ۱ و الف- ۲ را ببینید).

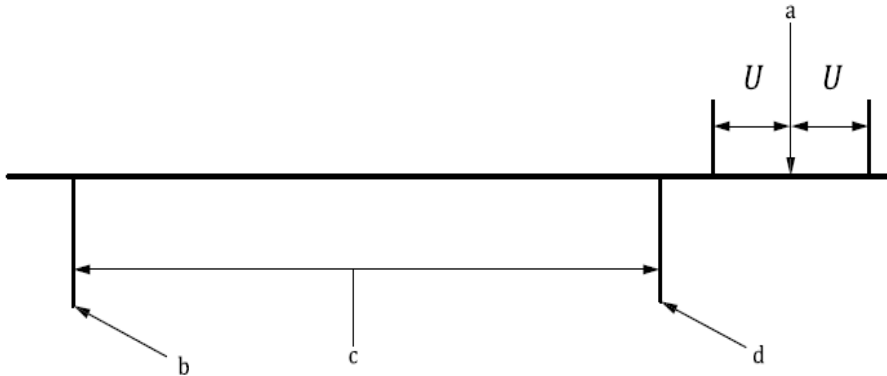

شکل الف-۱ نتیجه قبول (شکل A.1 از استاندارد ISO 18526-3:2020)


راهنما:

a. مقدار اندازه گیری شده؛

U. عدم قطعیت اندازه گیری؛

d. محدوده ویژگی؛

b. حد پایین ویژگی؛

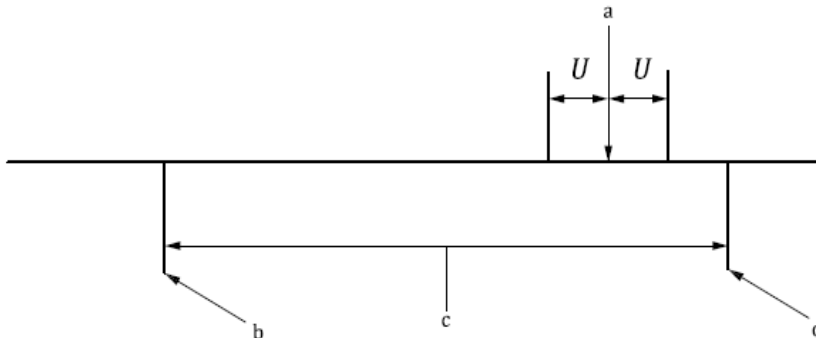

حد بالای ویژگی.


شکل الف-۲ نتیجه رد (شکل A.2 از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

- a. مقدار اندازه‌گیری شده؛  
 U. عدم قطعیت اندازه‌گیری؛  
 b. حد پایین ویژگی؛  
 c. محدوده ویژگی؛  
 d. حد بالای ویژگی.

اگر اندازه‌گیری (نتیجه آزمون)، به اضافه یا منهای عدم قطعیت اندازه‌گیری (U) با یک مقدار حدی ویژگی (بالا یا پایین) برای آزمون خاص ارائه شده در استاندارد مورد نیاز محصول همپوشانی داشته باشد، آنگاه ارزیابی قبول یا رد براساس آن تعیین می‌شود. در مورد ایمنی برای پوشنده تجهیزات؛ این بدان معنا است که نتیجه باید به عنوان یک رد در نظر گرفته شود (شکل‌های الف-۳ و الف-۴).

نکته: در نتیجه الزامات این پیوست، به حداقل رساندن عدم قطعیت اندازه‌گیری (مقادیر کوچک‌تر U) به افزایش انطباق منجر می‌شود.

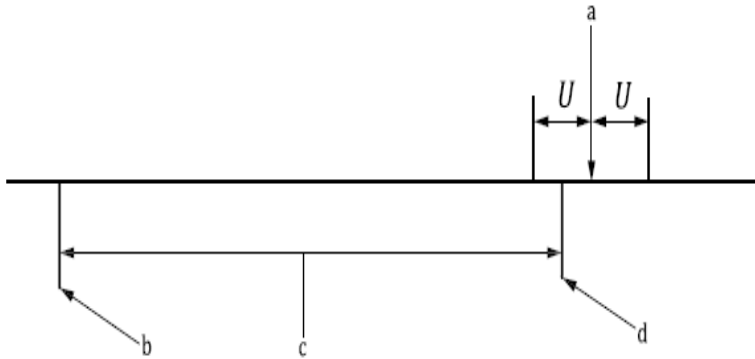

شکل الف-۳ نتیجه رد (شکل A.3 از استاندارد ISO 18526-3:2020)


راهنما:

- a. مقدار اندازه‌گیری شده؛  
 U. عدم قطعیت اندازه‌گیری؛

d. محدوده ویژگی؛

b. حد پایین ویژگی؛

حد بالای ویژگی.

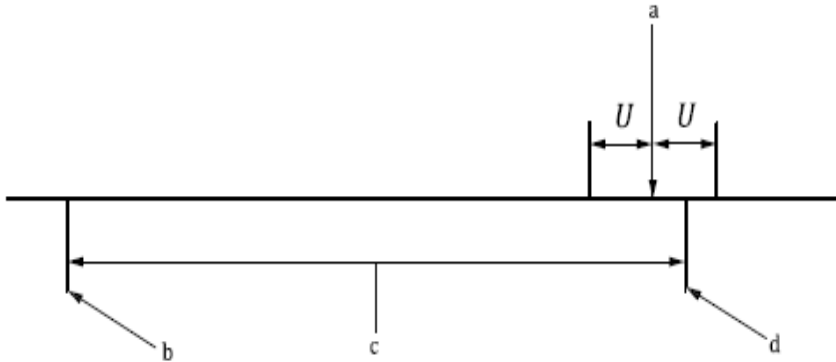

شکل الف-۴ نتیجه رد (شکل A.4 از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

a. مقدار اندازه گیری شده

U. عدم قطعیت اندازه گیری؛

c. محدوده ویژگی؛

b. حد پایین ویژگی؛

d. حد بالای ویژگی

پیوست ب (الزامی)

فیلتر عبوری با طول موج بلند

تابش پخش شده توسط لامپ مورد استفاده در بند ۶-۸-۲ از استاندارد ISO18526-3،

برای آزمایش مقاومت به تابش باید توسط یک فیلتر عبوری با طول موج بلند با منحنی عبوری

که در باند طول موج قرار دارد، (همان طور که در حد بالا و پایین تعریف شده در جدول ب-۱

مشخص شده است)، فیلتر شود. موقعیت اسمی لبه جذب این فیلتر جایی است که  $\tau_{46\%}$  در (۵

$\pm 320$ ) نانومتر است.

**نکته:** فیلتر مناسب برای این منظور یک شیشه کراون سفید شفاف به ضخامت ۴ میلی متر

B270<sup>۱</sup> است.

جدول ب- ۱ ویژگی های طیفی برای فیلتر کردن تابش UV برای آزمون مقاومت در برابر تابش (جدول B.1 از استاندارد ISO 18526-3:2020)


طول موج $\lambda$ nm	عبور طیفی %			طول موج $\lambda$ nm	عبور طیفی %		
	حد پایین	مقدار اسمی	حد بالا		حد پایین	مقدار اسمی	حد بالا
280	<0,1	<0,1	<0,1	306	3,0	10,7	20,5
287	<0,1	<0,1	<0,1	307	4,0	12,7	23,2
288	<0,1	<0,1	0,1	308	5,2	14,9	26,0
289	<0,1	<0,1	0,2	309	6,6	17,2	28,8
290	<0,1	<0,1	0,3	310	8,1	19,6	31,7
291	<0,1	<0,1	0,5	311	9,9	22,1	34,5
292	<0,1	0,1	0,7	312	11,9	24,7	37,4
293	<0,1	0,2	1,0	313	14,0	27,4	40,2
294	<0,1	0,3	1,5	314	16,3	30,1	42,9
295	<0,1	0,5	2,1	315	18,7	32,8	45,7
296	<0,1	0,7	2,8	316	21,3	35,5	48,2
297	<0,1	1,1	3,7	317	24,0	38,2	50,8
298	0,1	1,5	4,9	318	26,7	41,0	53,3
299	0,2	2,1	6,1	319	29,5	43,5	55,6
300	0,3	2,8	7,6	320	32,3	46,2	57,9
301	0,5	3,6	9,3	321	35,1	48,7	60,0
302	0,8	4,7	11,2	322	37,9	51,1	62,1
303	1,1	5,9	13,4	323	40,8	53,5	64,1
304	1,6	7,3	15,6	324	43,5	55,7	65,9
305	2,2	8,9	18,0	325	46,1	57,8	67,7

عرضه شده است. این اطلاعات SCHOTT نام تجاری محصولی است که توسط Schott B270-1 برای راحتی کاربران این سند ارائه شده است و به منزله تاییدیه ایزو برای محصول نامگذاری شده نیست. اگر بتوان نشان داد که به نتایج یکسانی منجر می شوند، ممکن است از محصولات معادل استفاده شود.

## ادامه جدول ب-۱

طول موج $\lambda$ nm	عبور طیفی %			طول موج $\lambda$ nm	عبور طیفی %		
	حد پایین	مقدار اسمی	حد بالا		حد پایین	مقدار اسمی	حد بالا
326	48,7	60,0	69,3	365	86,1	88,5	89,8
327	51,3	61,9	70,9	366	86,3	88,5	89,8
328	53,7	63,7	72,4	367	86,4	88,7	89,9
329	55,9	65,5	73,7	368	86,7	88,7	90,0
330	58,1	67,2	74,9	369	86,8	88,8	90,1
331	60,3	68,7	76,1	370	87,0	88,9	90,2
332	62,3	70,2	77,1	371	87,0	88,9	90,3
333	64,1	71,6	78,2	372	87,1	88,9	90,4
334	65,9	72,9	79,1	373	87,1	89,0	90,5
335	67,6	74,1	79,9	374	87,2	88,8	90,6
336	69,3	75,2	80,8	375	87,3	88,8	90,7
337	70,7	76,3	81,6	376	87,3	88,8	90,8
338	72,1	77,4	82,3	377	87,4	88,9	90,8
339	73,4	78,2	82,9	378	87,5	88,8	90,9
340	74,7	79,1	83,5	379	87,5	89,0	91,0
341	75,8	79,9	84,1	380	87,6	89,0	91,1
342	76,9	80,5	84,6	381	87,7	89,0	91,2
343	77,9	81,3	85,1	382	87,7	89,1	91,3
344	78,9	82,0	85,6	383	87,8	89,2	91,4
345	79,7	82,6	85,9	384	87,9	89,2	91,5
346	80,4	83,2	86,3	385	87,9	89,4	91,6
347	81,3	83,6	86,7	386	88,0	89,5	91,7
348	81,9	84,1	87,0	387	88,1	89,5	91,8
349	82,6	84,5	87,3	388	88,1	89,7	91,9
350	83,2	84,9	87,5	389	88,2	89,7	92,0
351	83,4	85,5	87,9	390	88,3	89,7	92,1
352	83,6	85,7	88,0	391	88,3	89,9	92,2
353	83,8	86,0	88,2	392	88,4	89,9	92,3
354	84,0	86,4	88,4	393	88,5	90,0	92,3
355	84,2	86,6	88,6	394	88,5	90,0	92,4
356	84,4	86,9	88,8	395	88,6	90,1	92,5
357	84,5	87,1	88,9	396	88,7	90,1	92,6
358	84,7	87,3	89,0	397	88,7	90,2	92,7
359	84,9	87,5	89,2	398	88,8	90,2	92,8
360	85,1	87,6	89,3	399	88,9	90,2	92,9
361	85,3	88,0	89,4	400	89,0	90,3	93,0
362	85,5	88,0	89,5	600	89,0	91,2	93,0
363	85,7	88,2	89,6	800	89,0	91,4	93,0
364	85,8	88,3	89,7				

پیوست ج (آگاهی دهنده)  
جزئیات کامل تجهیزات برای آزمایش جریان مایعات  
ابعاد به میلی‌متر

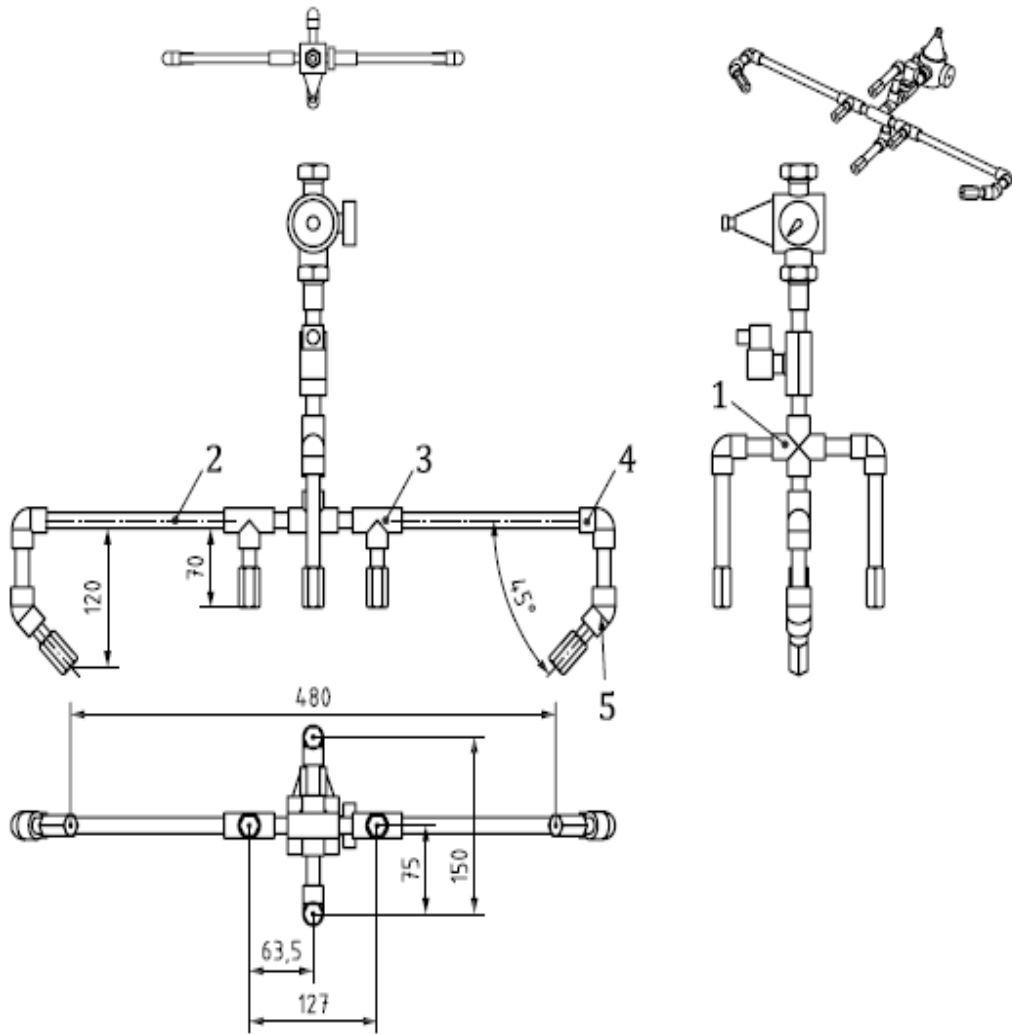

شکل ج-۱. جزئیات تجهیزات پاشش مایعات (شکل C.1 از استاندارد ISO 18526-3:2020)

راهنما:

۱. اتصال متقاطع (تقریباً ۶ میلی متر):

1- Cross junction

۲. لوله (حدوداً ۶ میلی متر)؛

۳. اتصال سه راهی (تقریباً ۶ میلی متر)؛


۴. زانویی ۹۰ درجه (تقریباً ۶ میلی متر)؛

۵. پستانک اصلاح شده در یک انتهای آرنج ۴۵ درجه رزوه شده است.

سامانه پاشش باید ناحیه‌ای به قطر ۱۶۵ میلی‌متر در فاصله ۱۵۰ میلی متری از نازل تا آزمون

را پوشش دهد.

نمونه؛ زمان آزمون ۳ تا ۶ ثانیه

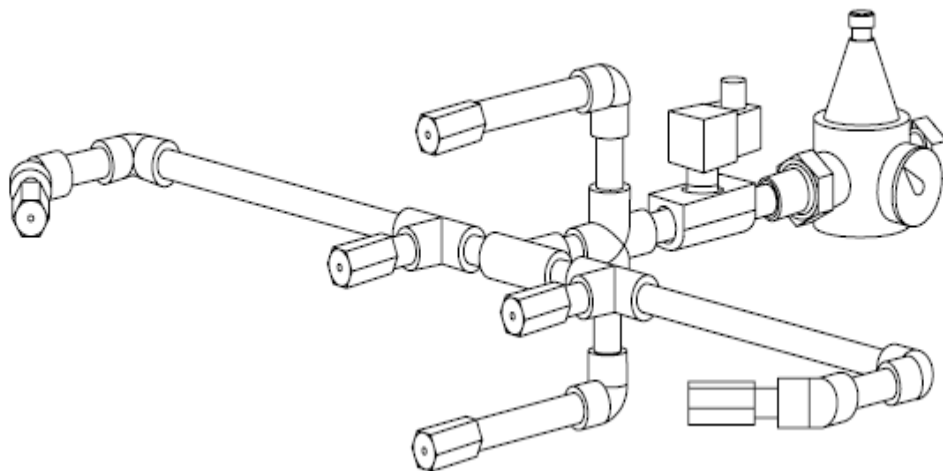

شکل ج-۲. جزئیات سه بعدی تجهیزات پاشش مایعات (شکل C.2 از استاندارد ISO 18526-3:2020)

# Test Method of Eye and Face Protectors

ISBN : 978-600-6203-66-9



9 786006 203669



مرکز تحقیقات و تعلیمات  
حفاظت فنی و بهداشت کار